


คู่มือวิศวกรรมเทคนิคการเชื่อม TIG ตำแหน่ง 2G

เจาะลึกกลยุทธ์และพลศาสตร์สำหรับเหล็กกล้า
คาร์บอนความหนา 10 มิลลิเมตร




อุปสรรคที่มองไม่เห็น: พลศาสตร์ของบ่อหลอมละลายในตำแหน่ง 2G

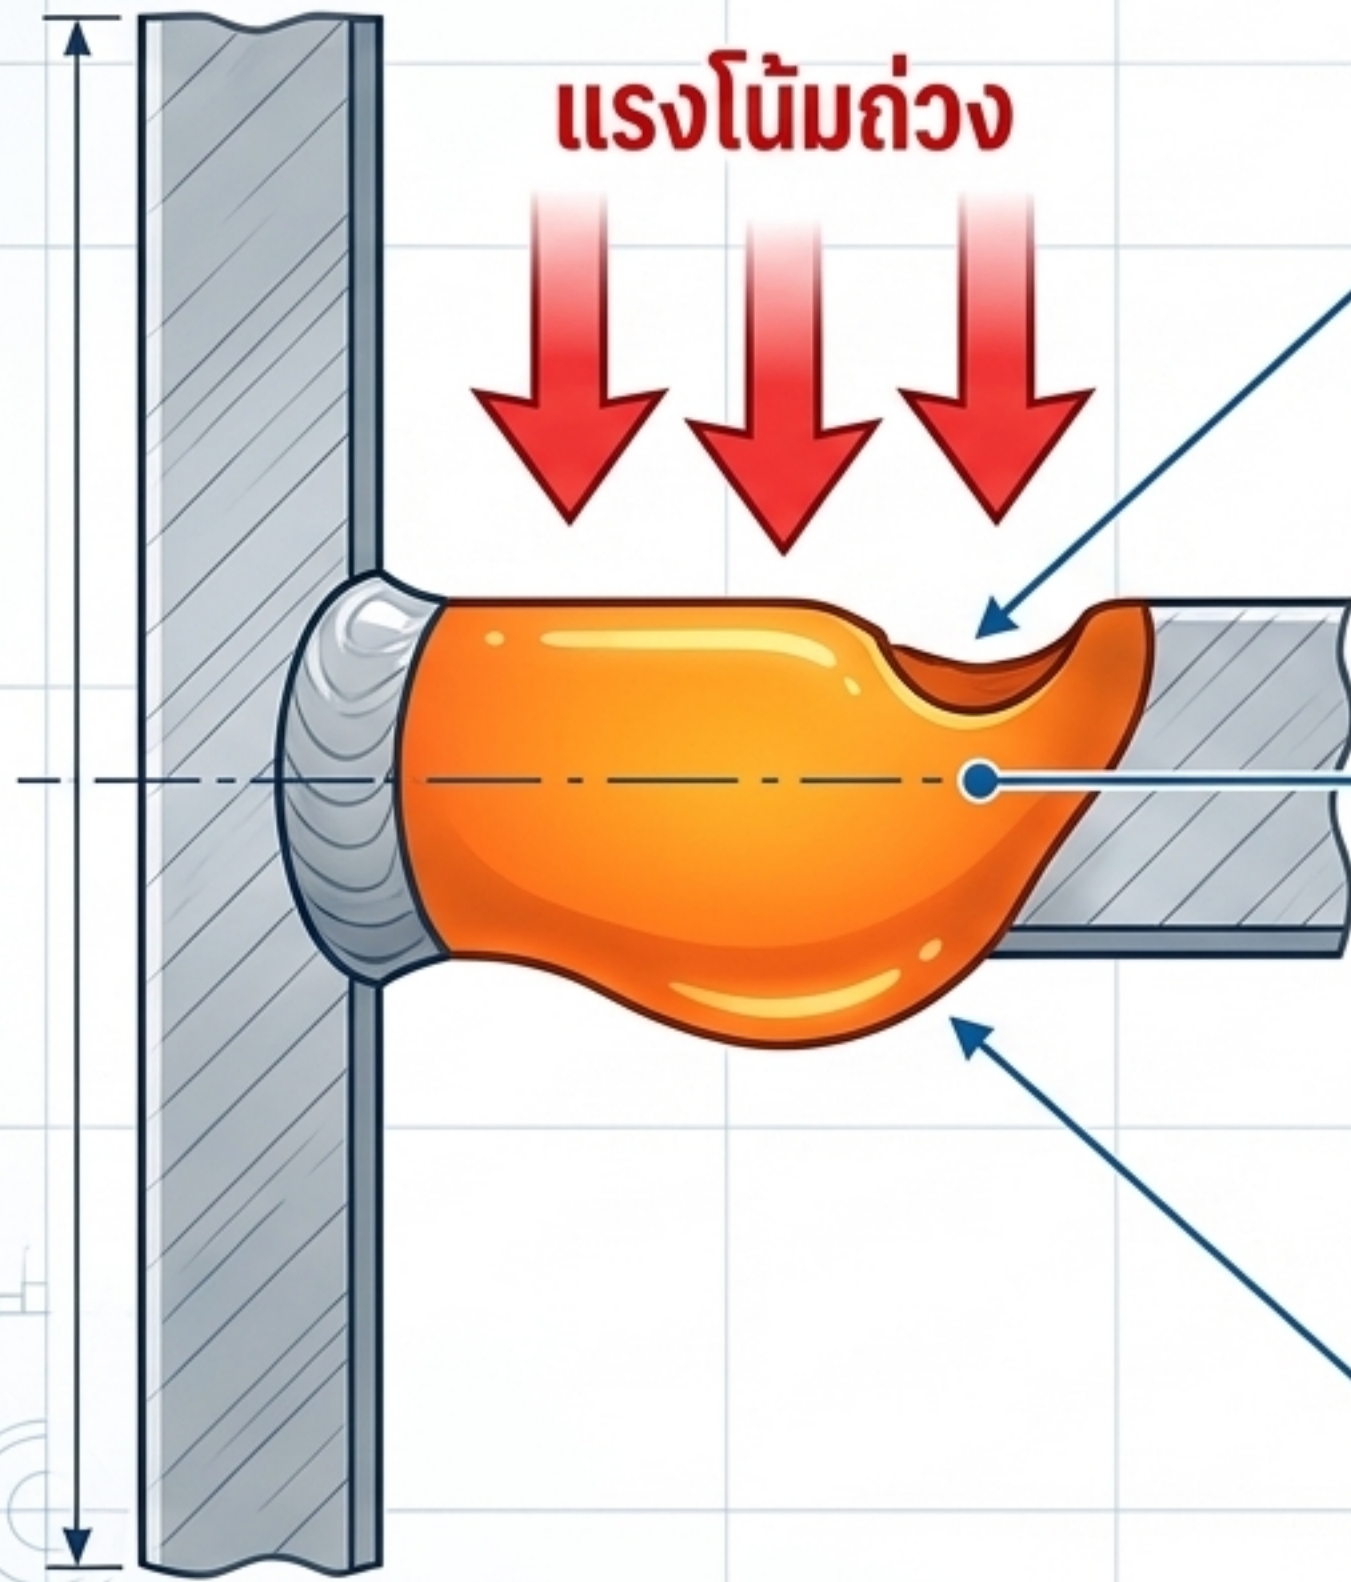

1 **ขอบบน (Top Edge):**
ความเสี่ยงเกิดการกัดแห้ว
(Undercut)
เนื่องจากน้ำโลหะถูกดึงลง

3 **แกนแนวนอน (Horizontal Axis):**
ขาดแรงพยุงจากด้านล่าง
ต้องอาศัยแรงตึงผิว
(Surface Tension)
ในการควบคุม


2 **ขอบล่าง (Bottom Edge):**
ความเสี่ยงเกิดการนูนเกิน
(Excessive Convexity)

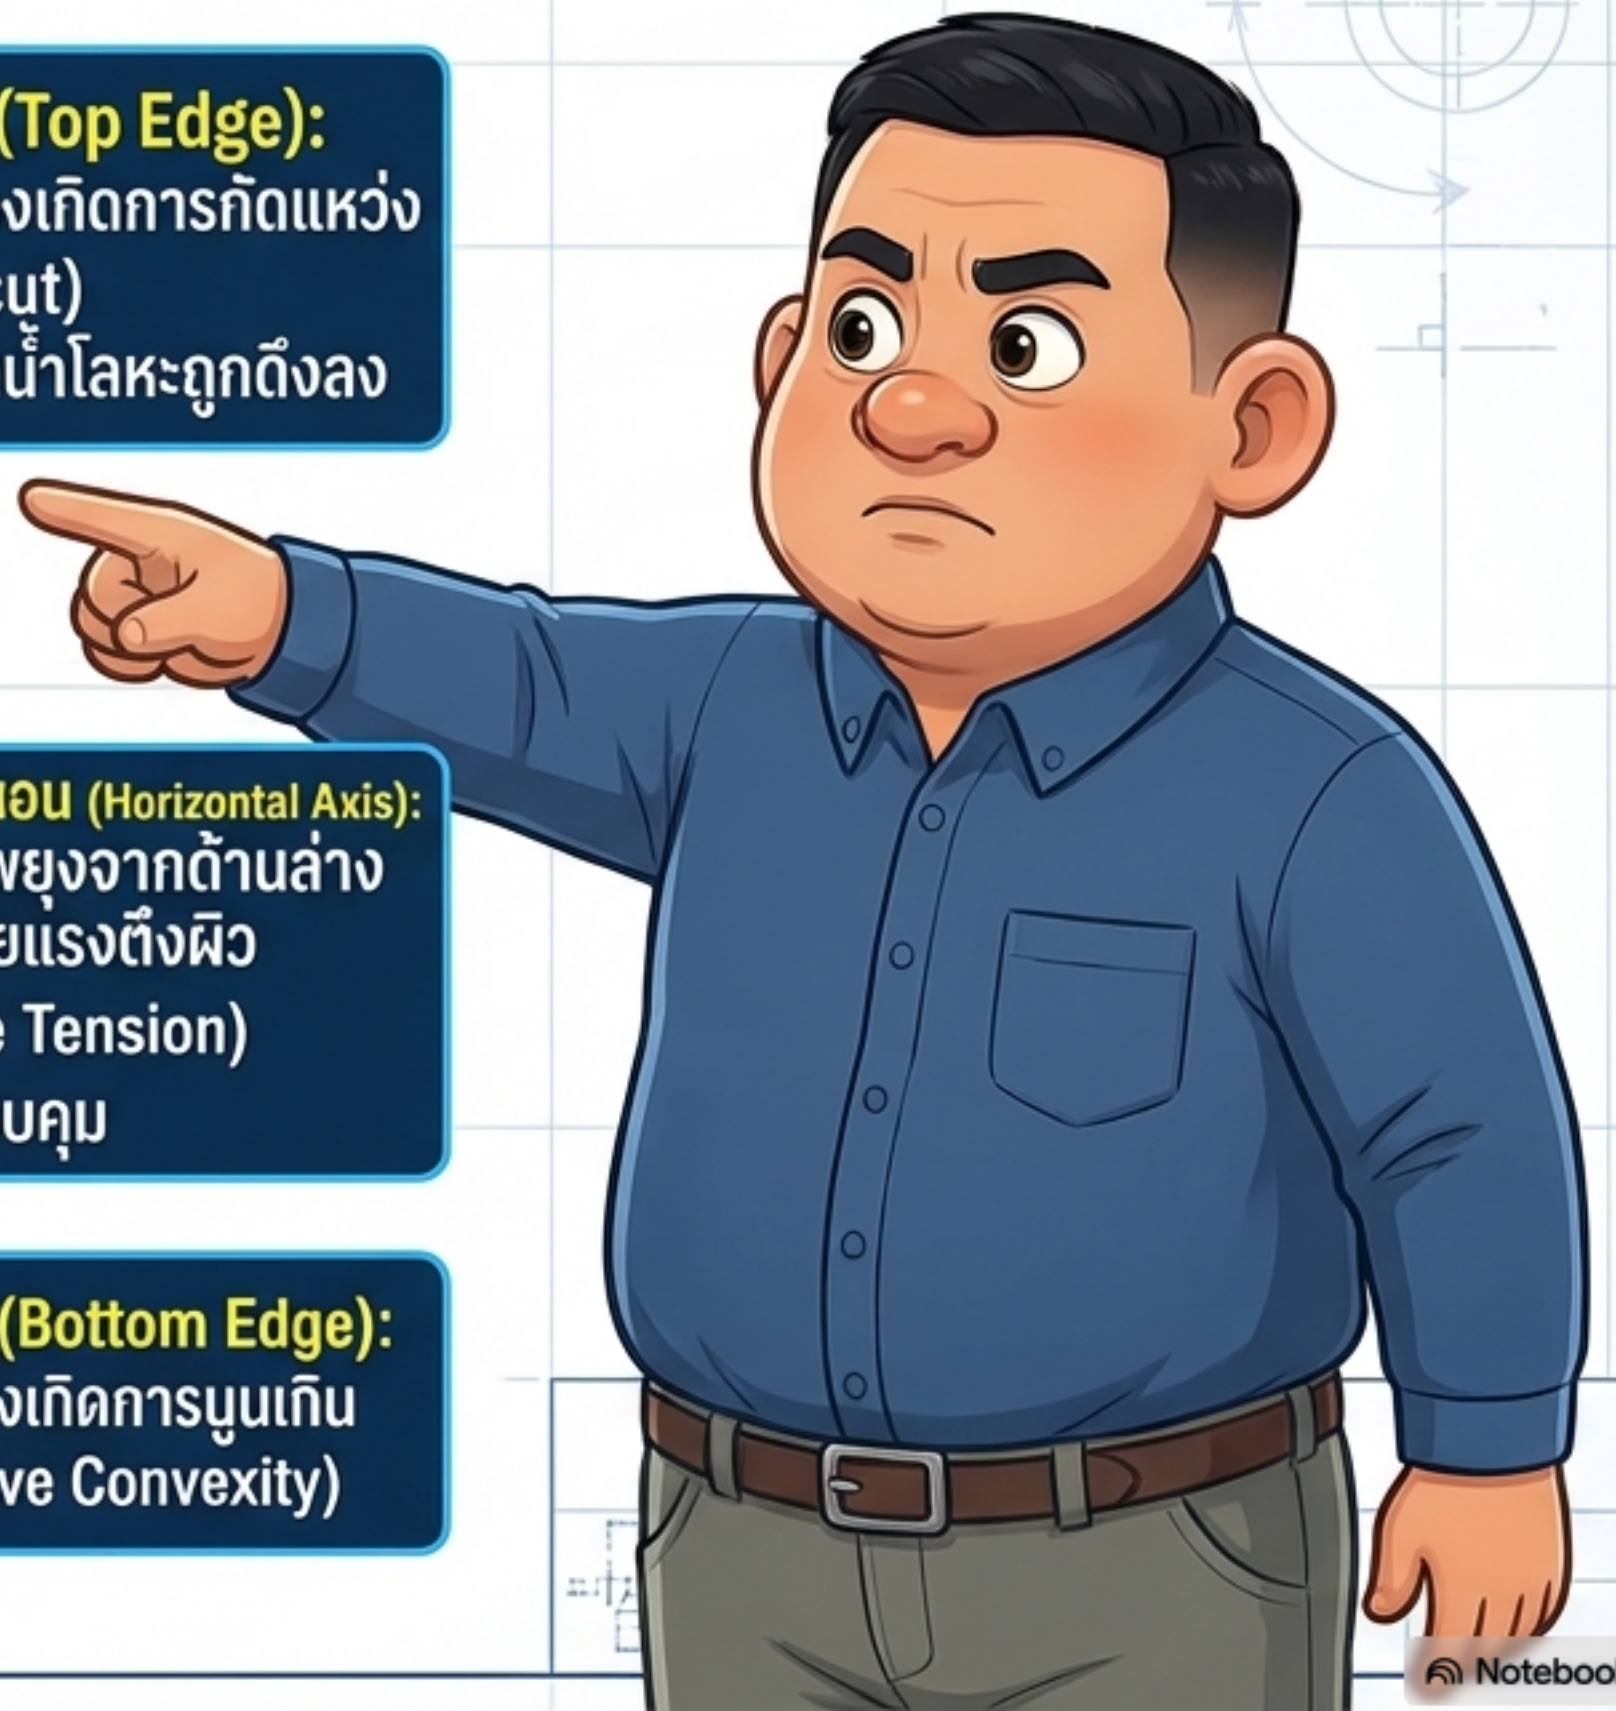

พิมพ์เขียวรอยต่อ: สภาปัตยกรรมร่องวีเดี่ยว (Single V-Groove)

มุมบาก (Bevel Angle): $30 - 37.5^\circ$
-> ควบคุมการเข้าถึงของอาร์คและขนาดบ่อหลอม

มุมรวม (Included Angle): $60 - 75^\circ$
-> ป้องกันอาร์คกระโดด (Arc Wandering)

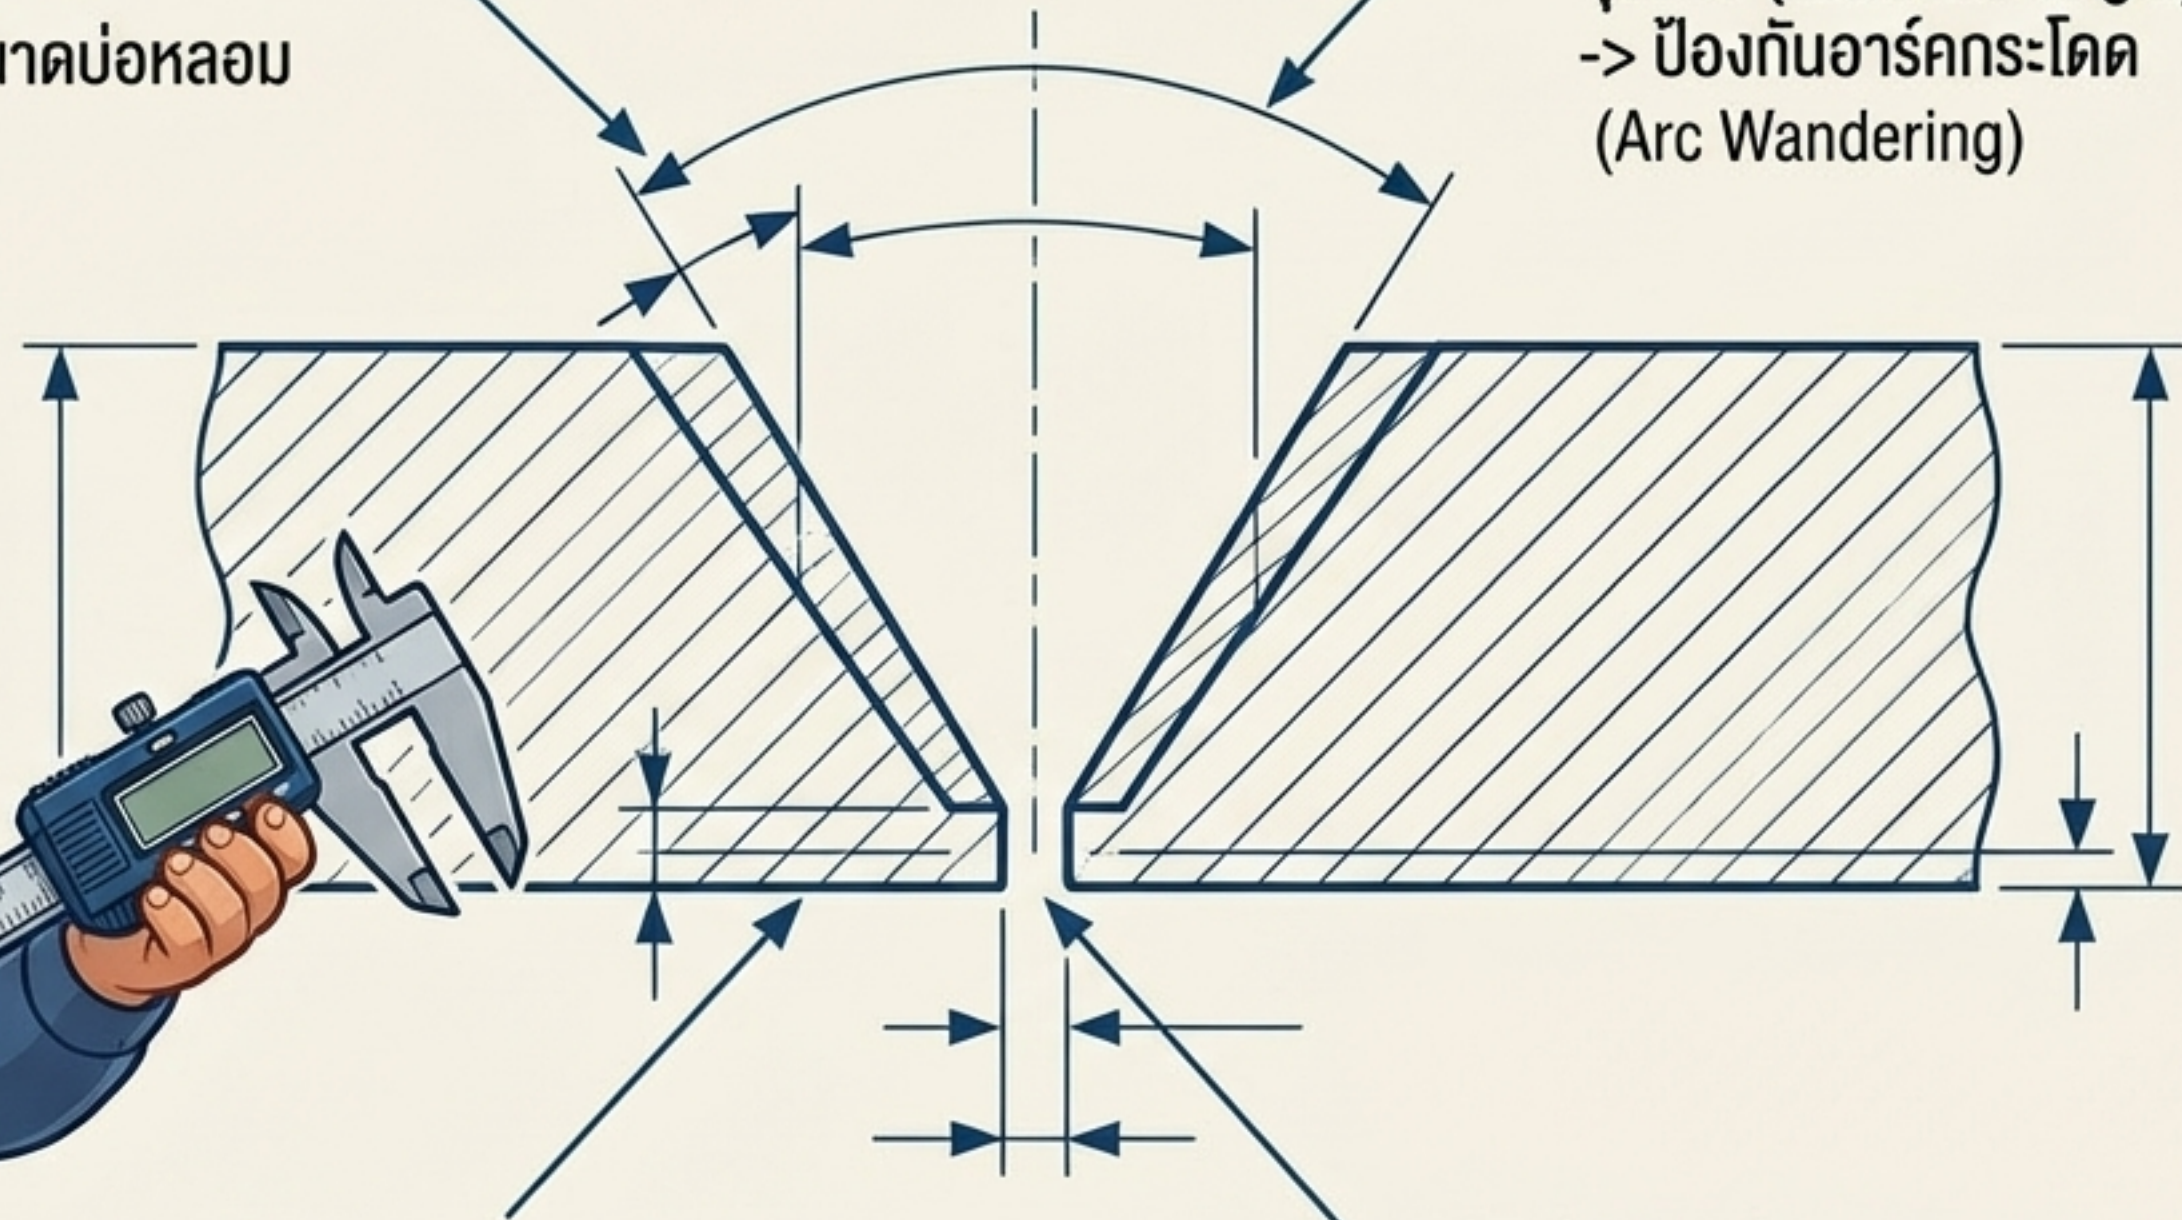


หน้าเนียน (Root Face/Land): 1.5 - 2.0 มม.
-> “ปรากฏการณ์ความร้อน”
ชะลอการหลอมทะลุและรักษาแรงดึงผิว

ช่องว่างรอยต่อ (Root Gap): 3.2 มม.
-> พื้นที่จำเป็นสำหรับการสร้าง
แนวเชื่อมด้านหลัง (Back Bead)

มาตรฐานความสะอาดระดับห้องปฏิบัติการ: ป้องกันความล้มเหลวตั้งแต่จุดเริ่มต้น



การขัดคราบออกไซด์ (Mechanical):
เจียรทำความสะอาด Mill Scale
ออกอย่างน้อย 20 มม.
เพื่อเปิดผิวโลหะสว่าง (Bright Metal)
เพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า

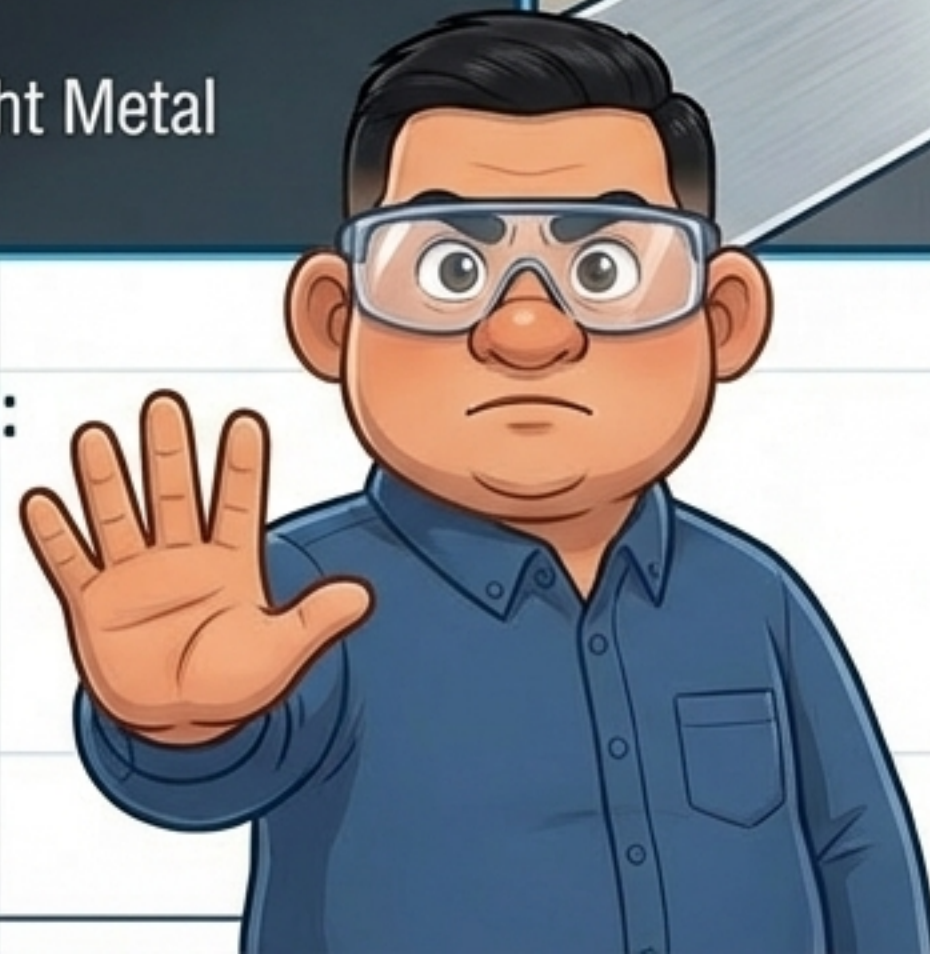

การทำลายสารปนเปื้อน (Chemical):
เช็ดด้วยอะซิโตน ขจัดน้ำมัน
และสารละลาย ป้องกัน
การเกิดรูพรุน (Porosity)
และรอยร้าวจากไฮโดรเจน



แผงควบคุมพารามิเตอร์: การตั้งค่าระบบสำหรับเหล็กหนา 10 มม.




ขั้วไฟฟ้า (Polarity):
DCEN (ไฟตรงขั้วลบ)

ผลลัพธ์: ความร้อน 70%
พุ่งเป้าไปที่ชิ้นงานเพื่อ
การเชื่อมลึกสูงสุด



กั๊งสแตน (Tungsten):
2.4 หรือ 3.2 มม.
(สีแดง/น้ำเงิน/เทา)

เทคนิค: เจียรปลายแหลม
(Taper) ยาว 2.5 เท่าของ
เส้นผ่านศูนย์กลาง
เพื่อบีบอาร์คให้พุ่งตรง

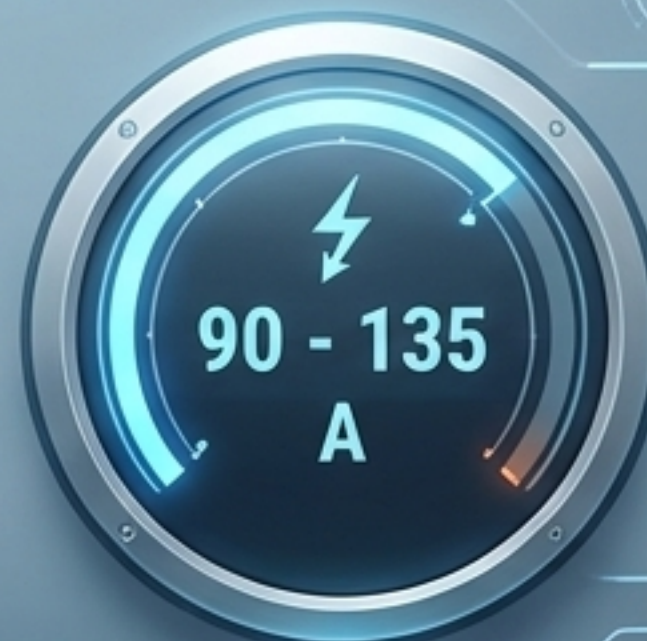

กระแสไฟ (Amperage):
90 - 135A

ปรับเปลี่ยนตามชิ้นแนวเชื่อม




แก๊สปกคลุม (Gas):

อาร์กอน 100%
อัตราไหล 15-20 CFH

แนะนำ: ใช้ Gas Lens
เพื่อสร้างการไหล
แบบราบเรียบ
(Laminar Flow)

สถาปัตยกรรมแนวเชื่อมหลายชั้น (Multi-Pass Sequencing)

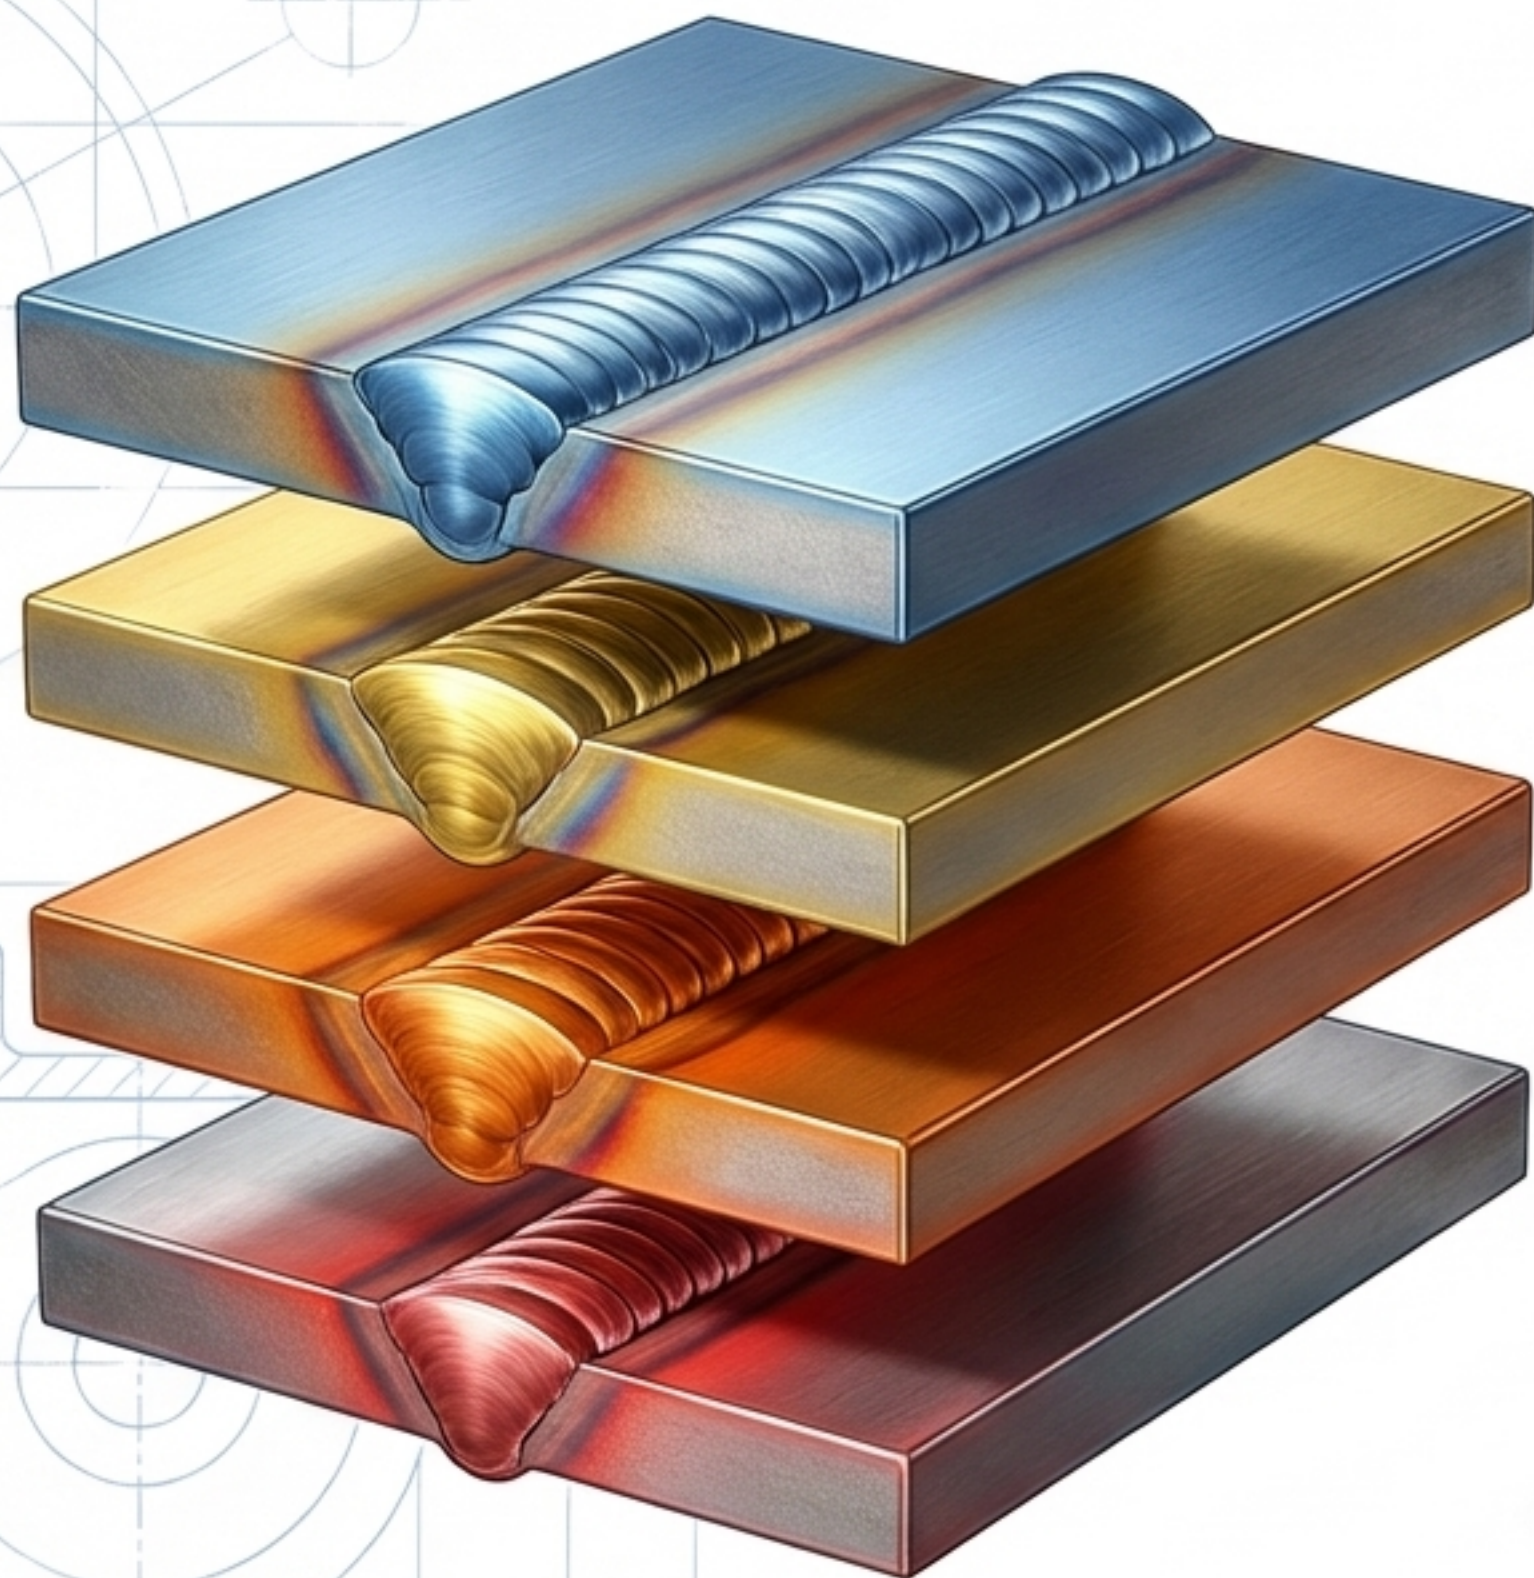

4. แนวปิดหน้า (Cap Pass - สีน้ำเงิน):
ปิดงานวิศวกรรมด้วยความสมบูรณ์
ทางโครงสร้างและสุนทรียศาสตร์

3. แนวเติมเต็ม (Fill Pass - สีเหลือง):
สร้างปริมาตรและชั้นรองรับ (Shelf)
สำหรับแนวถัดไป

2. แนวร้อน (Hot Pass - สีส้ม):
หลอมรวมขอบรากและกำจัดสิ่ง
สกปรกตกค้าง

1. แนวราก (Root Pass - สีแดง):
โครงสร้างฐานราก สร้างการซึมลึก
สมบูรณ์



การสร้างแนวราก (Root Pass): ควบคุม "รูหลอม" และทำท่ายางโน้มถ่วง



สร้าง Keyhole:
เจาะความร้อนผ่านหน้าเนียน (Root Face) เพื่อยืนยันการหลอมทะลุ 100%

ตำแหน่งเดิมลวด:
ป้อนลวด (ขนาด 2.4-3.2 มม.) ที่ขอบบนสุดของบ่อหลอม ให้นำโลหะไหลลงมาตามธรรมชาติ

TOP EDGE

มุมหัวเชื่อม: เอียงเข็ดขึ้นเล็กน้อย เพื่อใช้แรงดันอาร์คพยุ่งน้ำโลหะต้านแรงโน้มถ่วง

แรงโน้มถ่วง

ป้องกัน Suck-back: รักษาระยะลวดในบ่อหลอมเสมอ ไม่ชักลวดออก เพื่อรักษาแรงตึงผิวและป้องกันการยุบตัวด้านหลัง

แนวเต็มและการจัดการความร้อน: กลยุทธ์ 'สร้างหิ้งรองรับ' (Shelf Technique)




กฎ 50% Overlap:
วางแนวเชื่อมจากล่างขึ้นบน โดยให้แนวเชื่อมชั้นบนซ้อนทับแนวเชื่อมชั้นล่าง 50% เสมอ เพื่อสร้าง 'หิ้ง' พยุงน้ำโลหะไม่ให้ไหลย้อน

ความเร็วของ Hot Pass:
แนวร้อนต้องเดินเร็วและแคบ เพื่อหลอมขอบรากโดยไม่ให้ทะลุ

ขีดจำกัดอุณหภูมิ (Interpass Temperature):
ต้องต่ำกว่า 200°C ก่อนเริ่มแนวใหม่!
หากร้อนเกินไป น้ำโลหะจะเหลวจัด (Fluidity สูง) คุ่มยาก และทำลายความเหนียวของโครงสร้างเหล็ก

แนวปิดหน้า (Cap Pass): สุนทรียศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยวิศวกรรม

Right vs. Wrong

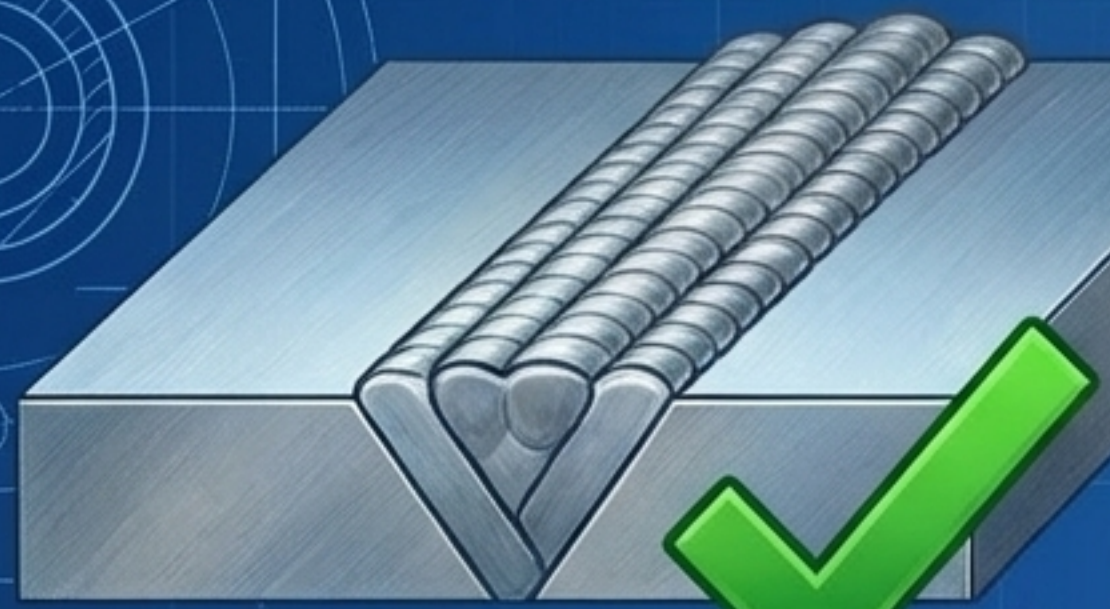

Multi-Stringer



Wide Weave



ทำไมต้อง Multi-Stringer?:

การสายหัวกว้าง (Wide Weave) ในตำแหน่ง 2G ทำให้น้ำโลหะสะสมและไหลย่อย การเดินเส้นตรงเรียงซ้อนกัน (Stringer) ให้ความแข็งแรงและควบคุมรูปทรงได้ดีกว่า

ควบคุมระยะอาร์ค:


กระยะอาร์คให้สั้นที่สุด (1.5 - 2.0 มม.) เพื่อสร้างแรงผลัก (Arc Force) ริดแนวเชื่อมให้แบนราบ

มุมหัวเชื่อม:






รักษามุม 80-85° เอียงเข้าหาขอบบนเล็กน้อย ป้องกันรอยกัดแหว่ง

บทสรุปพารามิเตอร์: ตารางสั่งการฉบับปรมาจารย์

ชั้นแนวเชื่อม (Pass)	กระแสไฟ (Amps)	ขนาดลวดเติม (Wire)	เทคนิคแกนหลัก (Master's Core Technique)
แนวราก (Root)	90 - 100A	2.4 - 3.2 มม.	ทะลวง Keyhole / ป้อนลวดขอมบน
แนวร้อน (Hot)	105 - 120A	3.2 มม.	เดินเร็ว / เน้นหลอมรวมขอบราก
แนวเต็ม (Fill)	115 - 135A	3.2 มม.	เทคนิคสร้างหิ้ง / Overlap 50%
ปิดหน้า (Cap)	115 - 135A	3.2 มม.	Multi-stringer / ระยะอาร์คสั้นพิเศษ (1.5 มม.)

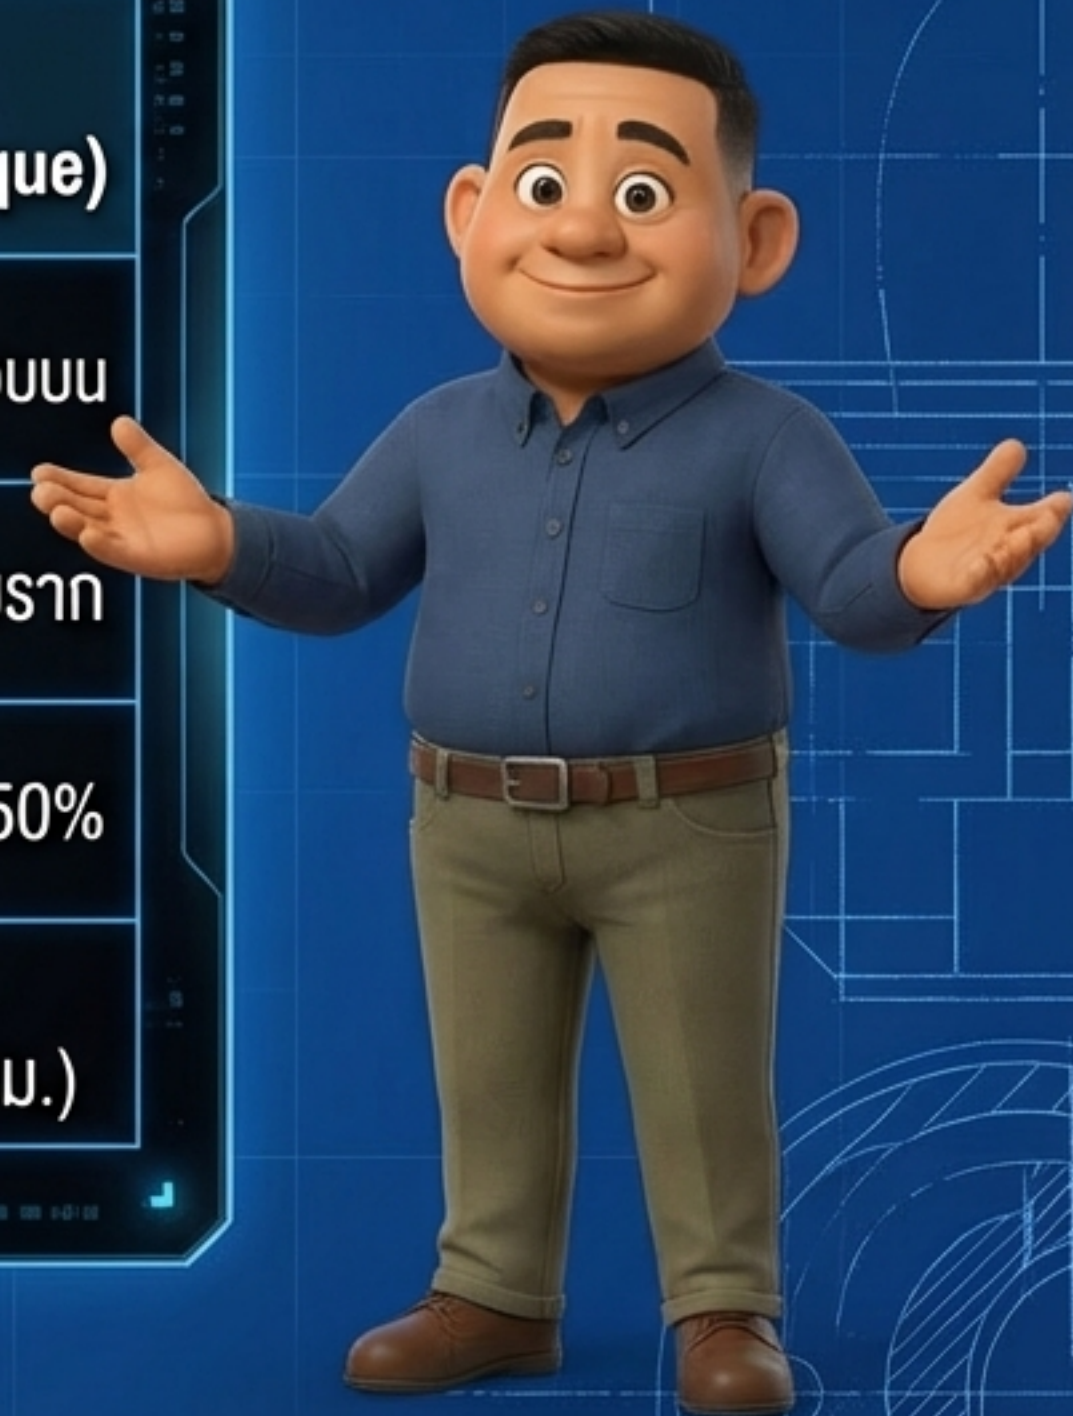


เมทริกซ์วิเคราะห์ปัญหา: ถอดรหัสข้อบกพร่องตำแหน่ง 2G

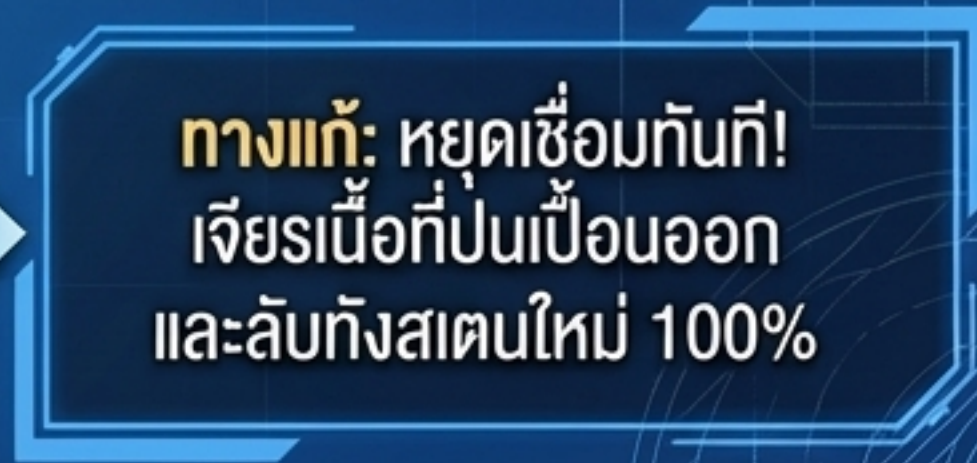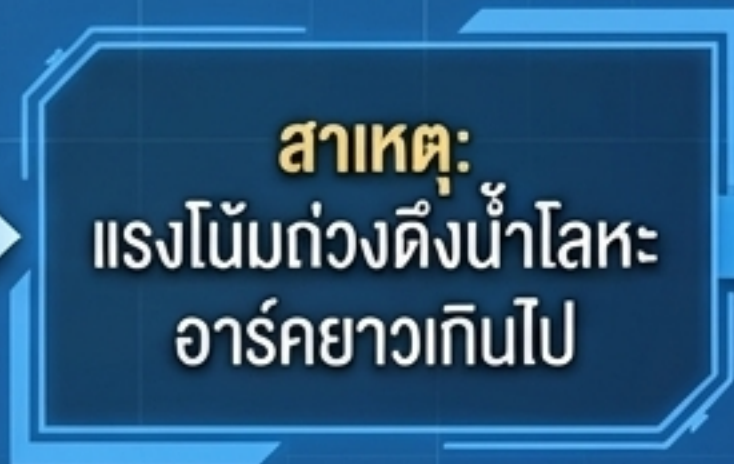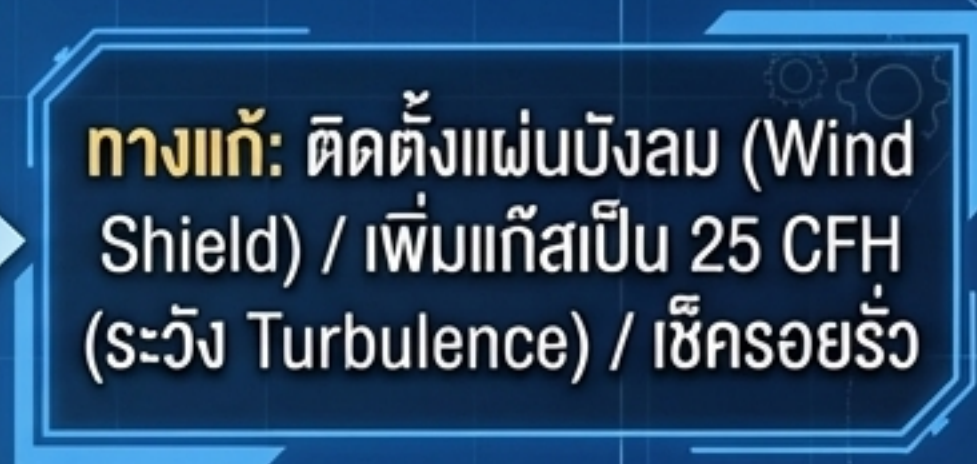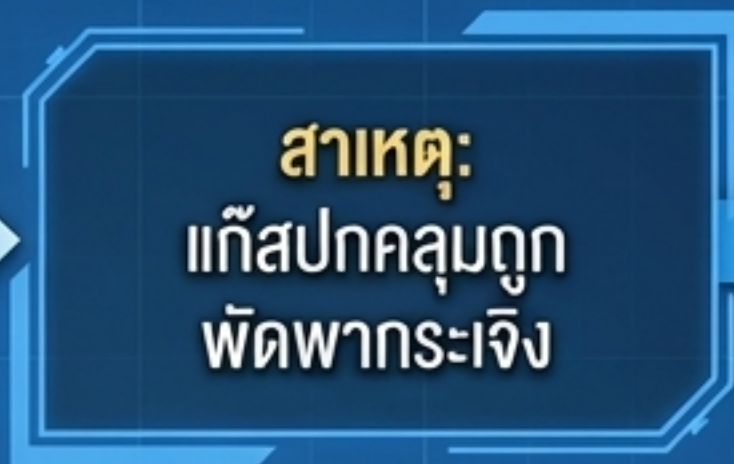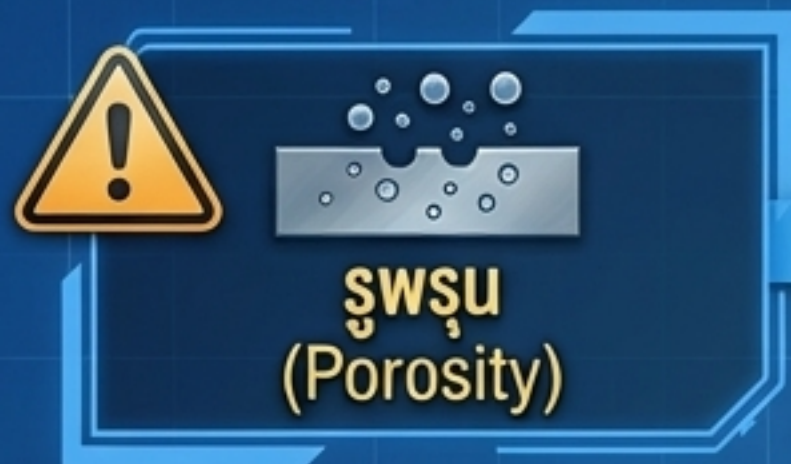

เกณฑ์การยอมรับสากล: การตรวจสอบตามมาตรฐาน AWS D1.1



❌	รอยร้าว (Cracks): เกณฑ์ยอมรับ 0% (ไม่อนุญาตให้มีเด็ดขาด)
✅	การกัดเซาะ (Undercut): ความลึกสูงสุดไม่เกิน 0.8 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว)
✅	ความบูนหน้าแนว (Reinforcement): สูงสุดไม่เกิน 3.2 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว)
✅	การทลอมรวมขอบ (Tie-in): ต้องประสานเรียบเนียนไปกับเนื้อเหล็กเดิม

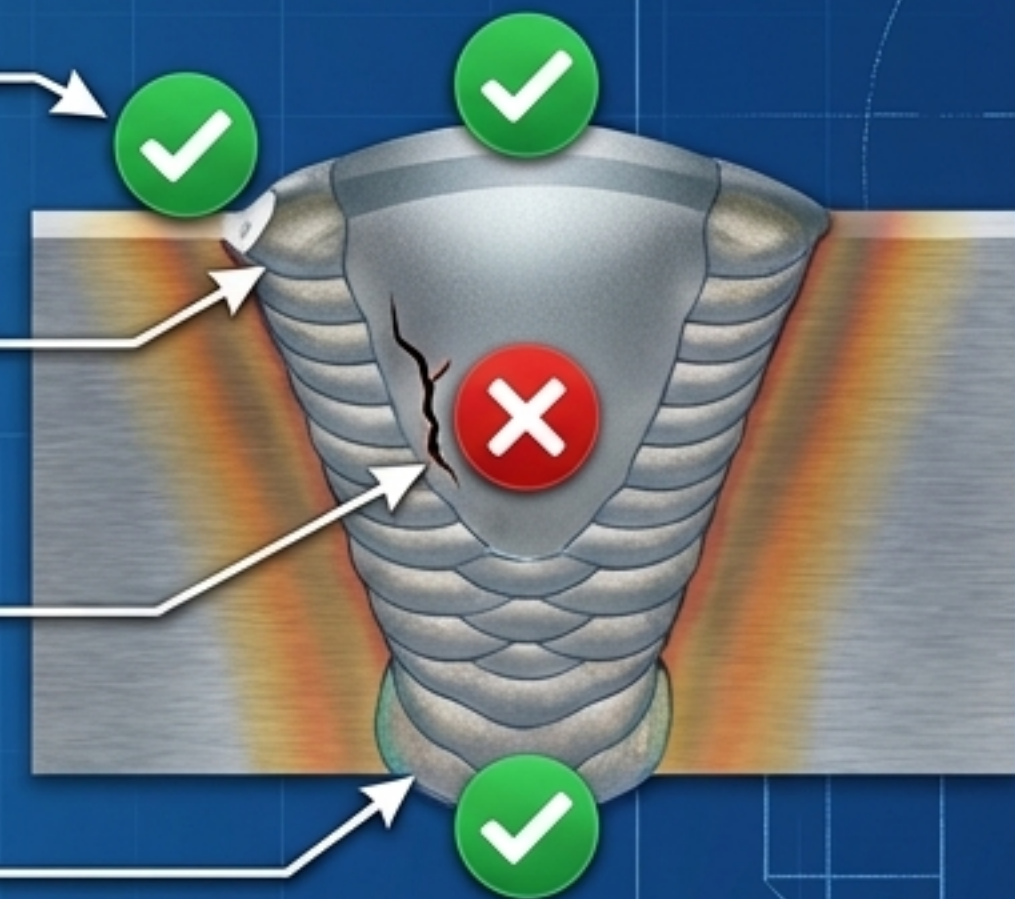

Note: การรับรองระดับมืออาชีพจะต้องผ่านการทดสอบดัดโค้ง (Face/Root Bend Test) เพื่อพิสูจน์การเชื่อมลึกระดับกันรากล

ภัยคุกคามที่มองไม่เห็น: มาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะ TIG



รังสีเข้มข้น (Intense UV/IR):
อาร์คของ TIG ในแก๊สอาร์กปล่อยรังสี UV
รุนแรงกว่าการเชื่อมประเภทอื่น
ต้องใช้กระจกกรองแสงเบอร์ 10-13
ต้องใช้กระจกกรองแสงเบอร์ 10-13
และปกปิดผิวหนัง 100%
เพื่อป้องกันรังสีเผาไหม้

**อันตรายจากไฟฟ้าแรงที่สูง
(High Frequency Risk):**
ระบบเริ่มอาร์คแบบ HF ปล่อยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถรบกวนและหยุด
การทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ
(Pacemaker) ได้
ผู้ใช้งานต้องรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด



เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ: การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ



- **การทดสอบระดับ 2 (Level 2 Certification):** โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นการทดสอบแผ่นต่อชน 2G และ 3G (ความหนา 9-10 มม.)
- **ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ:** ต้องแม่นยำทั้งข้อกำหนด WPS, การตรวจพินิจ (Visual), และผ่านการทดสอบดัดโค้ง (Bend Test)
- **ใบเบิกทางสู่อุตสาหกรรม:** ทักษะการควบคุมแรงตึงผิวและพลศาสตร์ในท่า 2G คือกุญแจสำคัญสู่รายได้ระดับสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และการต่อเรือมูลค่าสูง