


พิมพ์เขียวฉบับมาตรฐาน: เจาะลึกเทคนิคเชื่อม TIG 2G เหล็กหนา 10 มม.

ยินดีต้อนรับสู่คลาสระดับมาตรฐาน
การเชื่อมท่า 2G ไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อน
แต่คือการเอาชนะกฎฟิสิกส์!



ศัตรูที่มองไม่เห็น: อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงในระนาบแนวนอน

ในท่า 1G แรงโน้มถ่วงคือเพื่อน แต่ในท่า 2G มันคือศัตรูที่คอยดึงน้ำโลหะให้ย้อยลงมา การเชื่อมรอบเดียว (Single Pass) จึงไม่มีทางสำเร็จสำหรับเหล็กหนาขนาดนี้!

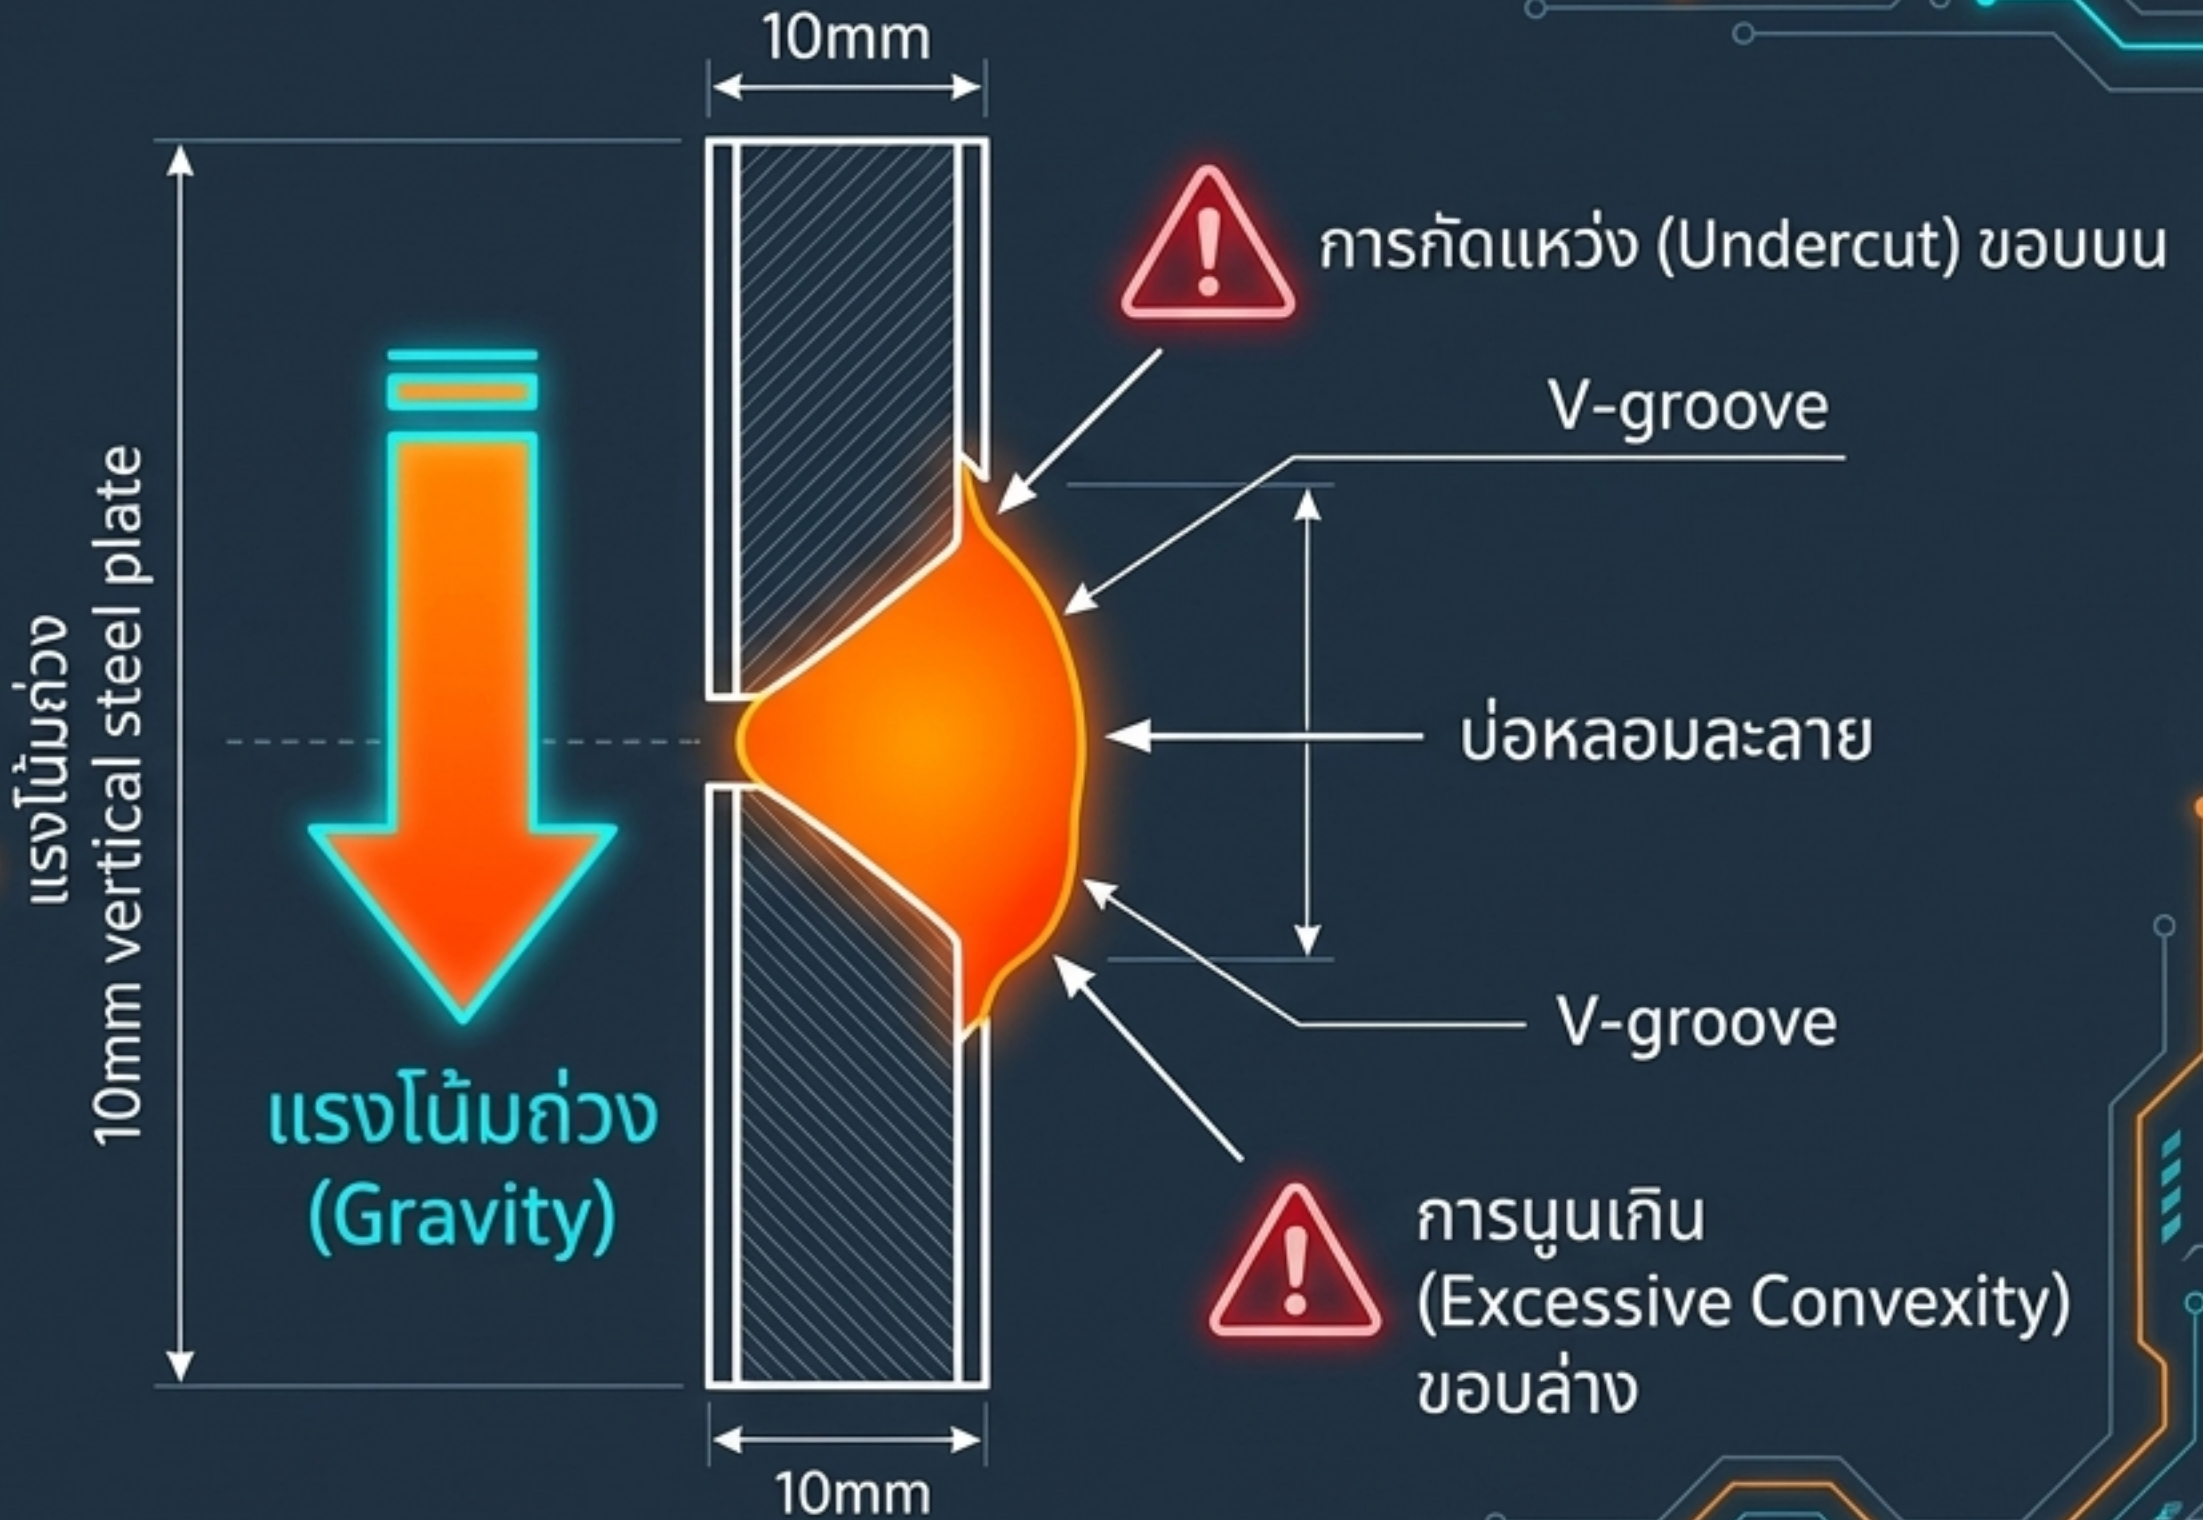

กลยุทธ์แยกส่วน: เมทริกซ์การเชื่อมแบบหลายแนว (Multi-pass Strategy)


ชั้นแนวเชื่อม (Pass)	กระแสไฟ (A)	ขนาดลวด (มม.)	เทคนิคหลัก	เป้าหมายเชิงโครงสร้าง
แนวราก (Root)	90-100A	2.4-3.2	Keyhole	ทะลุทะลวงและสร้างฐาน
แนวร้อน (Hot)	105-120A	3.2	เดินเร็ว (Fast Travel)	หลอมรวมขอบราก
แนวเต็ม (Fill)	115-135A	3.2	Stringer (ทฤษฎีหิ้ง)	สร้างความหนา
แนวปิดหน้า (Cap)	115-135A	3.2	Multi-stringer	ความสมบูรณ์และสุนทรียศาสตร์

นี่คือแผนที่นำทางของเรา
จำไว้ว่าความสำเร็จของแต่ละชั้น
ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
ชั้นก่อนหน้าเสมอ!




การเตรียมสมรรถุ: เรขาคณิตของรอยต่อร่องวี (V-Groove Geometry)

Pro Tip: อย่าปล่อยให้หน้าเนียนคมกริบ!
มันทำหน้าที่เป็น 'เข็มน' ชะลอการ
หลอมทะลุ ถ้าขอบคมเกินไป
รูหลอมจะบานและน้ำโลหะจะร่วงลงมา

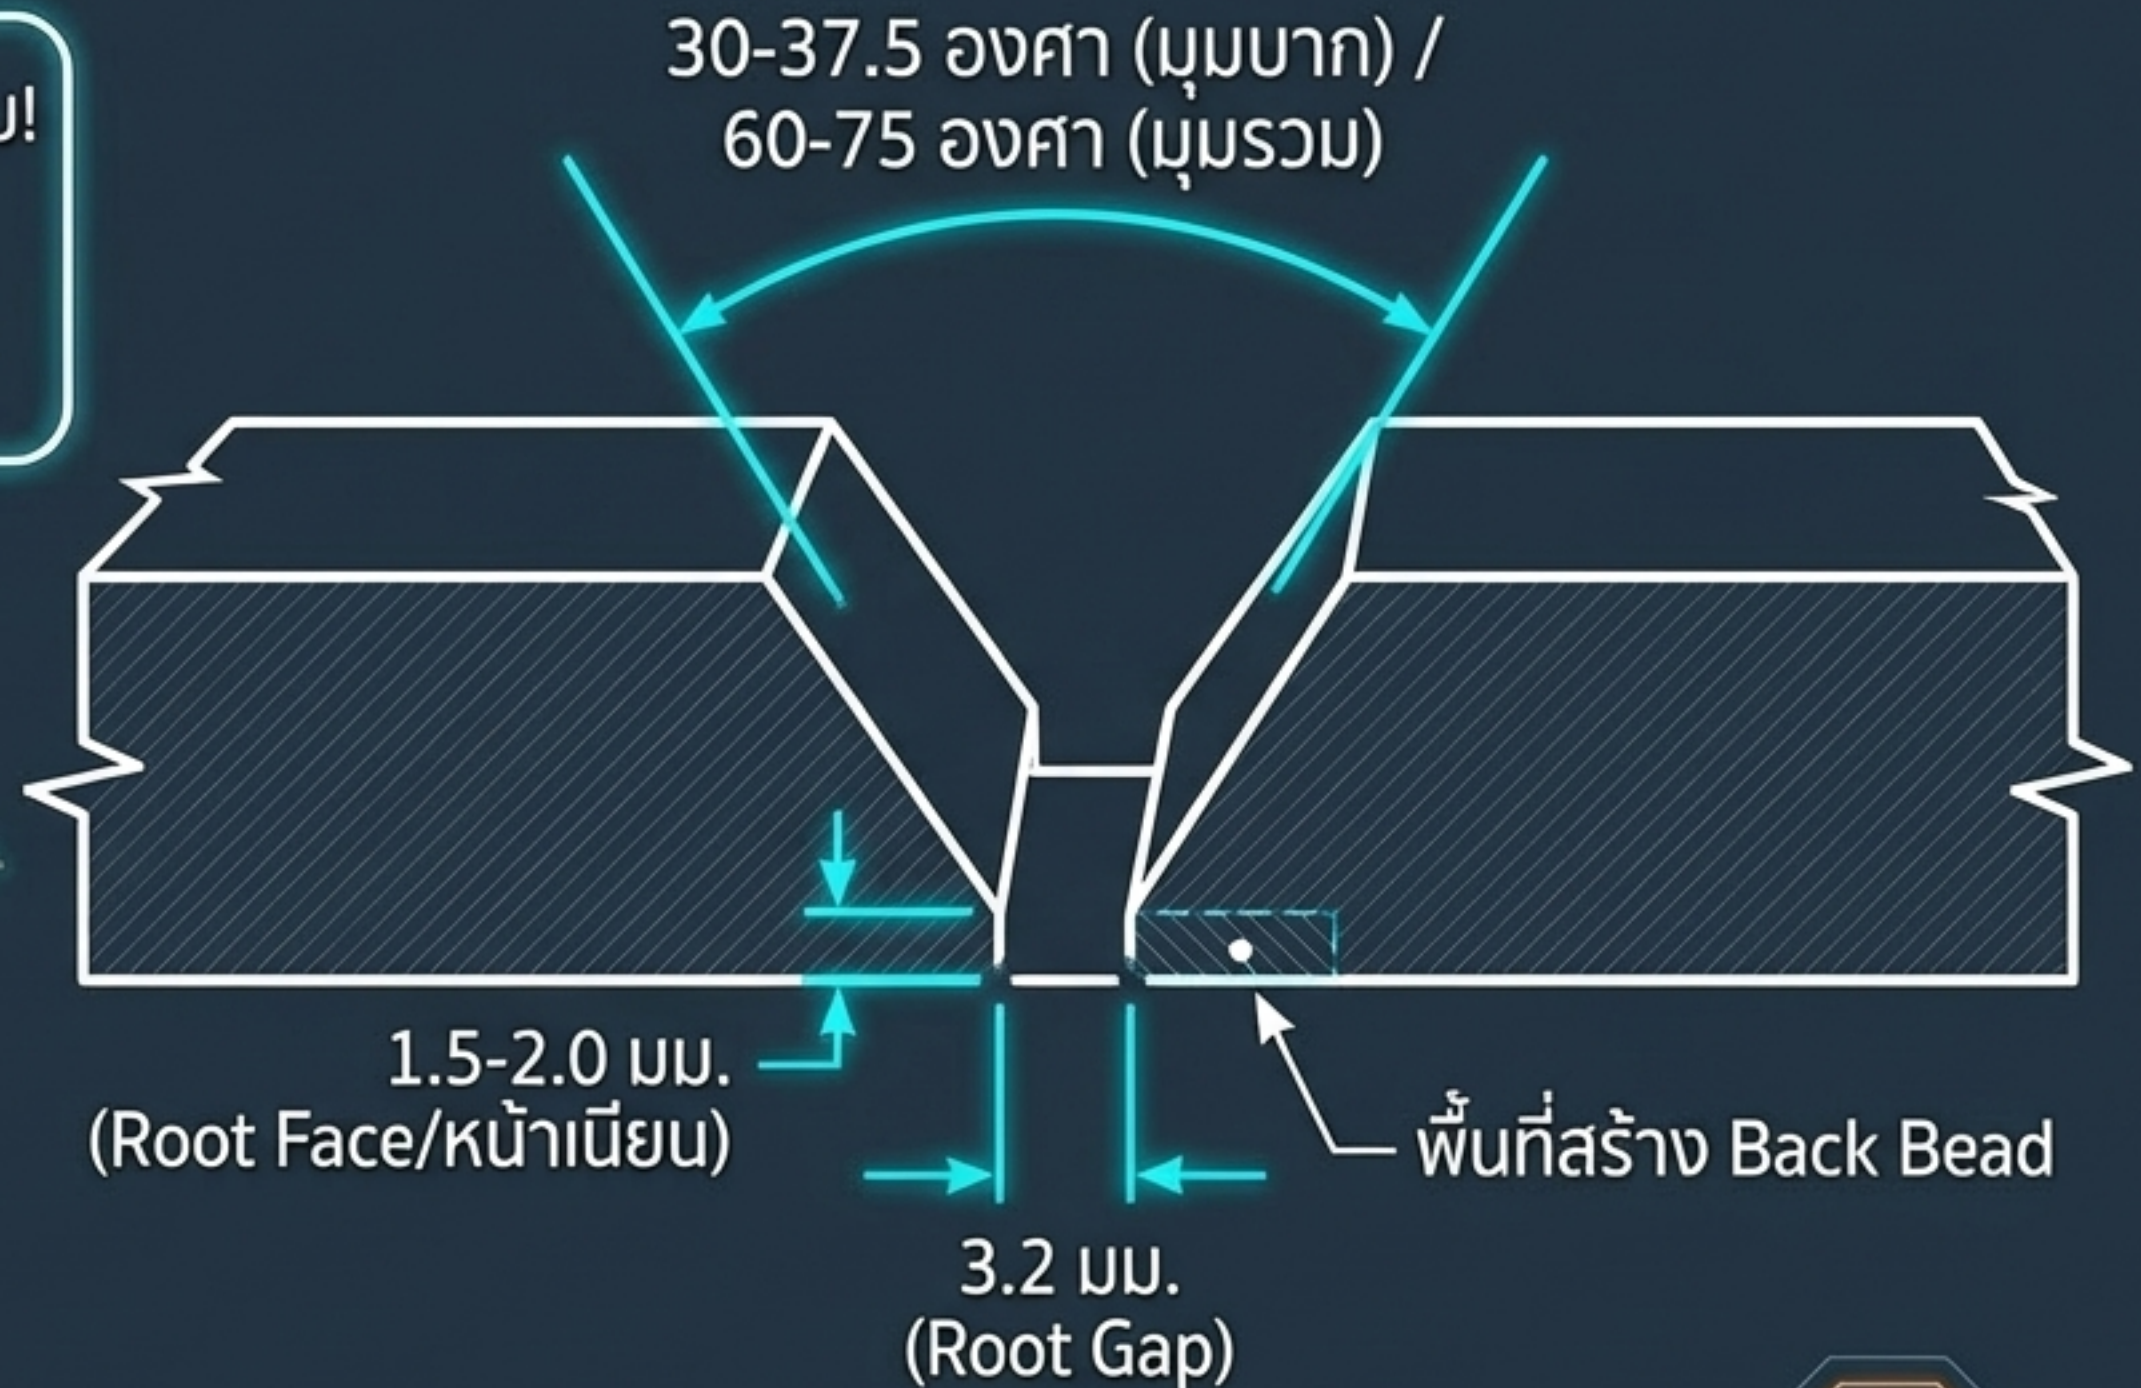

การเตรียมอาวุธ: ทั้งสแตนและการทำความสะอาดระดับมืออาชีพ

Surface Prep

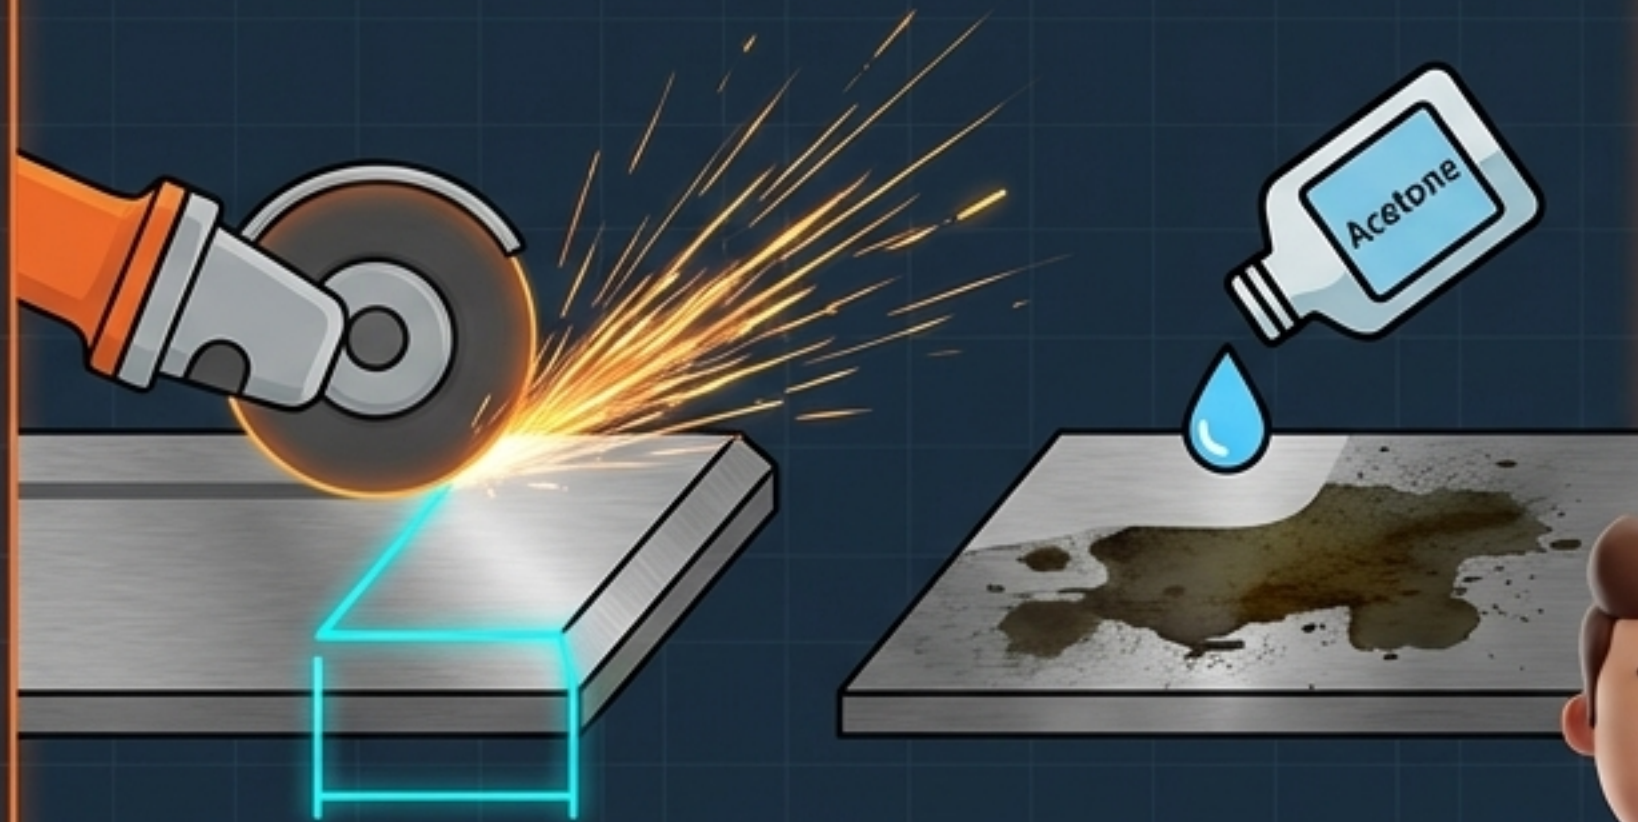

20 มม.
เจียรจนเห็นความวาว
(Bright Metal)

Tungsten Grind


รอยเชื่อมที่สะอาดเริ่มต้นที่พื้นผิว! และทั้งสแตนที่แหลมคมจะช่วยให้ลบอัดส่วนโค้งของอาร์คให้ทะลุถึงกันรากโดยไม่กระโดดไปโดนผนังข้าง




2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง



แผงควบคุม: พารามิเตอร์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ของแก๊ส

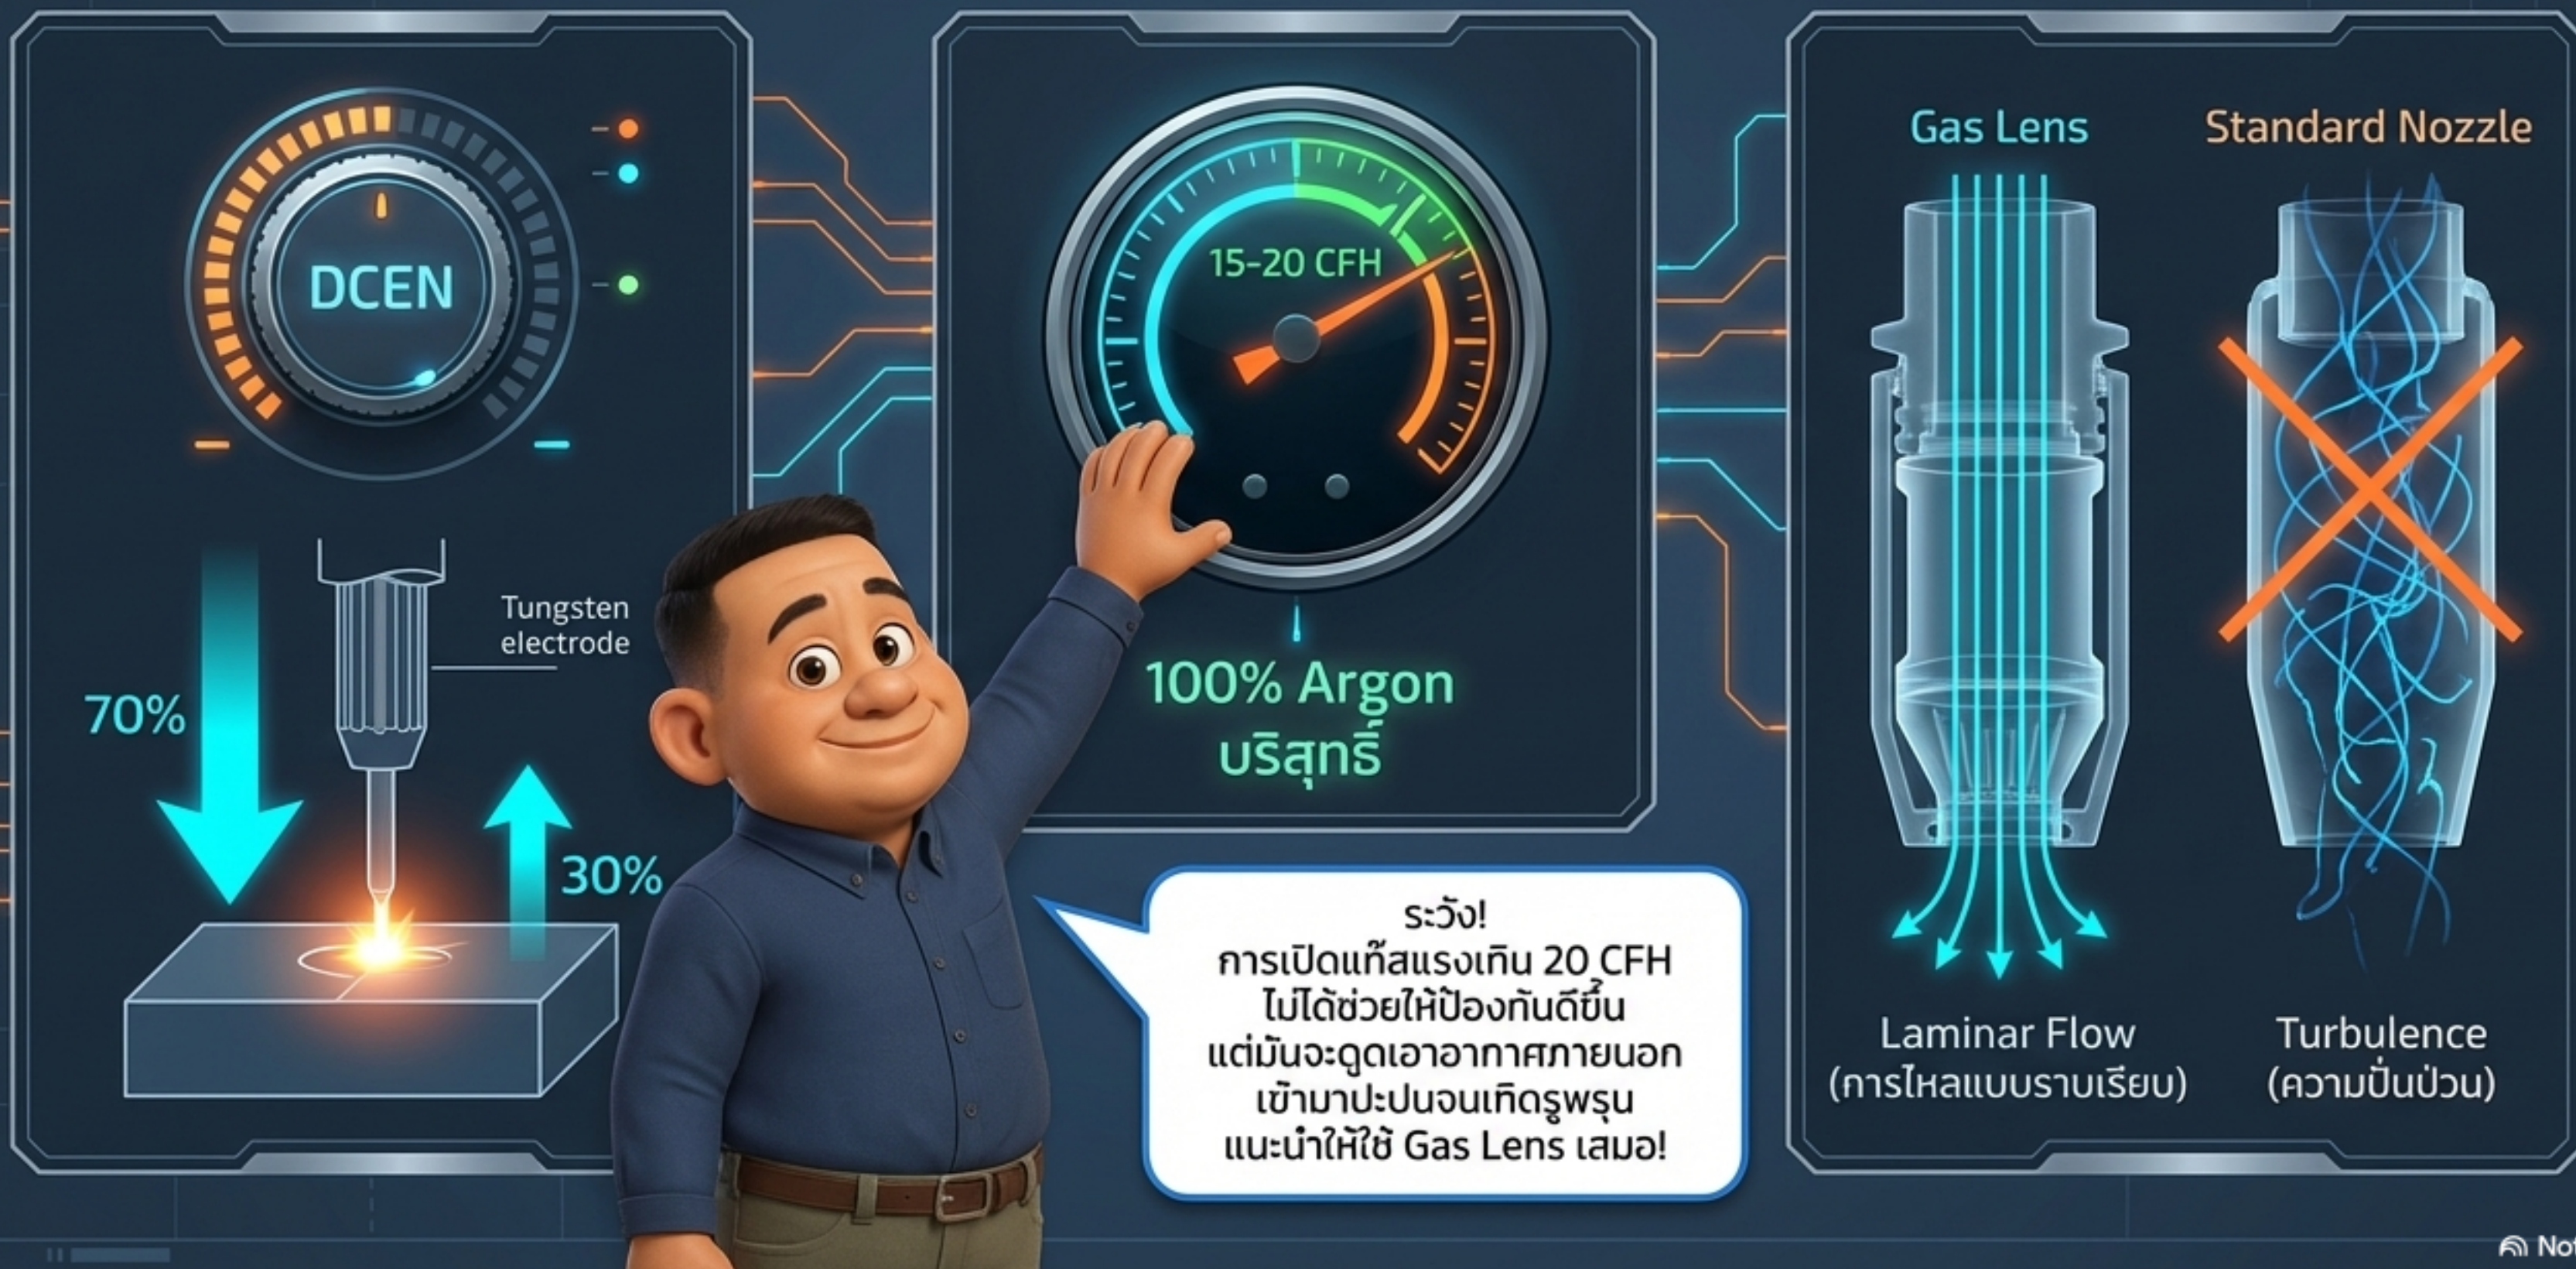

แนวราก (Root Pass): วิศวกรรมต้านแรงโน้มถ่วง

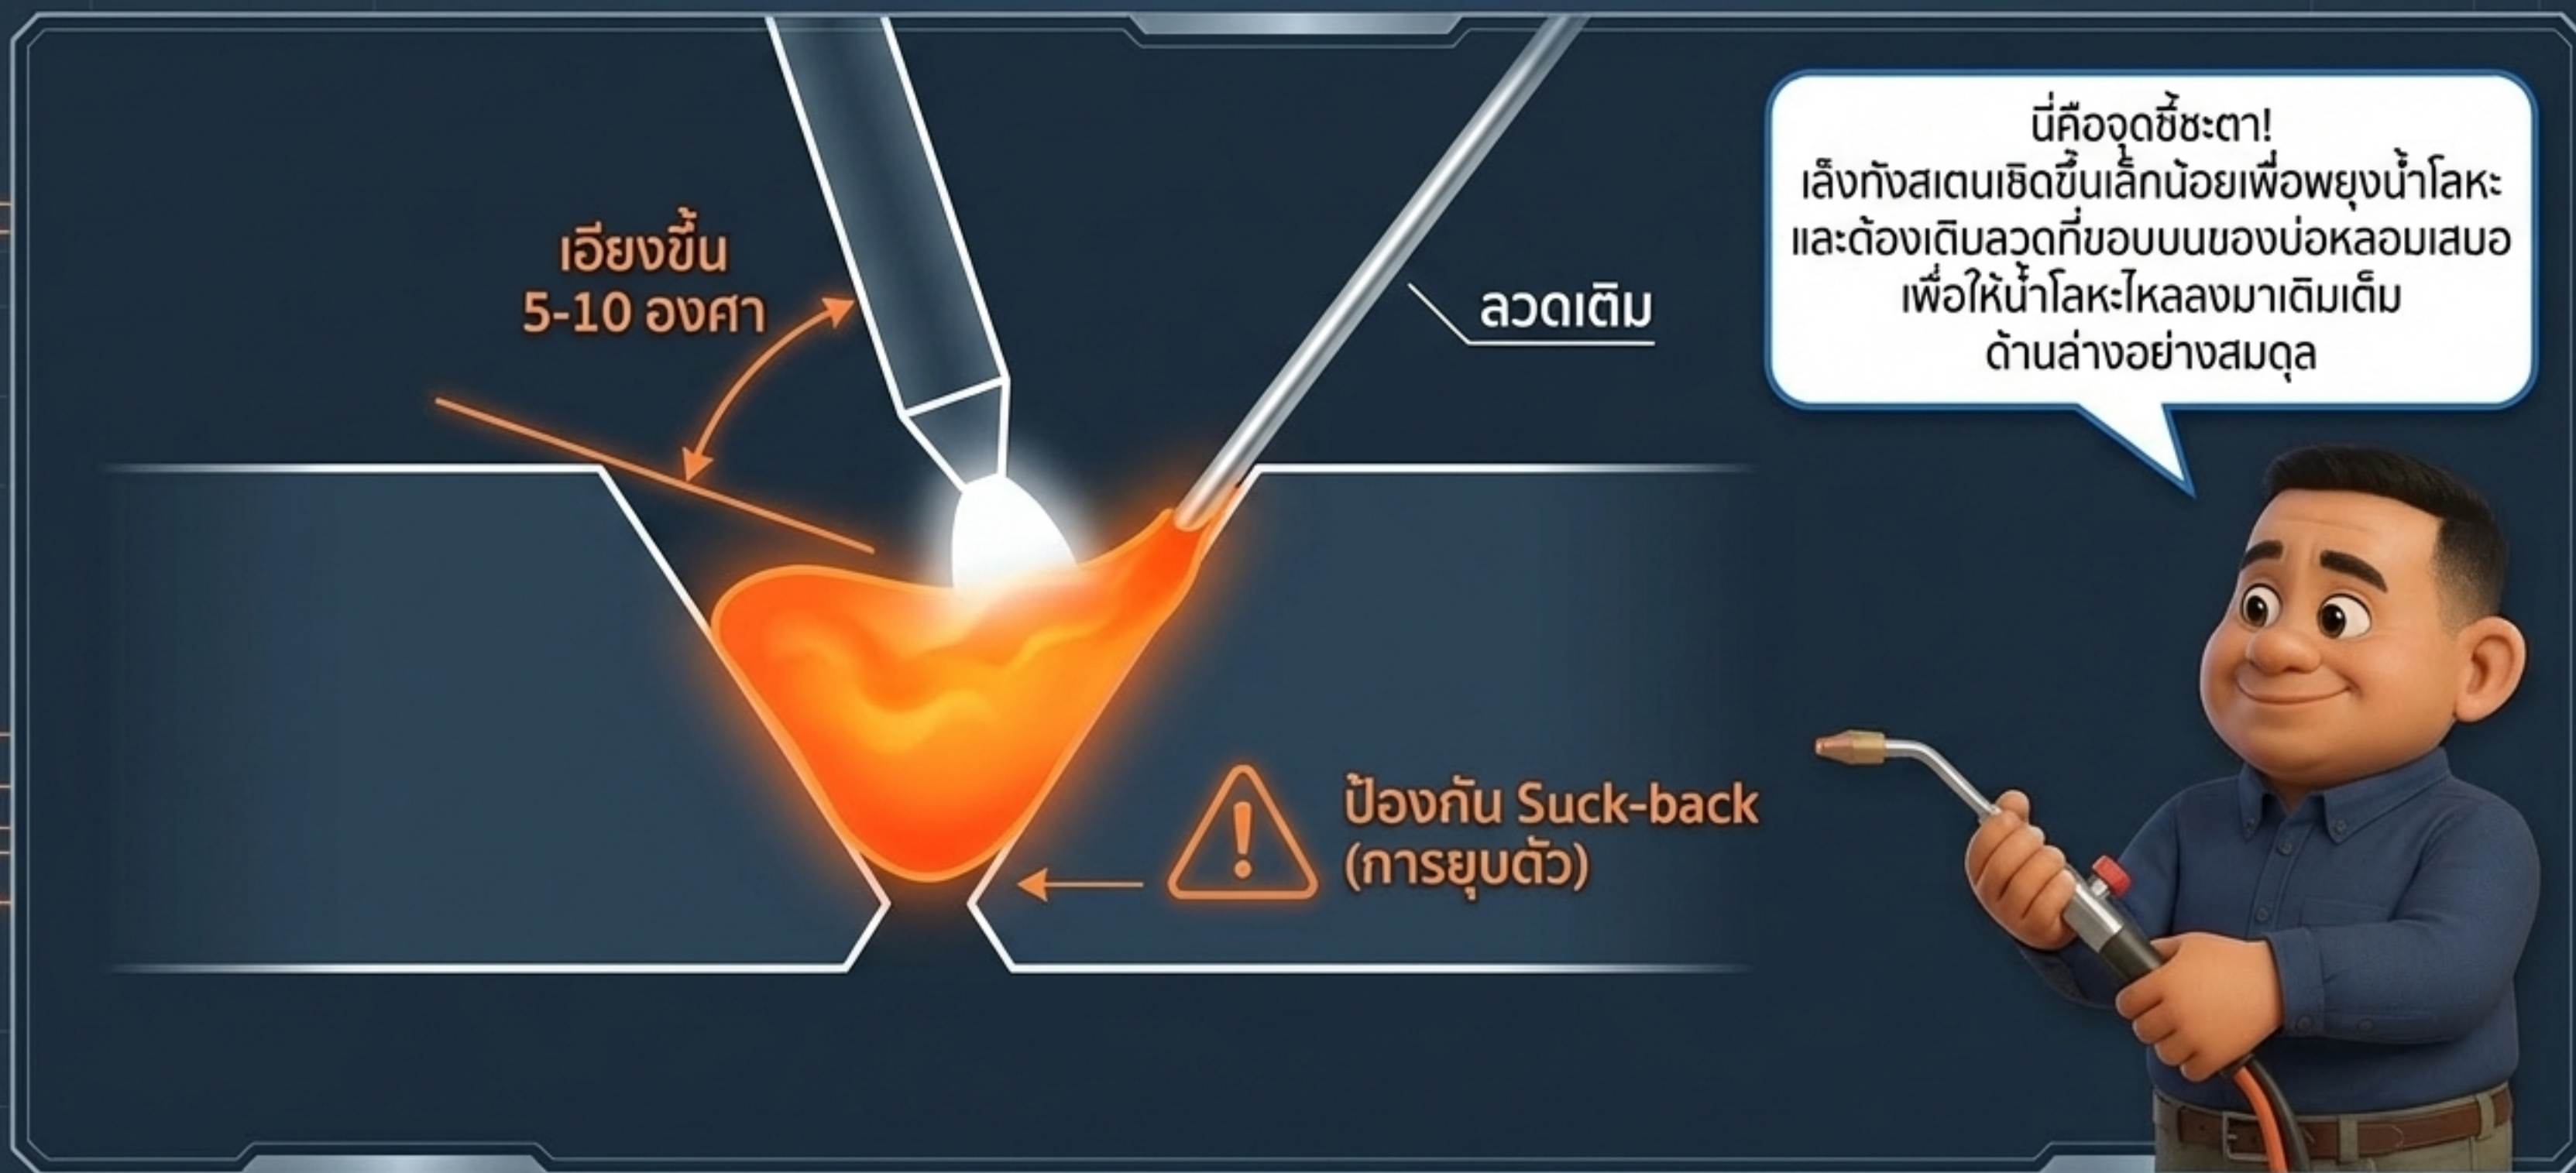

นี่คือจุดชี้ชะตา!
เลี้ยงทั้งสเดนมืดขึ้นเล็กน้อยเพื่อพยุ่งน้ำโลหะ
และต้องเติมลวดที่ขอบบนของบ่อหลอมเสมอ
เพื่อให้ น้ำโลหะไหลลงมาเติมเต็ม
ด้านล่างอย่างสมดุล



แนวร้อน (Hot Pass) และการบริหารความร้อนสะสม

1. การเตรียมผิว



2. แนวร้อน (Hot Pass)




3. การควบคุมอุณหภูมิ



Interpass Temp: $>200^{\circ}\text{C}$ = DANGER



ทฤษฎีหิ้ง (The Shelf Technique): สถาปัตยกรรมของแนวเติม

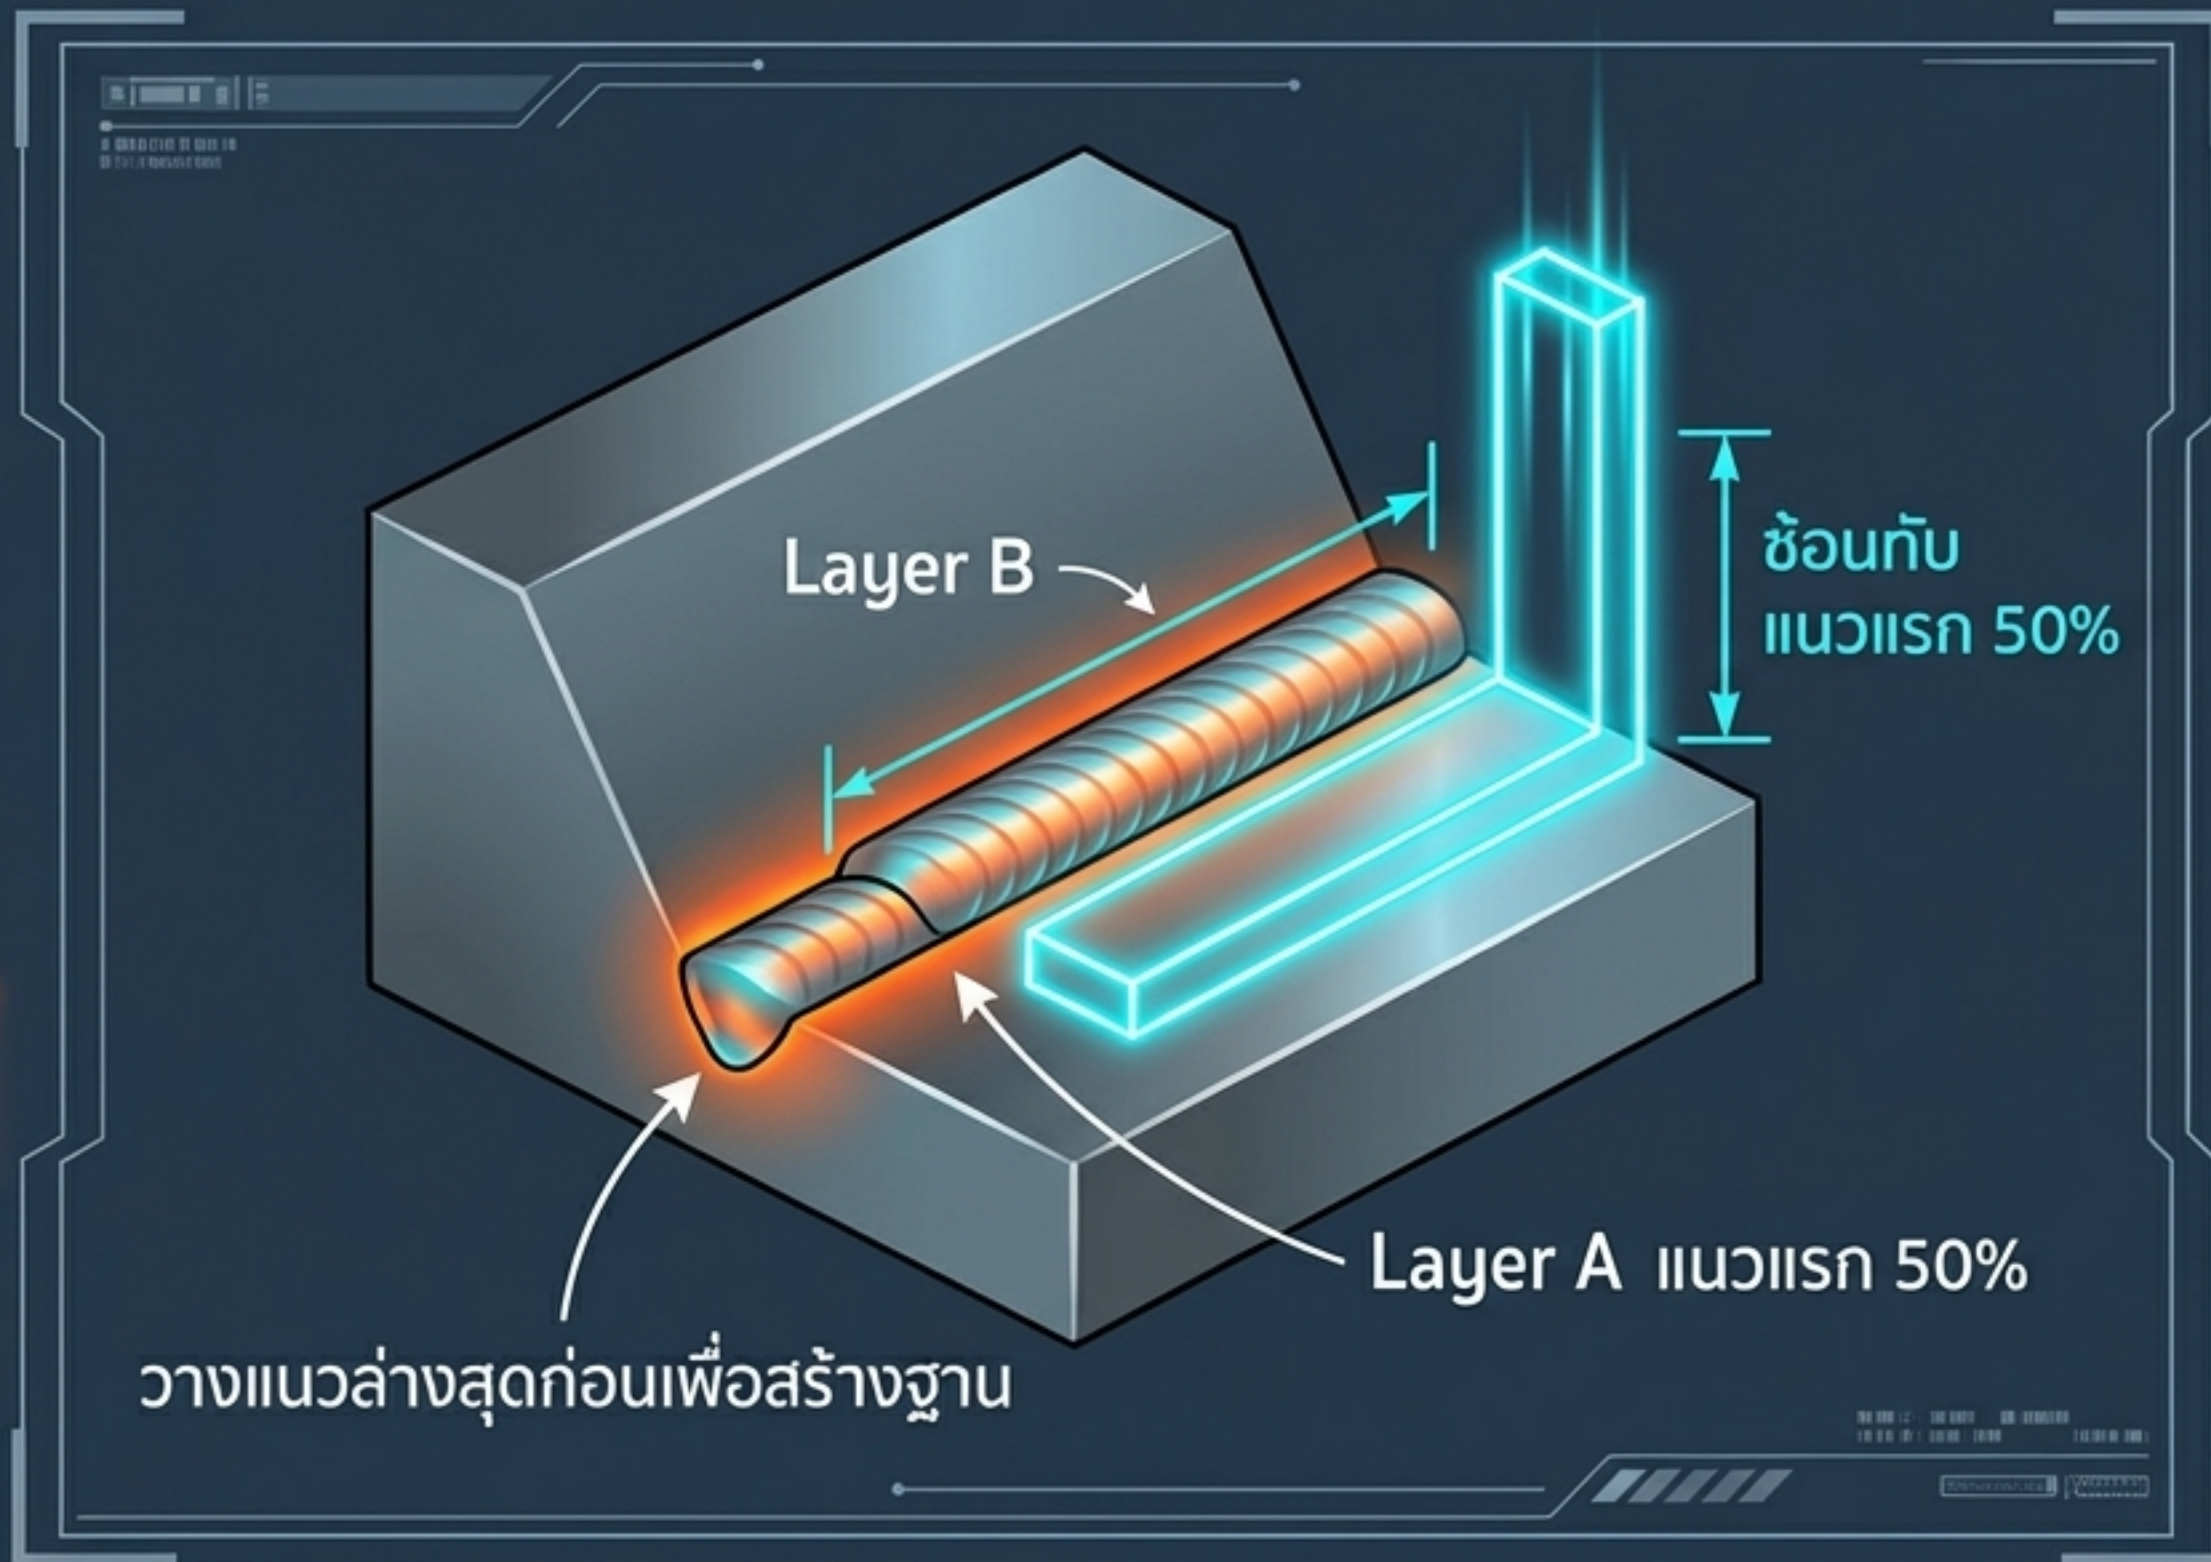

นี่คือความลับของ 2G!
เราไม่ได้แค่เติมเนื้อเหล็ก
แต่เรากำลัง 'สร้างหิ้ง' จากแนวล่าง
เพื่อให้แนวเชื่อมด้านบนมีที่พิงพิง
ไม่ร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วง




แนวปิดหน้า (Cap Pass): สุนทรียศาสตร์และการควบคุมขั้นสุด

ถ้าต้องสายหัวเชื่อม ให้ใช้สตีป
'สายเฉียงถอยหลัง'
เพื่อให้ส่วนบนแข็งตัวเร็วขึ้น
ระยะอาร์คต้องสั้นที่สุดเพื่อใช้แรง
ผลักดันครีเดนแนวเชื่อมให้แบนราบ!



การสายเฉียงไปข้างหลัง (Backward Diagonal Weave)

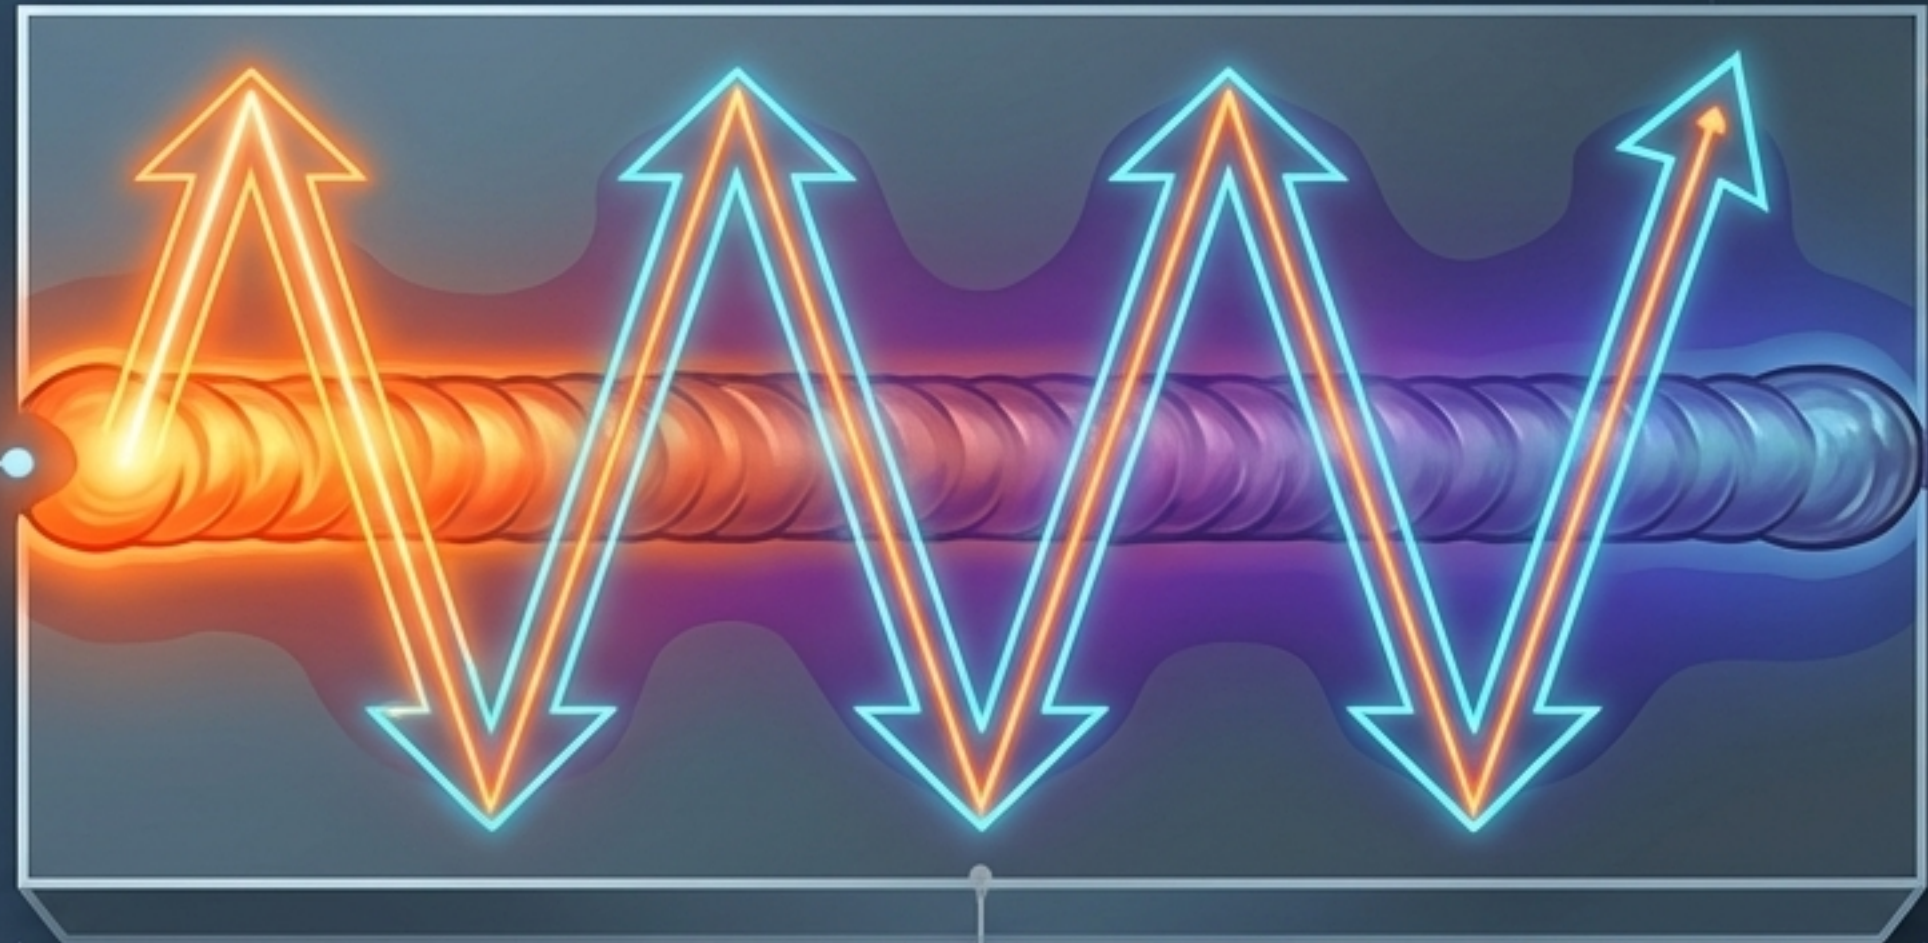

มุมหัวเชื่อม **80-85°** | ระยะอาร์คสั้นพิเศษ **1.5-2.0 มม.**

ด้านตรวจพินิจ (Visual Inspection): มาตรฐาน AWS D1.1



ผู้ตรวจสอบไม่ปรานีต่อรอยกัด
แหว่งหรือรอยร้าว! ก่อนส่งงาน
ตรวจสอบรอยเชื่อมของคุณด้วย
ตาสว่างให้ละเอียดเสมือน
คุณเป็นผู้ตรวจสอบเสียเอง



ห้องวินิจฉัยข้อบกพร่อง: ปัญหาและวิธีแก้ไขจับพลัน

ปัญหาเกิดได้กับทุกคน
แต่มาสเตอร์คือคนที่รู้วิธีแก้!
หากจุ่มทั้งสแตนพลาต
ห้ามเชื่อมกับเด็ดขาด
เอกซเรย์ฟ้องทุกอย่าง!



**ปัญหา
(Symptom)**



**รูพรุน
(Porosity)**

**สาเหตุ
(Cause)**

ลมพัดแก๊สกระจาย /
สายแก๊สรั่ว

**วิธีแก้ไขของมาสเตอร์
(Master's Fix)**

ใช้แผ่นบังลม,
ปรับแก๊สไม่เกิน 25 CFH,
เช็ครอยรั่วด้วยน้ำสบู่



**กัดแห่วงขอบบน
(Upper Undercut)**

แรงโน้มถ่วง /
อาร์คยาวเกินไป

เอียงหัวเชื่อมขึ้น 5-10 องศา,
หดรยะอาร์ค, ใช้เทคนิค
'สะบัดลวด' (Rod Twitch)




**สิ่งฝังใน
(Tungsten Inclusions)**

จุ่มทั้งสแตนลงบ่อหลอม

หยุดเชื่อมทันที!
เจียรส่วนที่ปนเปื้อนออก
และลับปลายทั้งสแตนใหม่

ความปลอดภัยขั้นสูง: ภัยเจ็บจากแสงอาร์คและคลื่นความถี่สูง

รังสี UV/IR

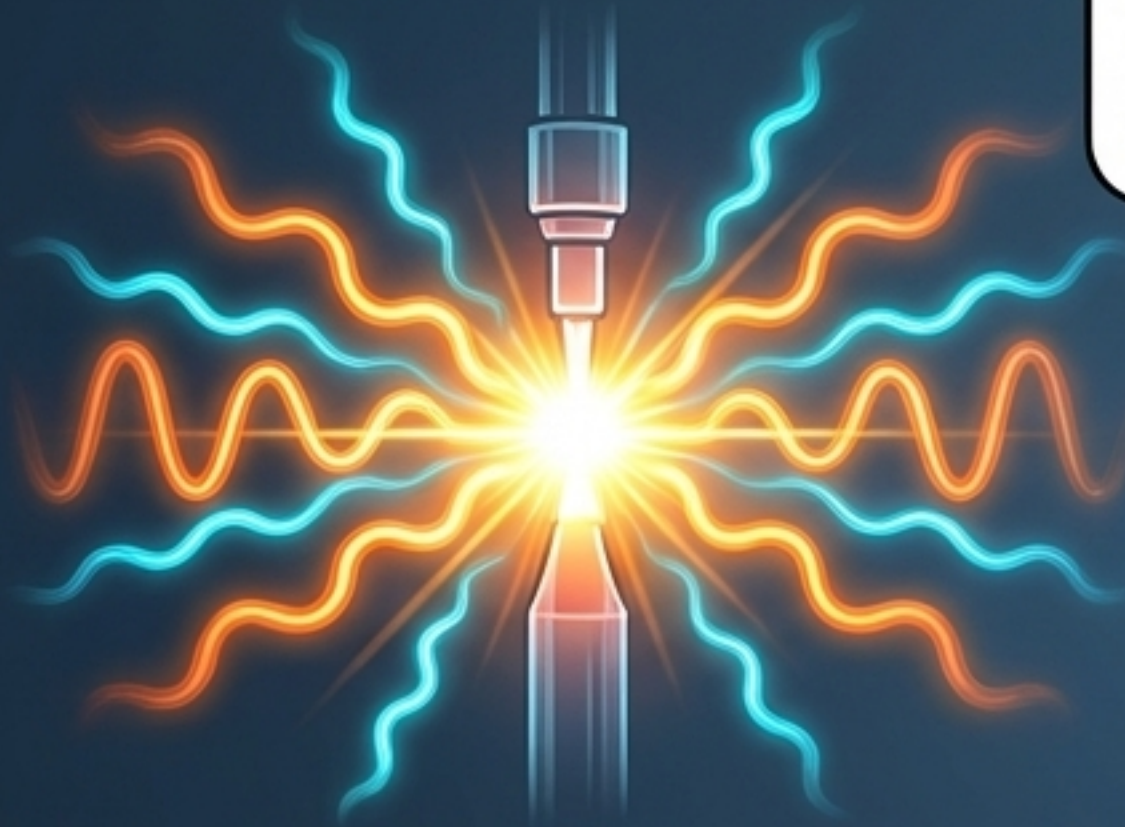

อันตรายจากรังสี UV/IR
รุนแรงกว่าการเชื่อมประเภทอื่น
อาจทำให้กระจกตาไหม้ (Arc Eye)
บังคับใช้หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ
เบอร์ 10-13 และชุดหนังเต็มตัว

TIG อาจไม่มีควันฟุ้งหรือสะเก็ดไฟกระเด็น
แต่มันซ่อนรังสีที่เผาผิวหนังคุณได้ในไม่กี่นาที
ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดเสมอ!



ระบบ HF



อันตรายจากคลื่นความถี่สูง
(High Frequency)
ห้ามผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker)
เข้าใกล้พื้นที่เด็ดขาด สัญญาณ HF
สามารถรบกวนการทำงานจนถึงแก่ชีวิต

เส้นทางสู่มาสเตอร์: การรับรองช่างเชื่อม TIG ระดับ 2 (แห่งชาติ)

