


วิศวกรรมกลึงมือที่คลั่งปาดหน้า: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

คู่มือเชิงปฏิบัติการ (Masterclass Guide)
สำหรับการสร้างเรขาคณิตคมตัดที่สมบูรณ์แบบ
ควบคุมความร้อน และมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง

พลศาสตร์ที่ซับซ้อน: ทำไมมีดกลึงปาดหน้าจึงต้อง ได้รับการออกแบบพิเศษ?

- จุดรอบนอก (Outer Edge):
ความเร็วตัดสูงสุด
(Maximum Cutting Speed)
- จุดศูนย์กลาง (Center):
ความเร็วตัดลดลงจนเป็นศูนย์

ในขณะที่ชิ้นงานหมุน
มีดกลึงจะเคลื่อนที่ขวางเข้าหาศูนย์กลาง
สภาวะการตัดเฉือนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บังคับให้คมตัดต้องมีความสมดุลกันระหว่าง
ความคม (Sharpness) และ ความทนทาน (Edge
Strength) ต่อแรงกดในแนวแกน (Axial Force)

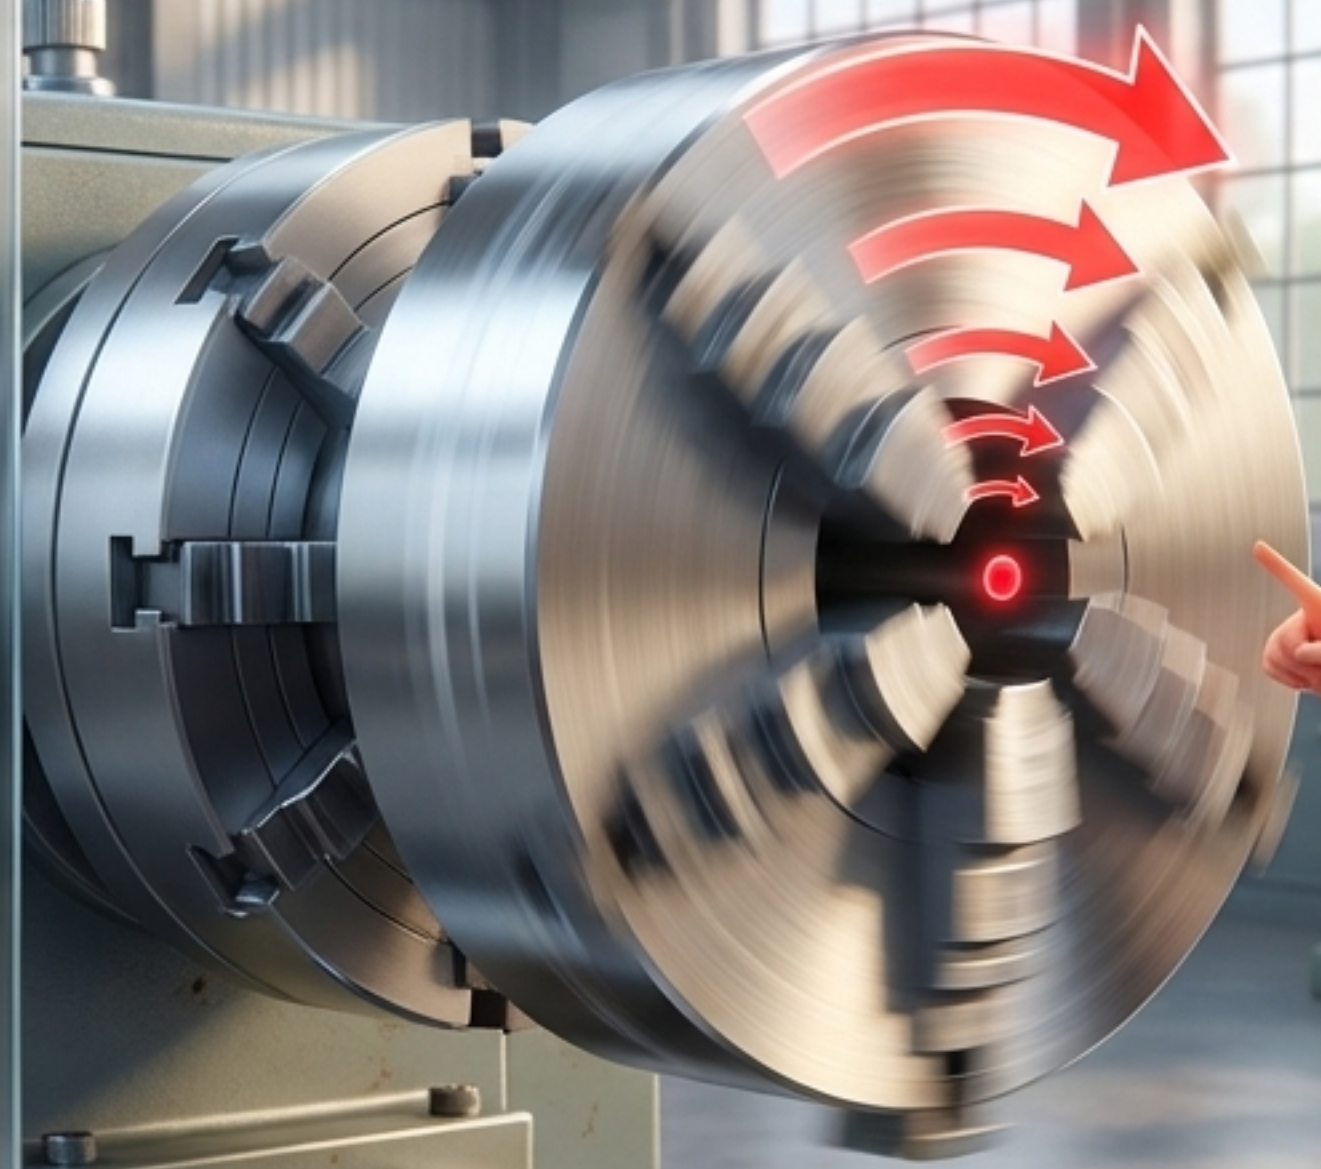

การเลือกใช้วัสดุ: วิเคราะห์ความต่างระหว่าง HSS และคาร์ไบด์

คุณสมบัติทางวิศวกรรม	เหล็กไฮสปีด (HSS)	คาร์ไบด์ (Carbide)
ความแข็ง (Hardness)	62-66 HRC (ทนความร้อน ~600°C)	90-94 HRA (ทนความร้อน >1,000°C)
โครงสร้างจุลภาค	มีความเหนียวสูง ทนแรงกระแทก	มีความเปราะสูง (Brittleness)
ความคม (Sharpness)	ลับได้บางและคมกริบกว่า	ต้องมีการลบคมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ข้อจำกัดในการลับ	ลับง่ายด้วยหินเจียรมาตรฐาน	ห้ามใช้หินเจียรเหล็กทั่วไป ต้องใช้ล้อเพชรหรือ GC เท่านั้น



กายวิภาคของมีดกลึงปาดหน้าที่สมบูรณ์แบบ (Anatomy of Tool Geometry)

1 มุมคายบน (Top Rake Angle):
ลึบลาดเอียง $8^\circ - 14^\circ$ ช่วยลดแรง
ต้านและระบายเศษโลหะออกด้านข้าง

2 มุมหลบหน้า (End Relief Angle):
ลึบยกขึ้น $\sim 8^\circ$ เพื่อป้องกันผิวหน้า
มีดเสียดสีกับชิ้นงานได้คมตัด

4 มุมหลบหน้า (End Relief Angle):
ลึบยกขึ้น $\sim 8^\circ$ เพื่อป้องกันผิวหน้า
มีดเสียดสีกับชิ้นงานได้คมตัด

3 มุมหลบข้าง (Side Relief Angle):
บิดออก $8^\circ - 10^\circ$ ป้องกันการเสียดสี
ขณะเลี้ยวเข้าหาศูนย์กลาง

4 มุมคมตัดหน้า (Front Cutting Edge):
เอียง $\sim 10^\circ$
เพื่อกำหนดทิศทางแรงตัด

5 รัศมีปลายมีด (Nose Radius):
 $0.2 - 0.4$ มม. สำหรับงานละเอียด
(เพิ่มความแข็งแรงและลดความร้อน)



การจับคู่ล้อหินเจียรให้ตรงกับวัสดุมีดกลึง (Abrasive Matchmaker)



White Alumina
(WA)

แตกตัวสร้างคมใหม่ได้ดี
(Self-sharpening)
ลดความร้อนสะสม

เหมาะที่สุดสำหรับ:
เหล็ก HSS



Green Silicon
Carbide (GC)

แข็งกว่าอลูมินา
ออกแบบมาเพื่อคาร์ไบด์
โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ:
คาร์ไบด์ (Brazed)



Diamond
(SD) / CBN

ทนทานสูงสุด
สำหรับวัสดุที่แข็งเกิน
60 HRC

เหมาะสำหรับ:
คาร์ไบด์ความแม่นยำสูง
/ เซรามิก



หินเจียรต้องผ่านการแต่งหน้า (Dressing/Truing) ด้วย Diamond Dresser เสมอ เพื่อขจัดเศษอุดตันและเปิดเม็ดทรายใหม่

กฎเหล็กด้านความปลอดภัยและการเตรียมเครื่องเจียระไน

1

ดวงตา (Eye Protection):
สวมแว่นตานิรภัยเสมอ
(ประกายไฟมีความร้อนสูงและแหลมคม)

2

การแต่งกาย (Apparel):
รวบผมให้มิดชิด ห้ามใส่เสื้อผ้ารุ่มร่าม
หรือเน็คไทที่อาจถูกแกนหมุนดูด

3

ฝาครอบล้อหิน (Wheel Guard):
ต้องปิดคลุมอย่างแน่นหนา ป้องกันอันตราย
จากกรณีหินแตกร้าว (Wheel Bursting)

4


ระยะแทนรองรับงาน (Tool Rest Gap): ต้องห่างจากหน้าหินไม่เกิน 2-3 มม.
มิด. ป้องกันมีดลื่นหลุดลงไปขีดจนเกิด
อันตรายรุนแรง

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างมุม หลบข้างและคมตัดข้าง




การจับยึด (Grip):

มือซ้ายจับท้ายมีด
มือขวาประคองด้านหน้า
ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางบนแท่นรอง
เพื่อเป็นจุดหมุนลดแรงสั่น

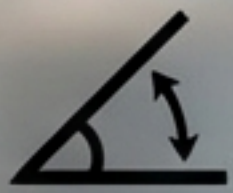

การตั้งองศา (Angle):

 วางด้ามขวานหน้าหิน
บิดด้านข้างออก 8-10 องศา



การเคลื่อนที่ (Motion):

เคลื่อนมีดซ้าย-ขวา
ตลอดความกว้างหน้าหินเฉียด
(ป้องกันหินสึกเป็นร่อง)



ขั้นตอนที่ 2: การสร้างมุม หลบหน้าและคมตัดหน้า

มุมคมตัดหน้า (Front Edge):
เอียงด้ามมีดไปทางขวาทำมุม 10 องศา กับหน้าล้อหิน

มุมหลบหน้า (End Relief):
ยกส่วนท้ายของด้ามมีดขึ้นเล็กน้อย เพื่อสร้างพื้นที่หลบมุม 8 องศา ใต้คมตัด

จุดตรวจสอบ (Check):
สังเกตการบรรจบกันของเส้น คมตัดหน้าและข้าง เพื่อให้ได้ รูปทรงปลายมีดที่แม่นยำ



ขั้นตอนที่ 3: ลับมุมคายบน และการแต่งรัศมีปลายมีด (Honing)



การลับมุมคายเศษ (Rake Angle): วางมีดแนวตั้งบนแท่นรองรับ ลับให้ลาดเอียงลง 14 องศา เพื่อให้เศษโลหะมีวุ้นตัวและไหลออก ด้านข้างได้อย่างอิสระ



การแต่งรัศมีและลบคม (Honing):

- หมุนปลายมีดเบาๆ กับหินละเอียดให้เกิดรัศมี (Nose Radius) เล็กน้อย
- ใช้ หินน้ำมัน ขัดผิวหน้าคมตัดเพื่อลบครีบ (Burr)
- ผลลัพธ์: ยืดอายุการใช้งาน ลดเศษพอกคมตัด และให้ผิวงานที่เนียนละเอียดขึ้น

กลศาสตร์ความร้อน: อันตรายจากปรากฏการณ์ Overheating



ความร้อนระดับวิกฤต:

- จุดสัมผัสอาจมีอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 1,000°C ในช่วงพริบตา

การสูญเสียความแข็ง (Annealing):


- หากเหล็ก HSS เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือน้ำเงิน แปลว่าสูญเสียคุณสมบัติการชุบแข็งไปแล้ว มีดจะทื่อทันทีเมื่อใช้งาน

กฎการหล่อเย็น (Cooling Rules):

- HSS: ต้องหมั่นจุ่มลงในน้ำหล่อเย็นบ่อยๆ
- Carbide: ห้ามจุ่มน้ำทันทีขณะร้อนจัด! การหดตัวฉับพลันจะทำให้เกิดรอยร้าวระดับไมโคร (Micro-cracks) จนมีดแตกบิ่น



เรขาคณิตของการตั้งศูนย์: ความสูงของมีดเปลี่ยนทุกอย่าง

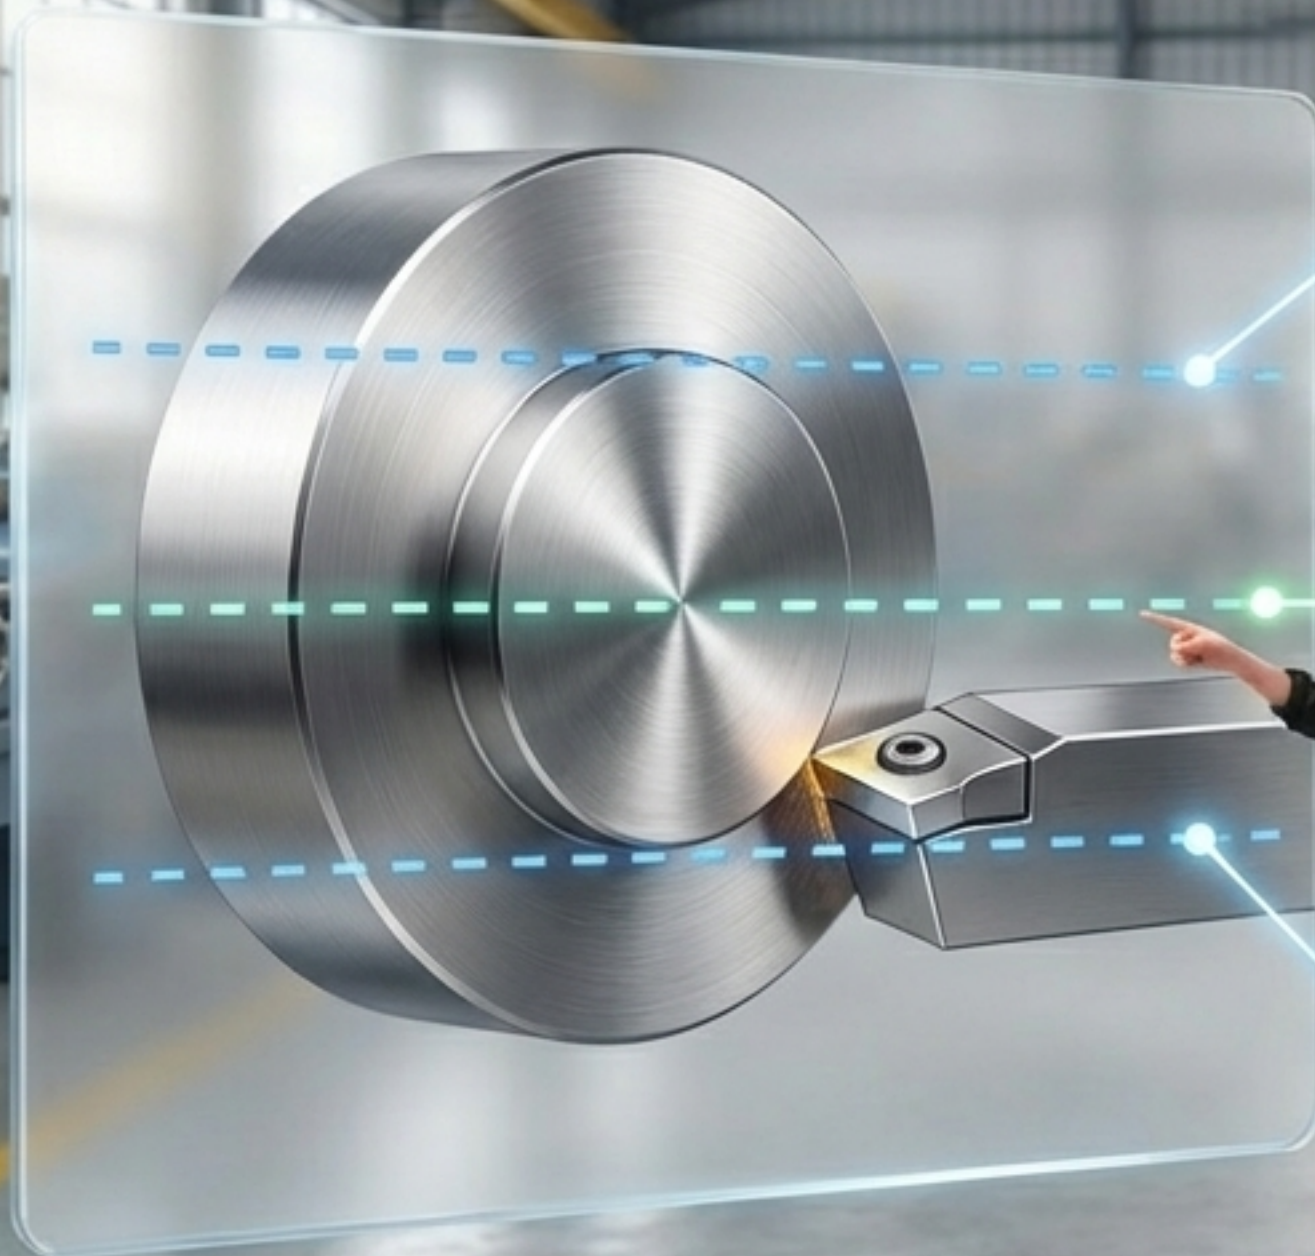

สูงกว่าศูนย์ (Too High): มุมหลบถูกบดบัง
หน้ามีดจะสีกับชิ้นงาน (Rubbing)
เกิดความร้อนสูง

ตรงศูนย์กลางเป๊ะ (Dead Center):
ตำแหน่งที่ถูกต้อง นำปลายมีดไปเทียบกับ
ยันศูนย์ท้ายแท่น (Tailstock Center) เสมอ

ต่ำกว่าศูนย์ (Too Low):
มุมคายสูญเสียประสิทธิภาพ มีดจะถูกดูดเข้า
หาชิ้นงานและเกิดการสั่นสะเทือน (Chatter)

มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม: การตรวจสอบความแม่นยำหลังการลับ

ใบวัดมุม (Protractor):

- เครื่องมือหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับการวัดมุมคมตัดและมุมหลบให้ได้องศาตามที่ออกแบบไว้เป๊ะๆ โดยทำเบงนวัดมุมให้แนบสนิทกับผิวหน้าที่ลับ


เกจตั้งศูนย์ (Center Gauge):

- แม่เต็มทีออกแบบมาสำหรับมีดกลึงเกลียว แต่ช่างกลึงมืออาชีพนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความสมมาตรของปลายมีด และใช้เทียบระนาบเพื่อตั้งมีดให้ได้ศูนย์ฉากกับชิ้นงาน



ตารางวิเคราะห์ปัญหาและทางออก (Troubleshooting Matrix)

ปัญหา (Symptom)	ต้นเหตุเชิงวิศวกรรม (Root Cause)	การแก้ไข (Solution)
ผิวงานหยาบ / สั่น (Chatter)	มุมหลบมากไปทำให้คมตัดบาง, ปลายมีดแหลมไป	ลดมุมหลบเหลือ 8°, ลับเพิ่ม รัศมีปลายมีดให้โตขึ้น
มีดทื่อเร็ว / รอยไหม้	กดหนักเกินไปตอนลับ, ระบายความร้อนไม่พอ	ลดแรงกด, แต่งหน้าหินเจียรใหม่, จุ่มน้ำบ่อยขึ้น
เหลือตั้งตรงกลางชิ้นงาน	ปลายมีดไม่ได้ระดับ ศูนย์กลางพอดี	ปรับความสูงป้อมมีดให้ปลายมีด ตรงกับยื่นศูนย์ท้ายแทน
เศษเหล็กพุ่งใส่ตัว / ไม่มันวาว	ทิศทางการคายเศษผิด, มุมคายบนน้อยไป	ลับมุมคายบนเพิ่ม (8°-14°) เพื่อบังคับเศษให้มันวาว

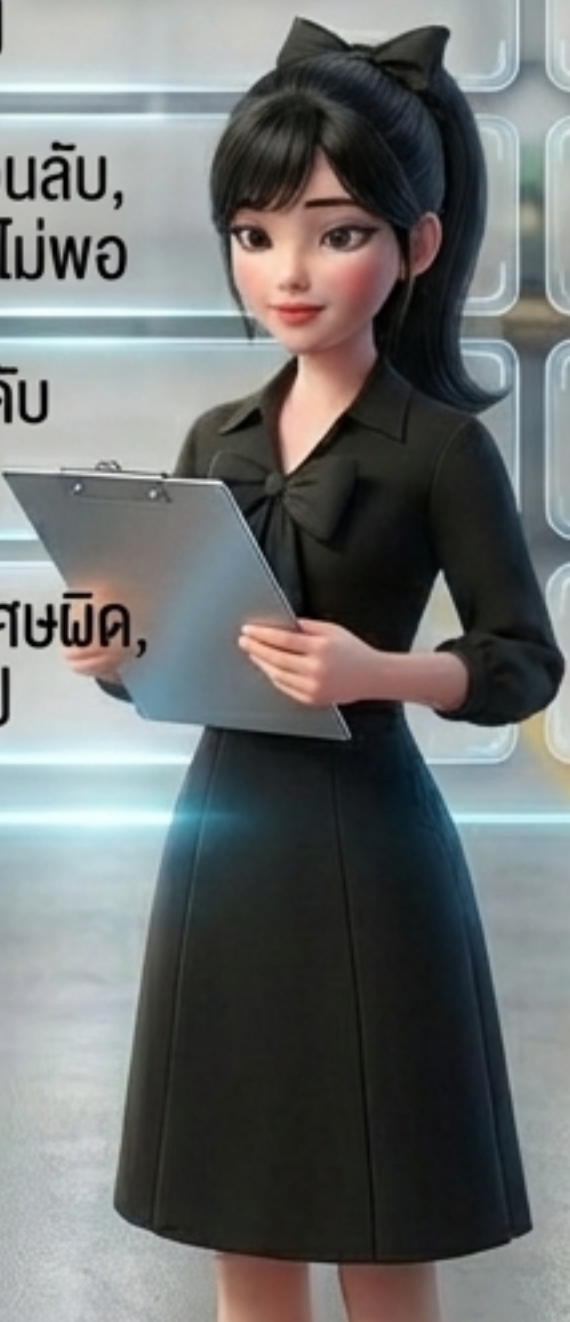

บทสรุป: รากฐานแห่งทักษะสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

1. อดีตสู่ปัจจุบัน:

- แม้อุปกรณ์เม็ดลวดคาร์ไบด์สำเร็จรูป (Coated Inserts) จะเข้ามาแทนที่ในสายการผลิตขนาดใหญ่ เพราะความเที่ยงตรงจากโรงงาน...

2. ความสำคัญที่ประเมินค่าไม่ได้:

แต่ทักษะ การลับมีดกลึงด้วยมือ ยังคงเป็นหัวใจ
ขั้นสุดสำหรับงานวิศวกรรมต้นแบบ งานซ่อมบำรุง
และเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
พฤติกรรมของการตัดเฉือน อย่างลึกซึ้ง

