

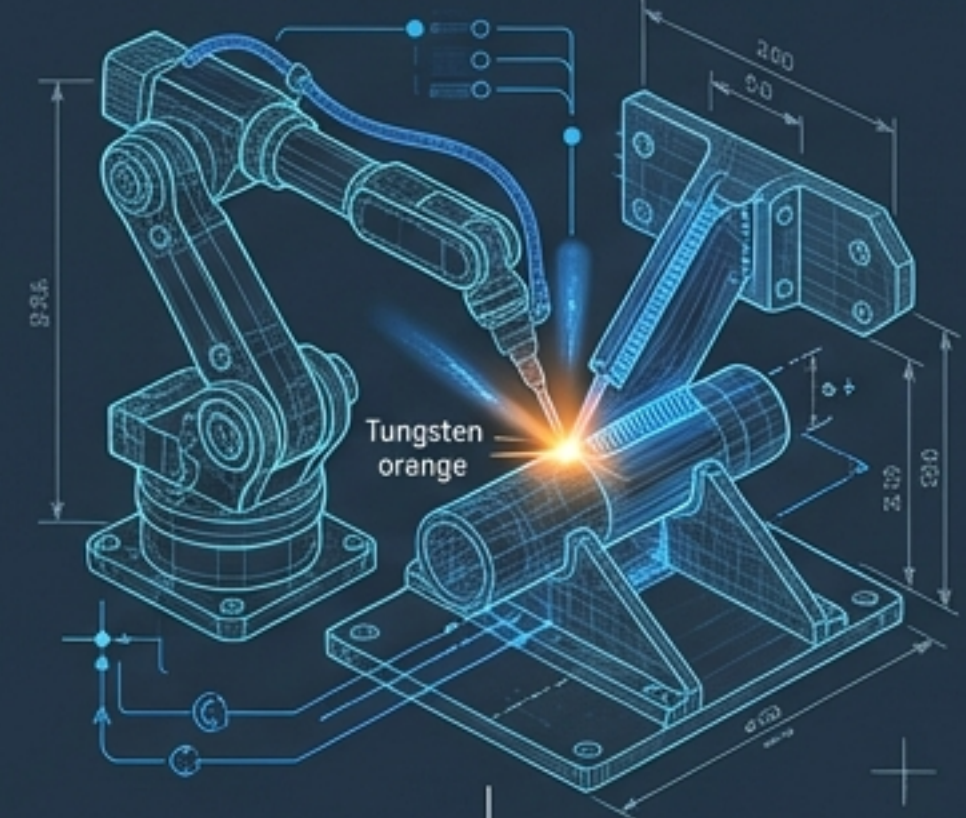


กายวิภาคของความแม่นยำ: บทวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม เชิงลึกของกระบวนการเชื่อม GTAW/TIG GTAW/TIG

 
คู่มืออ้างอิงและเจาะลึกวิทยาศาสตร์การหลอมละลาย
ระดับไมโคร

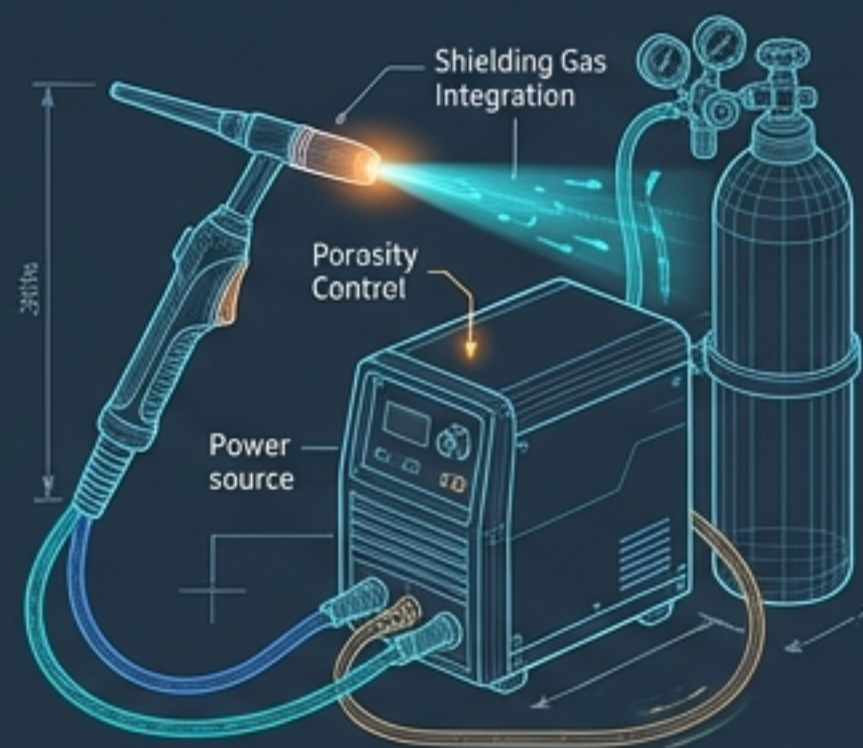

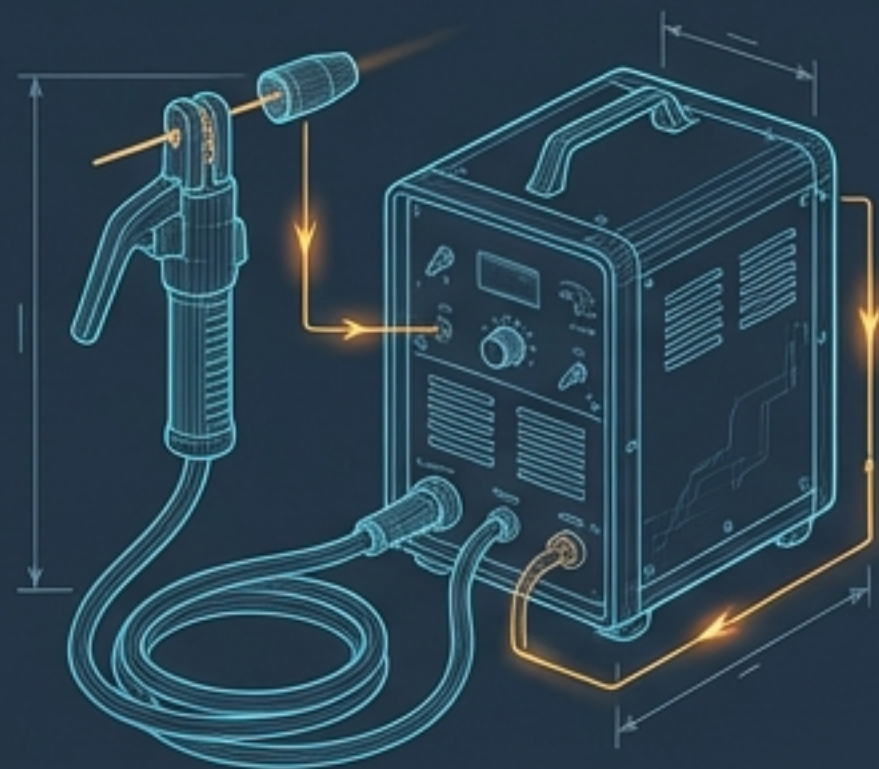


Evolution of the Arc

ต้นทศวรรษที่ 19: จุดเริ่มต้นของการค้นพบ
กระแสอาร์คไฟฟ้า



Discovery of Electric Arc Phenomenon.
Early experimental applications.
[V: -40-60V DC, I: 100-300A,
GAS: None/Air].

 ทศวรรษ 1940s (Heliarc): พัฒนาการของทอร์ช
ที่ใช้ฮีเลียมคลุมเพื่อแก้ปัญหาฟองอากาศ (Porosity)
ในการเชื่อมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม




Development of Heliarc Process.
Helium (He) Shielding Gas Integration for
Aluminum & Magnesium.
[V: 15-25V AC/DC, I: 150-500A, FLOW:
10-20 L/min He, POROSITY: <1%].

ยุคปัจจุบัน (Aerospace & Nuclear): เปลี่ยนผ่านสู่ทอร์ช
อาร์กอน (Argon) กลายเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับ
การหือชิ้นส่วนน้ำหนักเบาที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ
เชิงโครงสร้างแบบไร้ข้อบกพร่อง (Zero-defect)

Transition to Argon (Ar) Standard.
Zero-Defect Structural Integrity for Aerospace
& Nuclear Components.
[V: 10-20V DCEN, I: 50-350A, FLOW: 8-15 L/min Ar,
PURITY: 99.999%, DEFECTS: 0 PPM].

GTAW ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการประกอบชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ต้องการความแม่นยำระดับไมโคร
[PRECISION MICRO-ASSEMBLY PARADIGM]

PLASMA COLUMN DETAIL & ARC PARAMETERS

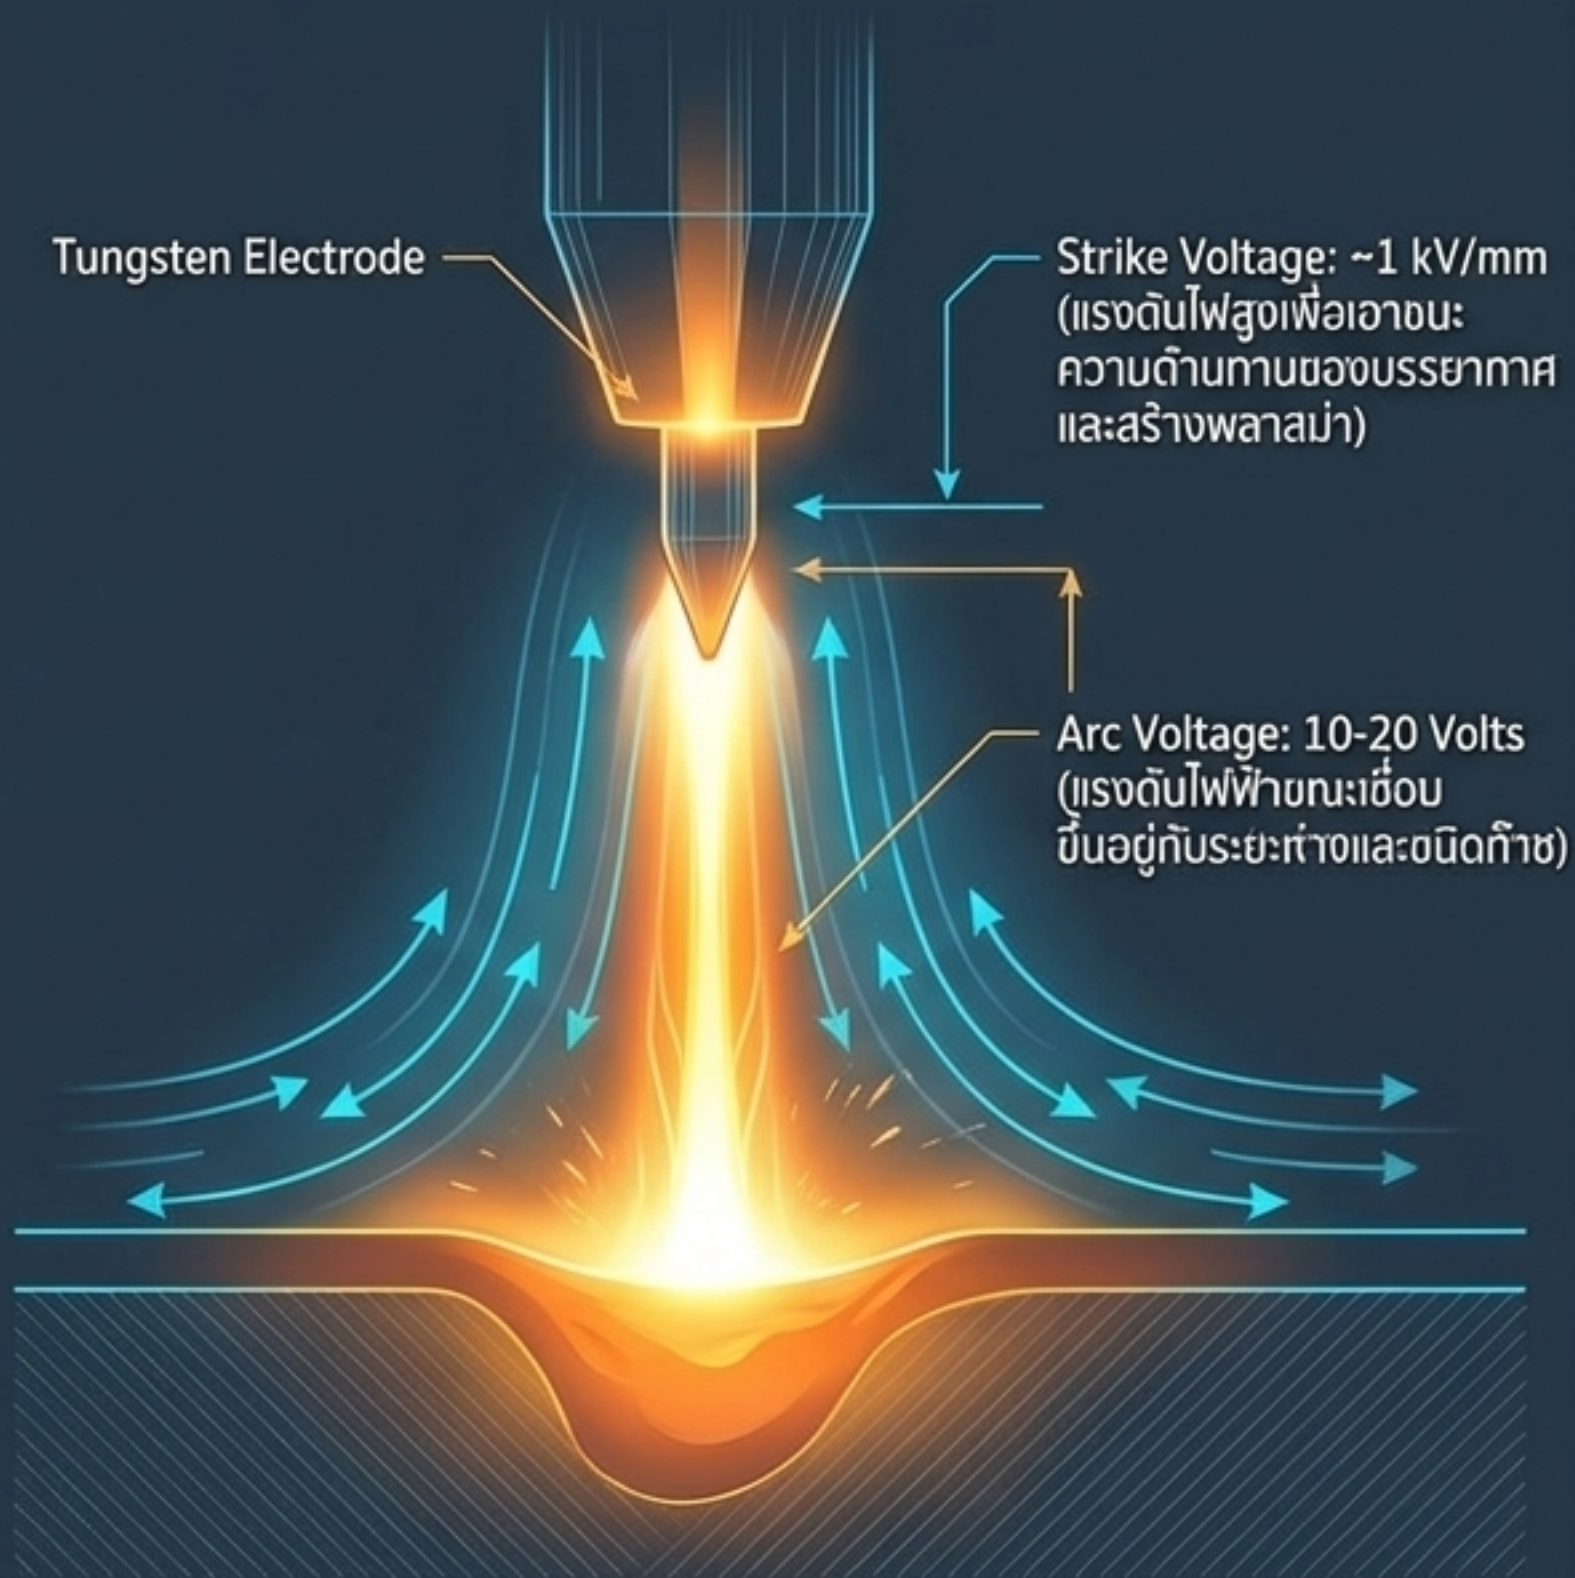

POWER SUPPLY & THERMAL DATA PANEL

ENGINEERING LAB

ระบบไฟ Constant Current (CC)
แหล่งจ่ายไฟรักษา 'กระแสไฟคงที่' แม้ระยะห่างของอาร์คจะเปลี่ยนแปลงไป ป้องกันความร้อนผันผวนและการทะลุของชิ้นงาน (ต่างจากระบบ CV ของการเชื่อม MIG)



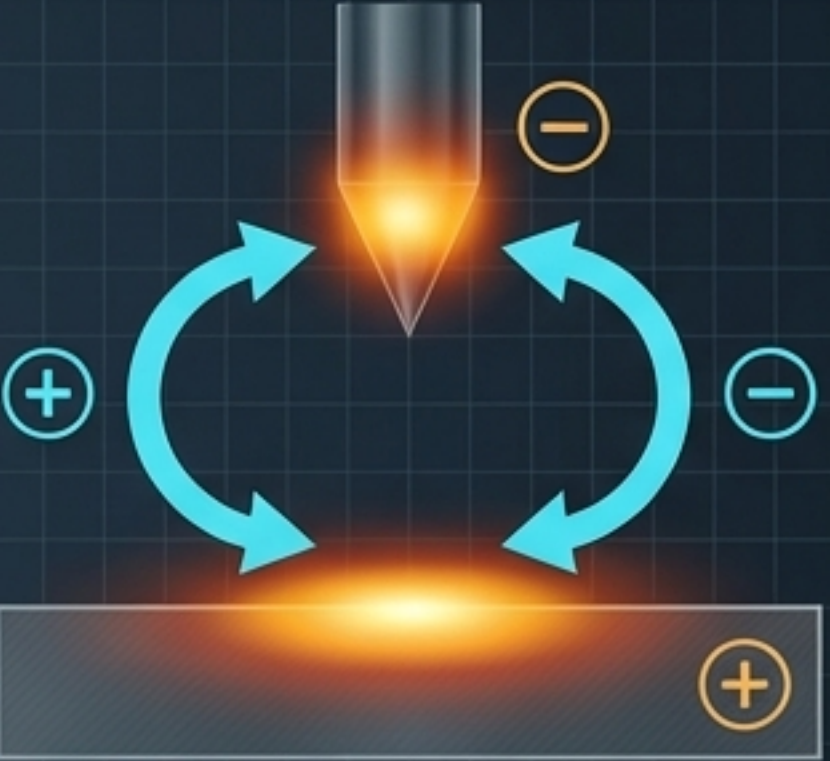
GR:	Volt	ES160V	H :	I x I	5 x 10
CC:	3.5	6.50	:	10 x 5	3 x 10

สมการพลังงานความร้อนสุทธิ (Heat Input Formula)


$$H = \frac{V \times I \times 60}{S}$$

(H = ความร้อนเข้าสู่ชิ้นงาน, V = แรงดันไฟฟ้า, I = กระแสไฟฟ้า, S = ความเร็วในการเดินแนว)

ELECTRICAL POLARITY ENGINE MATRIX

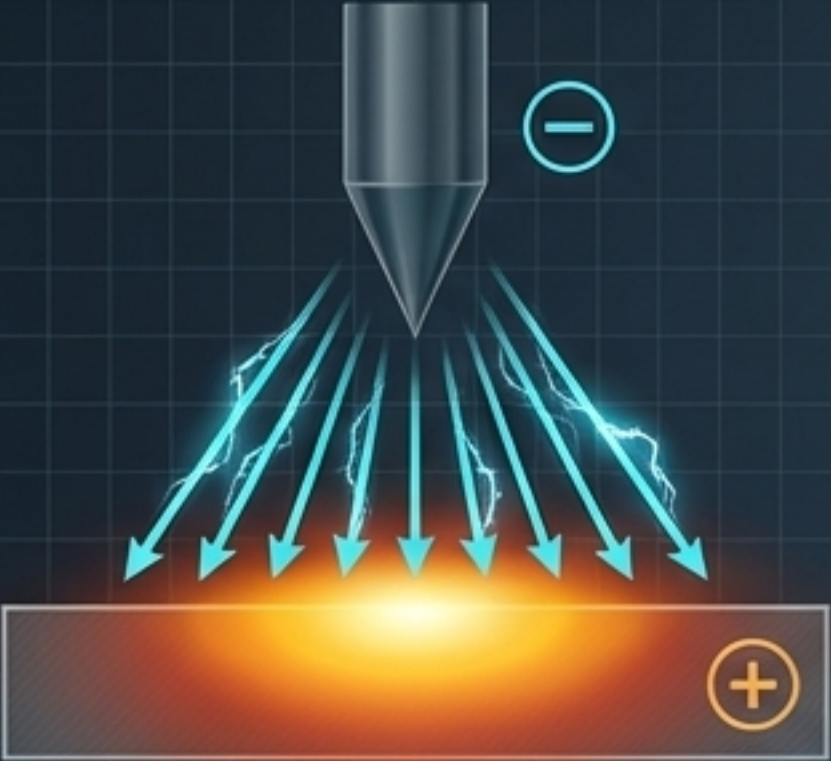DCEN (DIRECT CURRENT ELECTRODE NEGATIVE)	DCEP (DIRECT CURRENT ELECTRODE POSITIVE)	AC (ALTERNATING CURRENT)
		
<p>การกระจายความร้อน: 70% ที่ชิ้นงาน / 30% ที่ทังสเทน</p> <p>คุณสมบัติ: ให้การเชื่อมลึกที่สุด นิยมใช้กับเหล็ก สแตนเลส ทองแดง โทเทเนียม</p>	<p>การกระจายความร้อน: 30% ที่ชิ้นงาน / 70% ที่ทังสเทน</p> <p>คุณสมบัติ: เชื่อมลึกน้อย ขจัดออกไซด์ที่ผิวงานได้ดี (Cleaning Action) แต่ทังสเทนร้อนจัดและละลายง่าย</p>	<p>การกระจายความร้อน: กระจายตัวสม่ำเสมอ (50/50 ปรับได้ด้วย AC Balance)</p> <p>คุณสมบัติ: รวมข้อดีของการเชื่อมลึกและขจัดออกไซด์ เหมาะสำหรับอลูมิเนียมและแมกนีเซียม</p>

TIG TORCH ASSEMBLY: EXPLODED BLUEPRINT & SPECIFICATIONS

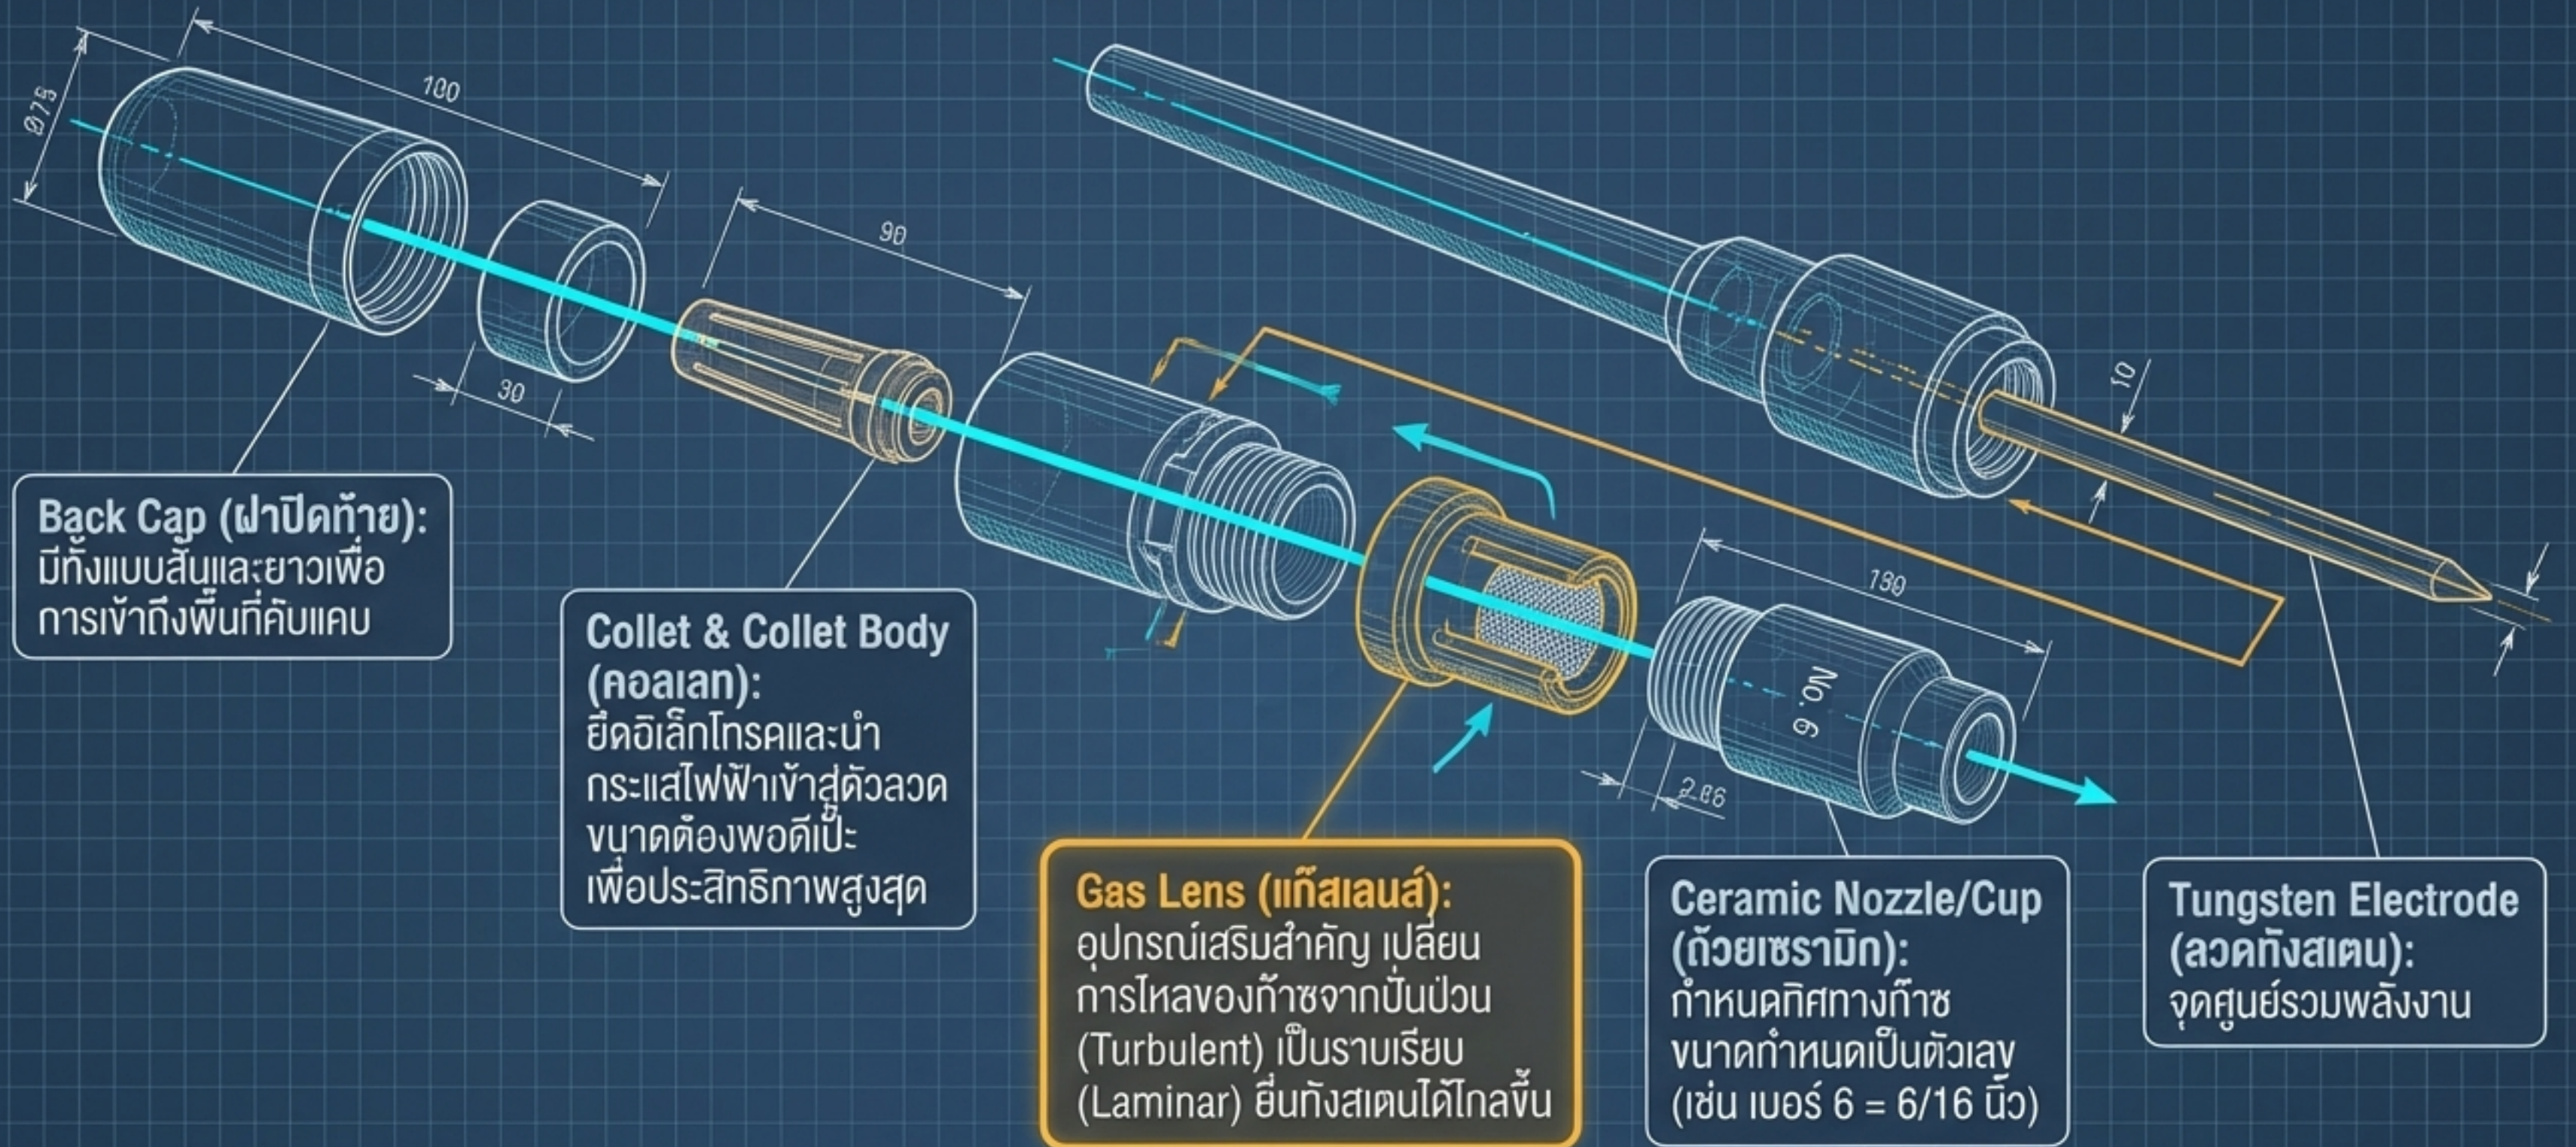


ระบบการเริ่มอาร์กใช้วงจร High Frequency (HF) ข้ามระยะ 1.5–3 มม. หรือ Lift-Arc เพื่อป้องกันทังสเตนปนเปื้อนจากการแตะชิ้นงาน (Touch Start)

TUNGSTEN ELECTRODE: METALLURGY PALETTE & POINT GEOMETRY (AWS A5.12)


TUNGSTEN METALLURGY PALETTE (AWS A5.12)



Pure (WP):
ทังสเตน >99.5%
AC อลูมิเนียม
ไม่ทนความร้อนสูง

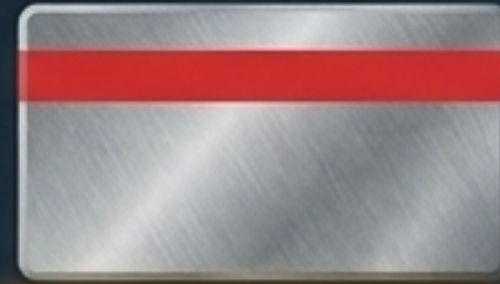


2% Thoriated (EWTh-2):
ทนความร้อนสูง
DC อาร์กนิ่งสุด
คำเตือน: มีกัมมันตภาพรังสี

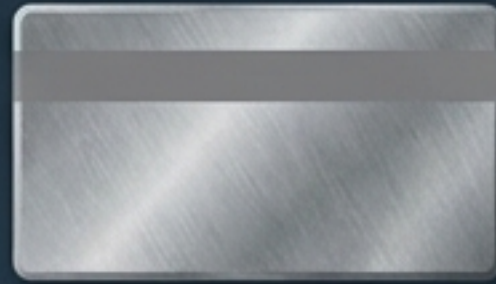

2% Ceriated (EWCe-2):
เริ่มอาร์กง่ายที่กระแสต่ำ
ปลอดภัย ทดแทนสีแดง



1.5-2% Lanthanated:
อเนกประสงค์ AC/DC
ปลายแหลมทนทาน

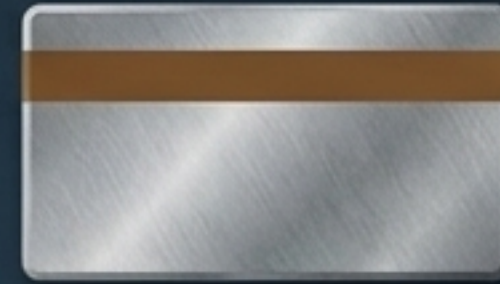


Zirconiated (EWZr-1):
ต้านทานการปนเปื้อน
รักษาทรงกลมในงาน AC



Rare Earth Mix (EWG):
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทุกระบบไฟฟ้า


POINT GEOMETRY & PREPARATION

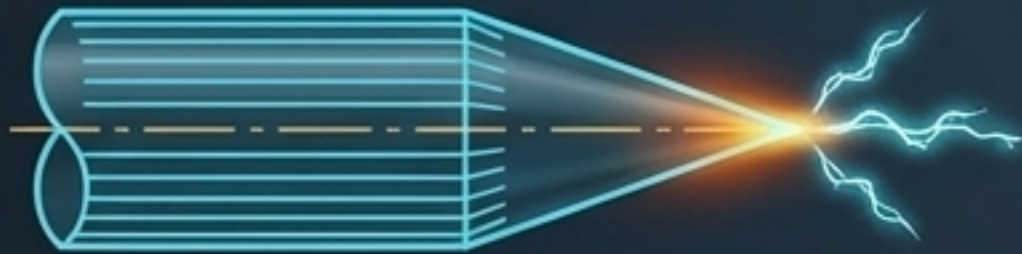

ปลายแหลม (Pointed): งาน DC
เจียร์โขนานควิลวด (Longitudinal) เพื่อให้อาร์กไม่ส่าย




ปลายตัดเรียบ (Truncated): งาน DC กระแสสูง
ตัดยอดออกให้มีพื้นที่ราบ 0.01-0.03 นิ้ว กันปลายละลาย

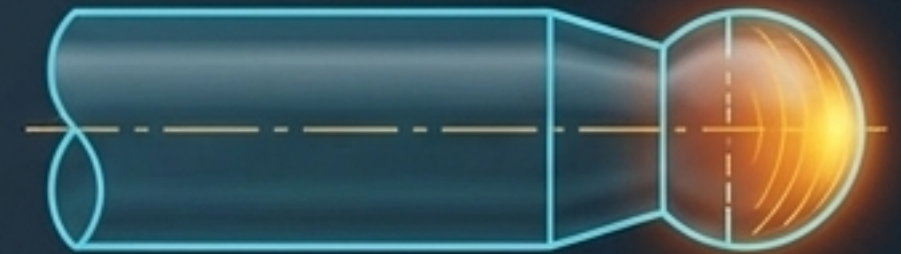

ปลายกลม (Balled):
งาน AC ทรงตั้งเต็มเพื่อกระจายความร้อน


Argon (Ar)

แก๊สพื้นฐานยอดนิยม
หนักกว่าอากาศ อาร์กนิ่งและติดง่าย
ปกคลุมแนวเชื่อมแนวราบได้ดีเยี่ยม

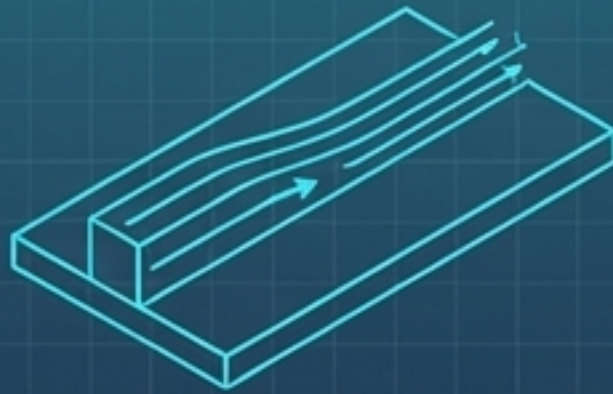


Helium (He)

นำความร้อนสูงมาก
ได้บ่อหลอมพลังงานสูง
(สำหรับอลูมิเนียมหนา/ทองแดง)
น้ำหนักเบา
ต้องใช้อัตราไหลมากกว่าอาร์กอน
2-3 เท่า

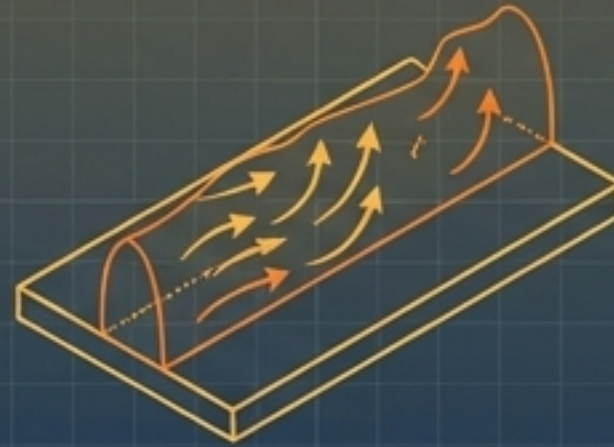

Mixes (Ar/He & Ar/H2)

ผสม Ar/He (25-75% He)
เพื่อสมดุลความนิ่งและความร้อน /
ผสม Ar/H2 ใช้เฉพาะสแตนเลสเทนิติก
เพิ่มความเร็วและทำให้ผิวเงางาม
ห้ามใช้กับเหล็กคาร์บอนเด็ดขาด

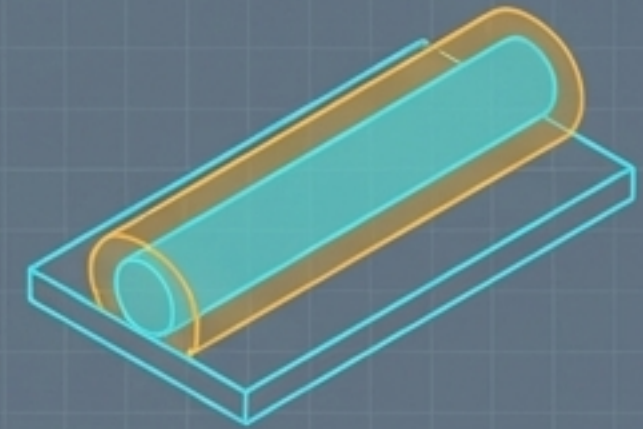


อัตราการไหลของก๊าซ (CFH - Cubic Feet per Hour)

หัวเชื่อมปกติ (Torch): 15 - 30 CFH


ปกป้องกันเชื่อมด้านหลัง (Back-purging): 5 - 10 CFH (จำเป็นมากสำหรับท่อสแตนเลส)

การเชื่อมปากเปิด (Open Butt): Torch 10 CFH / Purge 40 CFH


BEVEL ARCHITECTURE & JOINT PREP

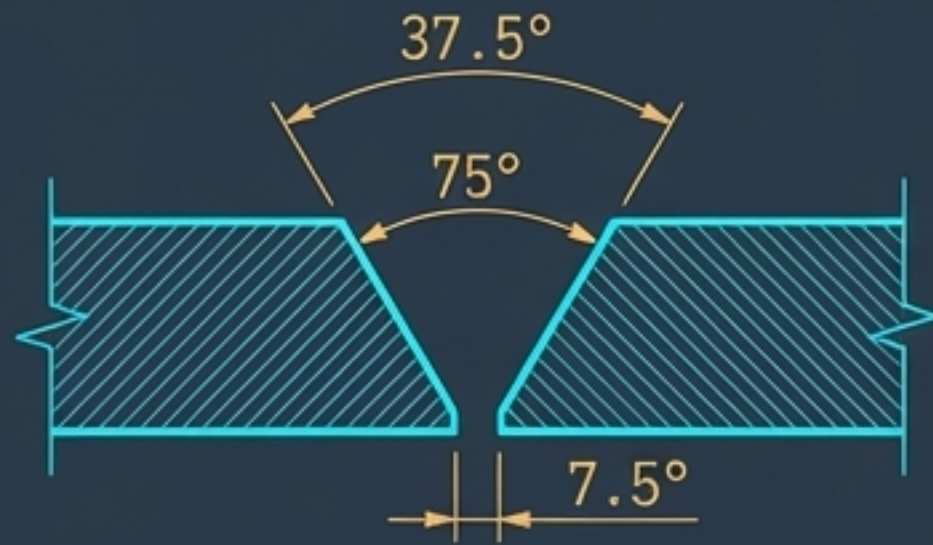

V-Bevel:
มุมปากมาตรฐาน 37.5°
(มุมรวม 75°)
นิยมสำหรับงานเชื่อมมือ

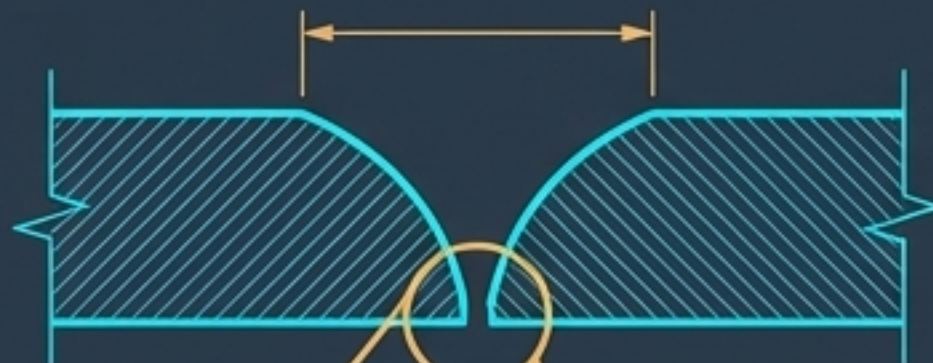

J-Prep:
นิยมสำหรับลวดเชื่อมอัตโนมัติ
(Orbital TIG)
ลวดเต็มได้ 30-50%

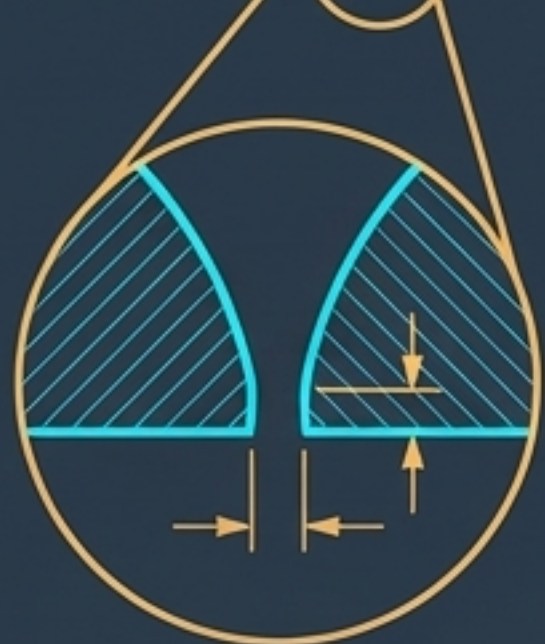

Root Face 1.5-2 มม. และ
Root Gap 1.5-3.2 มม.
เพื่อการซึมลึกด้านหลัง 100%

กระบวนการ TIG ไม่อภัยให้กับความสกปรก

Step 1: ขจัดคราบมัน (Degrease)

ใช้อะซิโตน (Acetone)
หรือสารทำลายที่ไม่ทิ้งคราบ



Step 2: ขจัดออกไซด์ (De-oxide)

ใช้แปรงลวดสแตนเลสที่
ใหม่และเฉพาะเจาะจง
ขจัดออกไซด์ก่อนเชื่อมทันที
(โดยเฉพาะอลูมิเนียม A1203)


Step 3: ลบคม (Deburr)

ใช้เครื่องเจียรลบคมขอบรอยต่อ
ป้องกันการสะสมสิ่งสกปรก

TIG WELDING TECHNIQUES: ANGLES & MANIPULATION

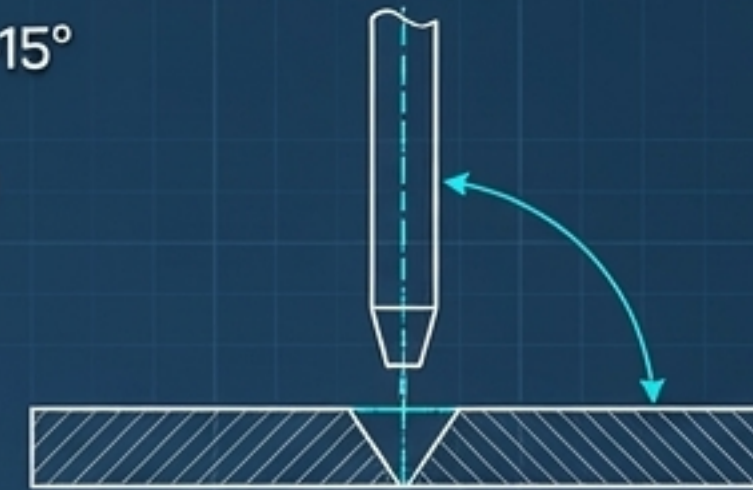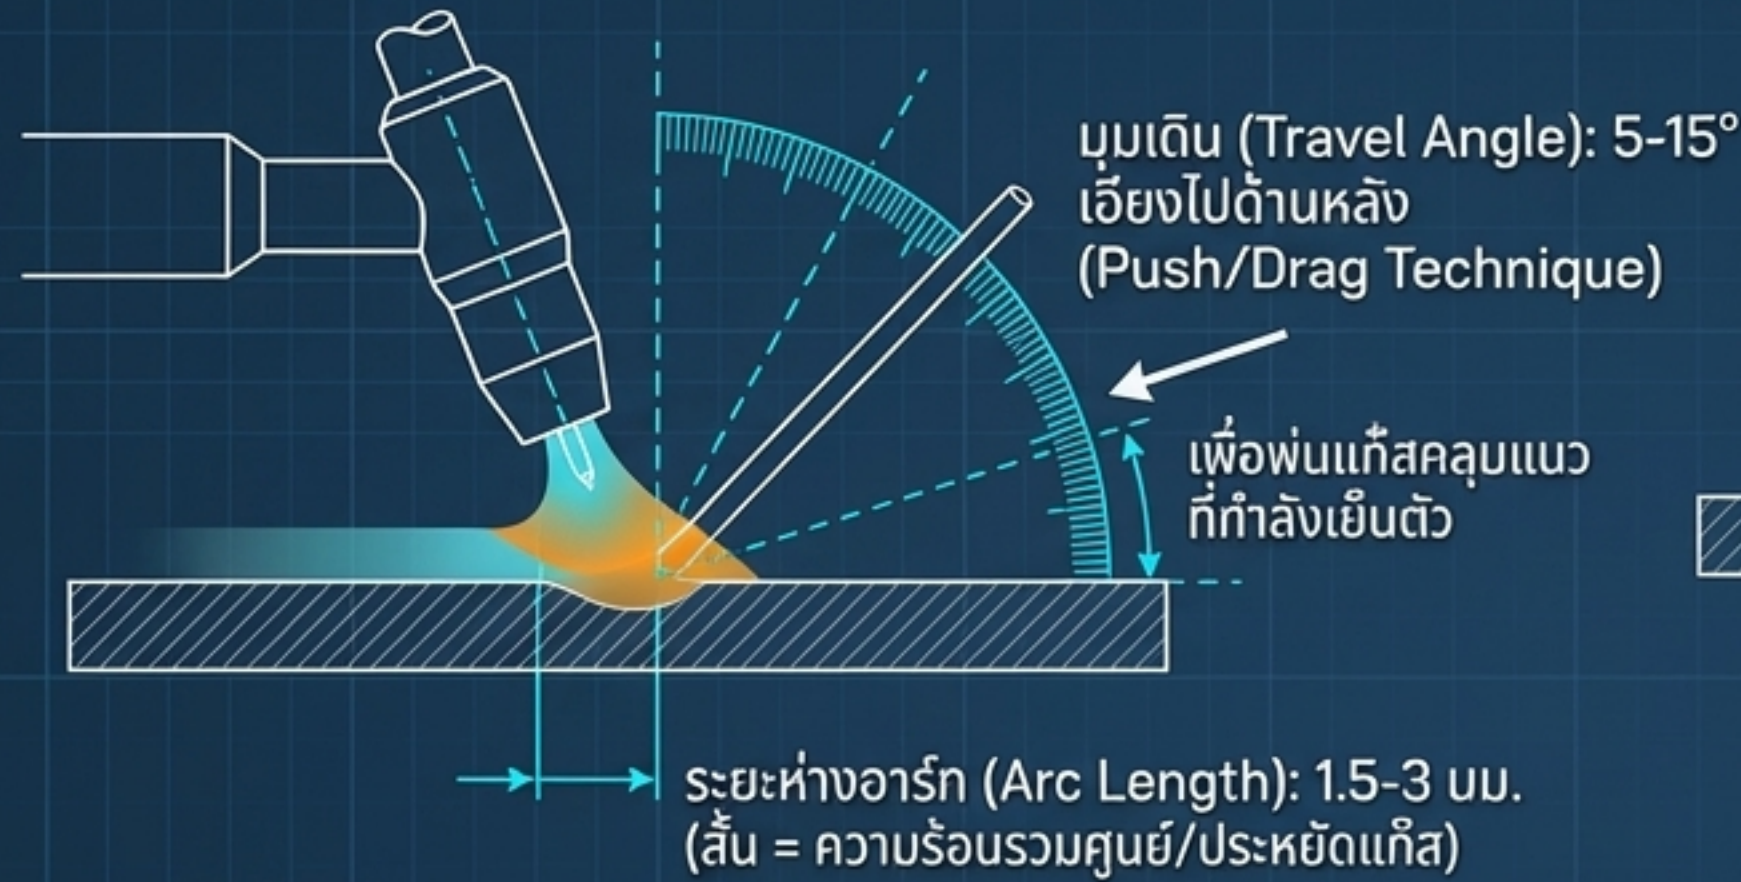

รอยเชื่อมชน
(Butt Joint) = 90°

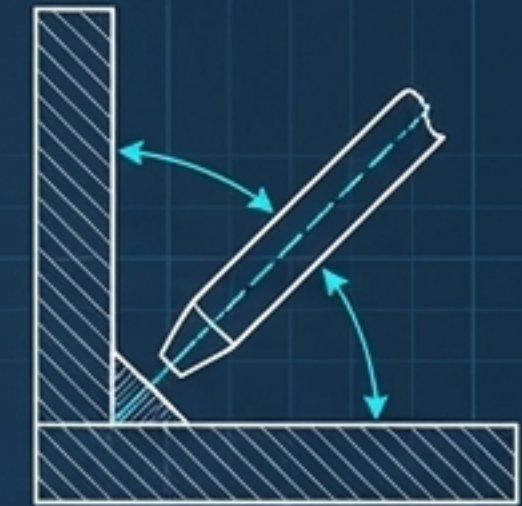


รอยเชื่อมพิวเล็ต
(Fillet) = 45°

CRITICAL OPERATIONAL RULES



Filler Synchronization: การป้อนลวดเชื่อมต้องเป็นจังหวะ และ ห้ามลวดสัมผัสกับสแตนเด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

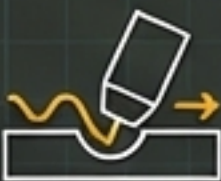

Walking the Cup (เทคนิคเดินบนปากถ้วย): สำหรับท่อ 5G/6G ใช้ขอบถ้วยเซรามิกพียงรอยบากและสายหัวเชื่อม ต่อเนื่องเพื่อความนิ่งระดับอุตสาหกรรม

วัสดุโลหะและการจัดการเฉพาะทาง (MATERIAL SPECIFIC CHALLENGES & SOLUTIONS)


อลูมิเนียมและแมกนีเซียม (Aluminum/Mg)



Challenge: ชั้นออกไซด์จุดหลอมเหลวสูงกว่าตัวโลหะ 3 เท่า



Solution: ใช้กระแสสลับ (AC) จังหวะ DCEP
ทำความสะอาดออกไซด์ / จังหวะ DCEN
สร้างบ่อหลอม (ลวดเติม 4043 หรือ 5356)

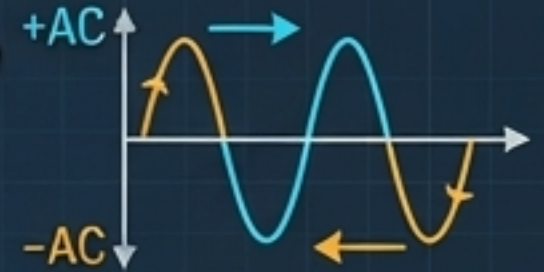


เหล็กกล้าไร้สนิมและนิกเกิล (Stainless/Nickel Alloys)




Challenge: นำความร้อนต่ำ ขยายตัวสูง
เสี่ยงบิดงอและเกิด Sugaring (ออกไซด์ชั้นด้านหลัง)



Solution: ควบคุมสีแนวเชื่อม
(สีทองอ่อน/เงิน = ดี, สีเทาเข้ม/ดำ = ร้อนไป/แก๊สไม่พอ)
สแตนเลส Duplex ต้องใช้แก๊สผสมไนโตรเจน

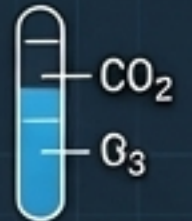



โลหะที่มีปฏิกิริยาสูง (Reactive: Titanium/Zirconium)

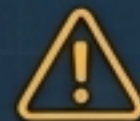


Challenge: ไวต่อการดูดซึมแก๊สในอากาศ
สูงมากแม้เพียงเล็กน้อย



Solution: ต้องใช้อุปกรณ์พ่นแก๊สตามแนวหลัง
(Trailing Shield) หรือเชื่อมภายใน
ตู้ควบคุมบรรยากาศ (Glove Box)

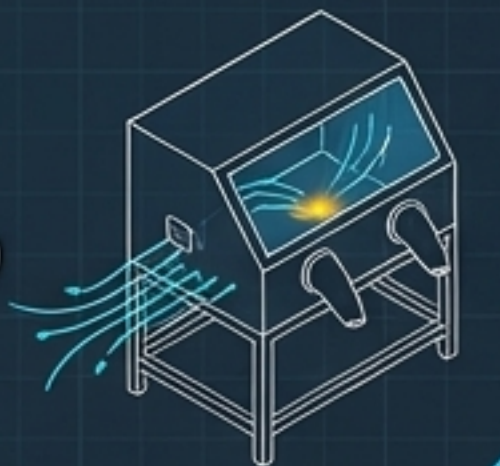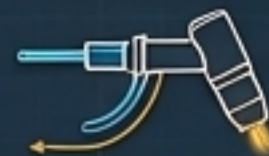

COMPARATIVE ANALYSIS: TIG vs. MIG vs. STICK WELDING

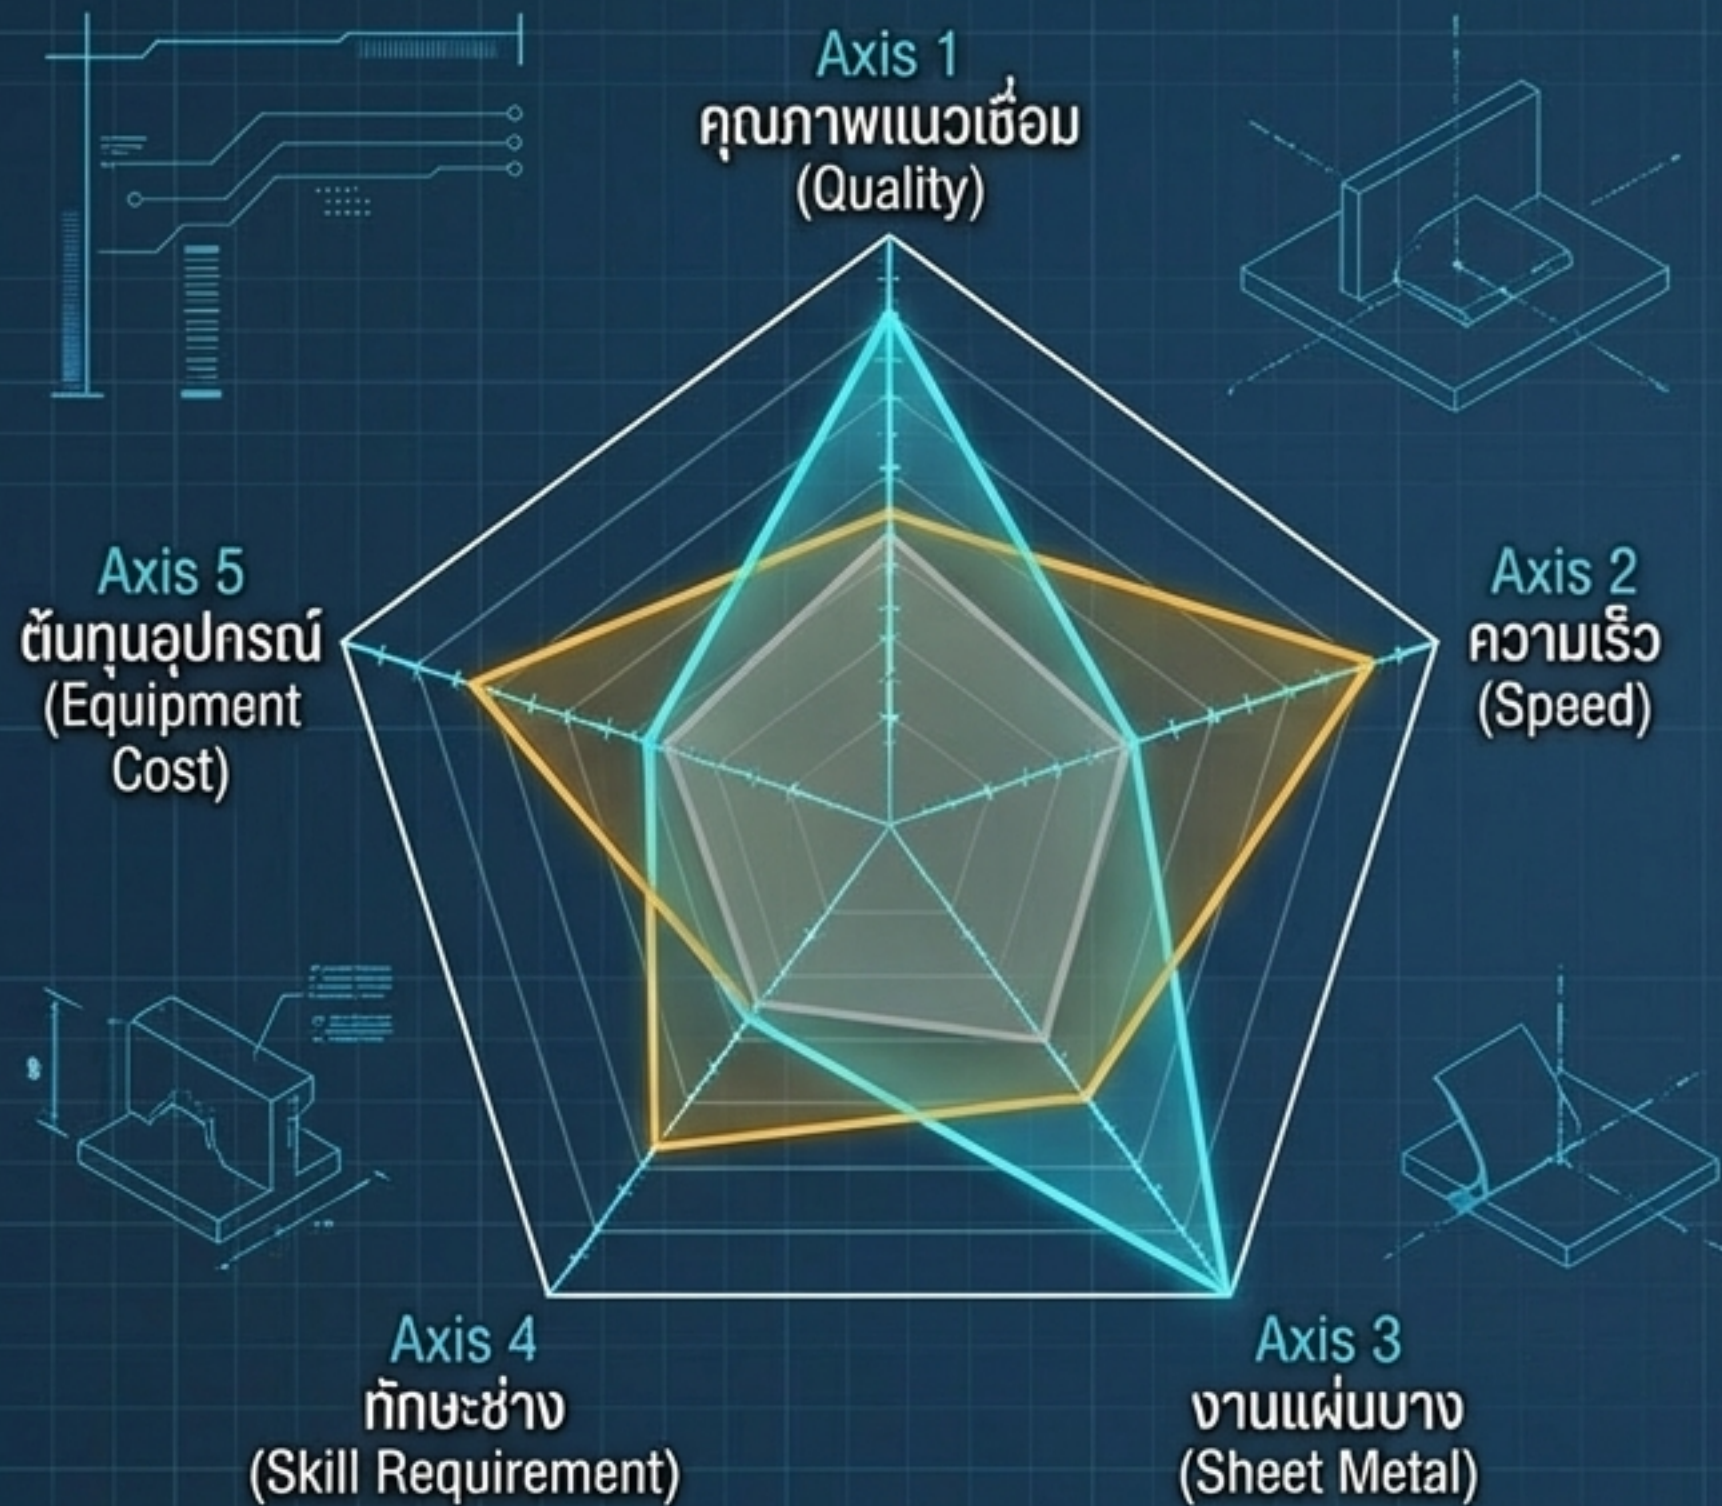

EVALUATION MATRIX (SPEC SHEET DATA)



TIG (GTAW): คุณภาพสูงสุด, ความเร็วต่ำ, งานแผ่นบางยอดเยี่ยม, ทักษะสูงมาก, อุปกรณ์ราคาสูง



MIG (GMAW): คุณภาพดี, ความเร็วสูงมาก, งานแผ่นบางดี, ทักษะต่ำ-ปานกลาง, อุปกรณ์ราคาปานกลาง



Stick (SMAW): คุณภาพปานกลาง, ความเร็วปานกลาง, งานแผ่นบางต่ำมาก, ทักษะปานกลาง, อุปกรณ์ราคาต่ำ

The TIG Paradox

ความคุ้มค่าในระยะยาว - แม้ TIG จะมีค่าแรงงานต่อหน่วยสูงที่สุดและทำงานช้าที่สุด แต่เป็นกระบวนการเดียวที่ให้ ROI สูงสุดในงานโครงสร้างวิกฤต (ท่อส่งก๊าซ/นิวเคลียร์) เพราะลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมงาน (Zero Rework)

TIG WELDING HAZARD ZONES & PROTECTIVE MEASURES (SPEC SHEET ANALYSIS)

Eyes (UV/IR Radiation)

อาร์ค TIG สว่างและแผ่รังสีรุนแรงกว่า
เพราะไม่มีควันทิ้ง

Lens Shade Guide: <50A (Shade 8-10),
50-150A (Shade 10-12),
>150A (Shade 12-14)

Skin (Arc Burn)

รังสี UV ทำผิวไหม้รุนแรงกว่าแสงแดดหลายเท่า
ต้องสวมเสื้อหนัง/ผ้าทนไฟมิดชิด 100%

Lungs (Toxic Fumes/Gases)


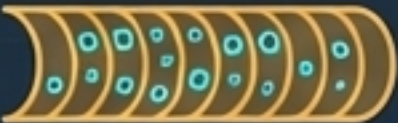

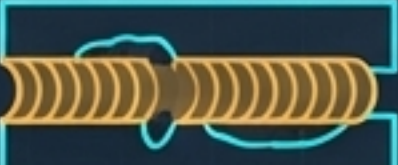
- **ก๊าซโอโซน:** เกิดจากการแตกตัวของอากาศ
รอบๆ มีฤทธิ์กัดกร่อนปอด
- **ฝุ่นทังสเตนผสมทอเรียม (Thorium):**
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีเมื่อเจียรระโน
ต้องมีระบบดูดฝุ่น (Local Exhaust)

Environment (Asphyxiation)

ก๊าซอาร์กอนหนักกว่าอากาศ
หากรั่วในที่อับจะสะสมที่พื้น ไล่ออกซิเจน
ทำให้ขาดอากาศหายใจโดยไม่รู้ตัว



DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING TABLE (SPEC SHEET DATA)

ข้อบกพร่อง (Defect)	สาเหตุหลัก (Primary Cause)	วิธีแก้ไข (Rapid Solution)
 ทังสเทนปนเปื้อน (Tungsten Inclusion)	ปลายลวดจุ่มบ่อหลอม / อาร์กเริ่มแรงเกินจนปลายสะบัดหลุด	เปลี่ยนใช้ระบบเริ่มอาร์ก HF และเจียปลายให้องศาเหมาะสม
 รูพรุน (Porosity)	แก๊สคลุมไม่พอ / มีความชื้น / พื้นผิวมีคราบน้ำมัน	ตรวจสอบอัตราไหล (CFH) และเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยอะซิโตน
 การซึมลึกไม่สมบูรณ์ (Lack of Penetration)	กระแสไฟ (Amps) ต่ำเกินไป / บากมุมรอยต่อแคบเกินไป	เพิ่ม Amperage และเพิ่มขนาดช่องว่าง (Root Gap)
 รอยแหว่งที่ขอบ (Undercut)	เดินแนวเร็วเกินไป / สายหัวเชื่อมกว้างเกินขอบบ่อหลอม	ลดความเร็วในการเดิน และลดความยาว อาร์ก (Arc Length) ให้สั้นลง

FUTURE TRENDS IN TIG WELDING & DIGITAL INTEGRATION (2025+ ANALYSIS)

Pulse TIG & Digital Form



Digitalization & Traceability

เครื่องเชื่อมยุคใหม่ติดตั้งระบบ Data Logging เพื่อบันทึกข้อมูลทุกแนวเชื่อมสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับในโครงการขนาดใหญ่

High-Frequency Pulse TIG

ควบคุมการไหลของเนื้อโลหะระดับอะตอม สร้างแนวเชื่อมเกล็ดปลาสมบูรณ์แบบโดยพียงพาทักษะมือลดลง

แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใด กฎหลักทางวิศวกรรมของ GTAW จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง: ความสะอาดสูงสุด (Cleanliness) - การปกป้องที่มิดชิด (Protection) - การจัดการความร้อนที่แม่นยำ (Heat)