

การเตรียมการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล CNC

หัวใจสำคัญสู่ชิ้นงานคุณภาพ แม่นยำ และไร้ข้อผิดพลาด



รหัสวิชา 20102-2009 | ทฤษฎีและปฏิบัติ



ความแม่นยำสูง

ควบคุมขนาดและ
คุณภาพให้ตรงตาม
แบบวิศวกรรม



ลดของเสีย

ป้องกันความผิดพลาด
ก่อนเริ่มตัด
เฉือนจริง



ประหยัด ทรัพยากร

ลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการผลิต



ความปลอดภัย

ป้องกันความเสียหาย
ต่อเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงาน



1. อ่านแบบ

(วิเคราะห์แบบงานวิศวกรรม / GD&T)



2. วางแผนลำดับงาน

(กำหนดกระบวนการ / WCS)



3. เลือกเครื่องมือ

(ทุลตัด / จับยึด / วัสดุ)



4. กำหนดพารามิเตอร์

(ความเร็วรอบ N / อัตราป้อน Vf)




5. จัดทำแผนการผลิต

(เอกสาร Process Plan)

ขั้นตอนที่ 1: การถอดรหัสแบบงานวิศวกรรม

ภาพฉาย (Orthographic):

ดูรูปร่าง รูปทรง
จากด้านหน้า/ข้าง/บน

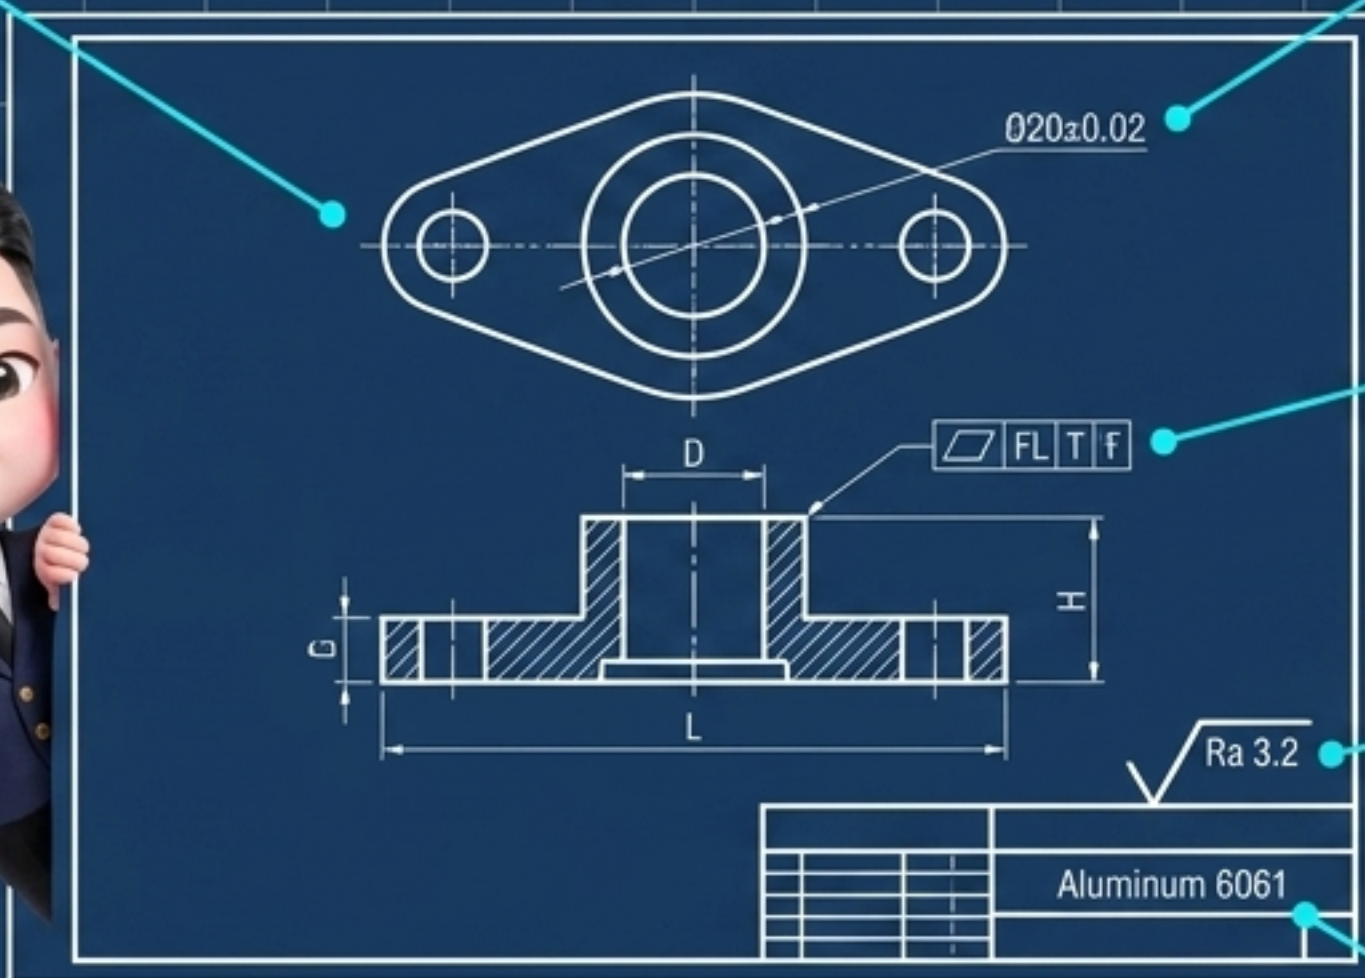

พิกัดความเพี้ยนเชิงมิติ (Dimensional Tolerances):

ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ (เช่น $\varnothing 20 \pm 0.02$)

GD&T:

พิกัดความเพี้ยนรูปทรงและตำแหน่ง
(เช่น ความระนาบ, ความกลม)

ผิวสำเร็จ (Surface Finish):

ระดับความเรียบ (เช่น Ra 3.2,
Ra 1.6) กำหนดชนิดการตัด

วัสดุ (Material):

ชนิดวัสดุ (เช่น Aluminum 6061)
มีผลต่อพารามิเตอร์การตัด

ตัวอย่างการวิเคราะห์ GD&T และผิวสำเร็จเพื่อเลือกกระบวนการ

เงื่อนไขในแบบงาน (Condition)	การตัดสินใจผลิต (Action)
แบบระบุ ความระนาบ (Flatness) 0.01 มม.	→ ต้องใช้กระบวนการ กัดละเอียด (Finishing)
ต้องการผิวสำเร็จละเอียดมาก (เช่น Ra 1.6 บนอะลูมิเนียม)	→ ต้องใช้เม็ดมีดคมกริบ (Sharp edge) หรือรัศมีปลายคมตัดเล็ก (Small nose radius) + เครื่องมือคาร์ไบด์ 4 ฟันขึ้นไป




ขั้นตอนที่ 2: ลำดับขั้นตอนการขึ้นรูป



การกำหนดจุดอ้างอิงชิ้นงาน (Work Coordinate System – WCS)

- WCS คืออะไร? ตำแหน่ง (X0, Y0, Z0) บนชิ้นงานที่เป็น “จุดเริ่มต้น” ในการเขียนโปรแกรม G-Code


⚙️ การเลือกเครื่องจักร: พิจารณาจากรูปทรงชิ้นงาน (CNC Milling สำหรับงานกัด / CNC Turning สำหรับงานกลึง)

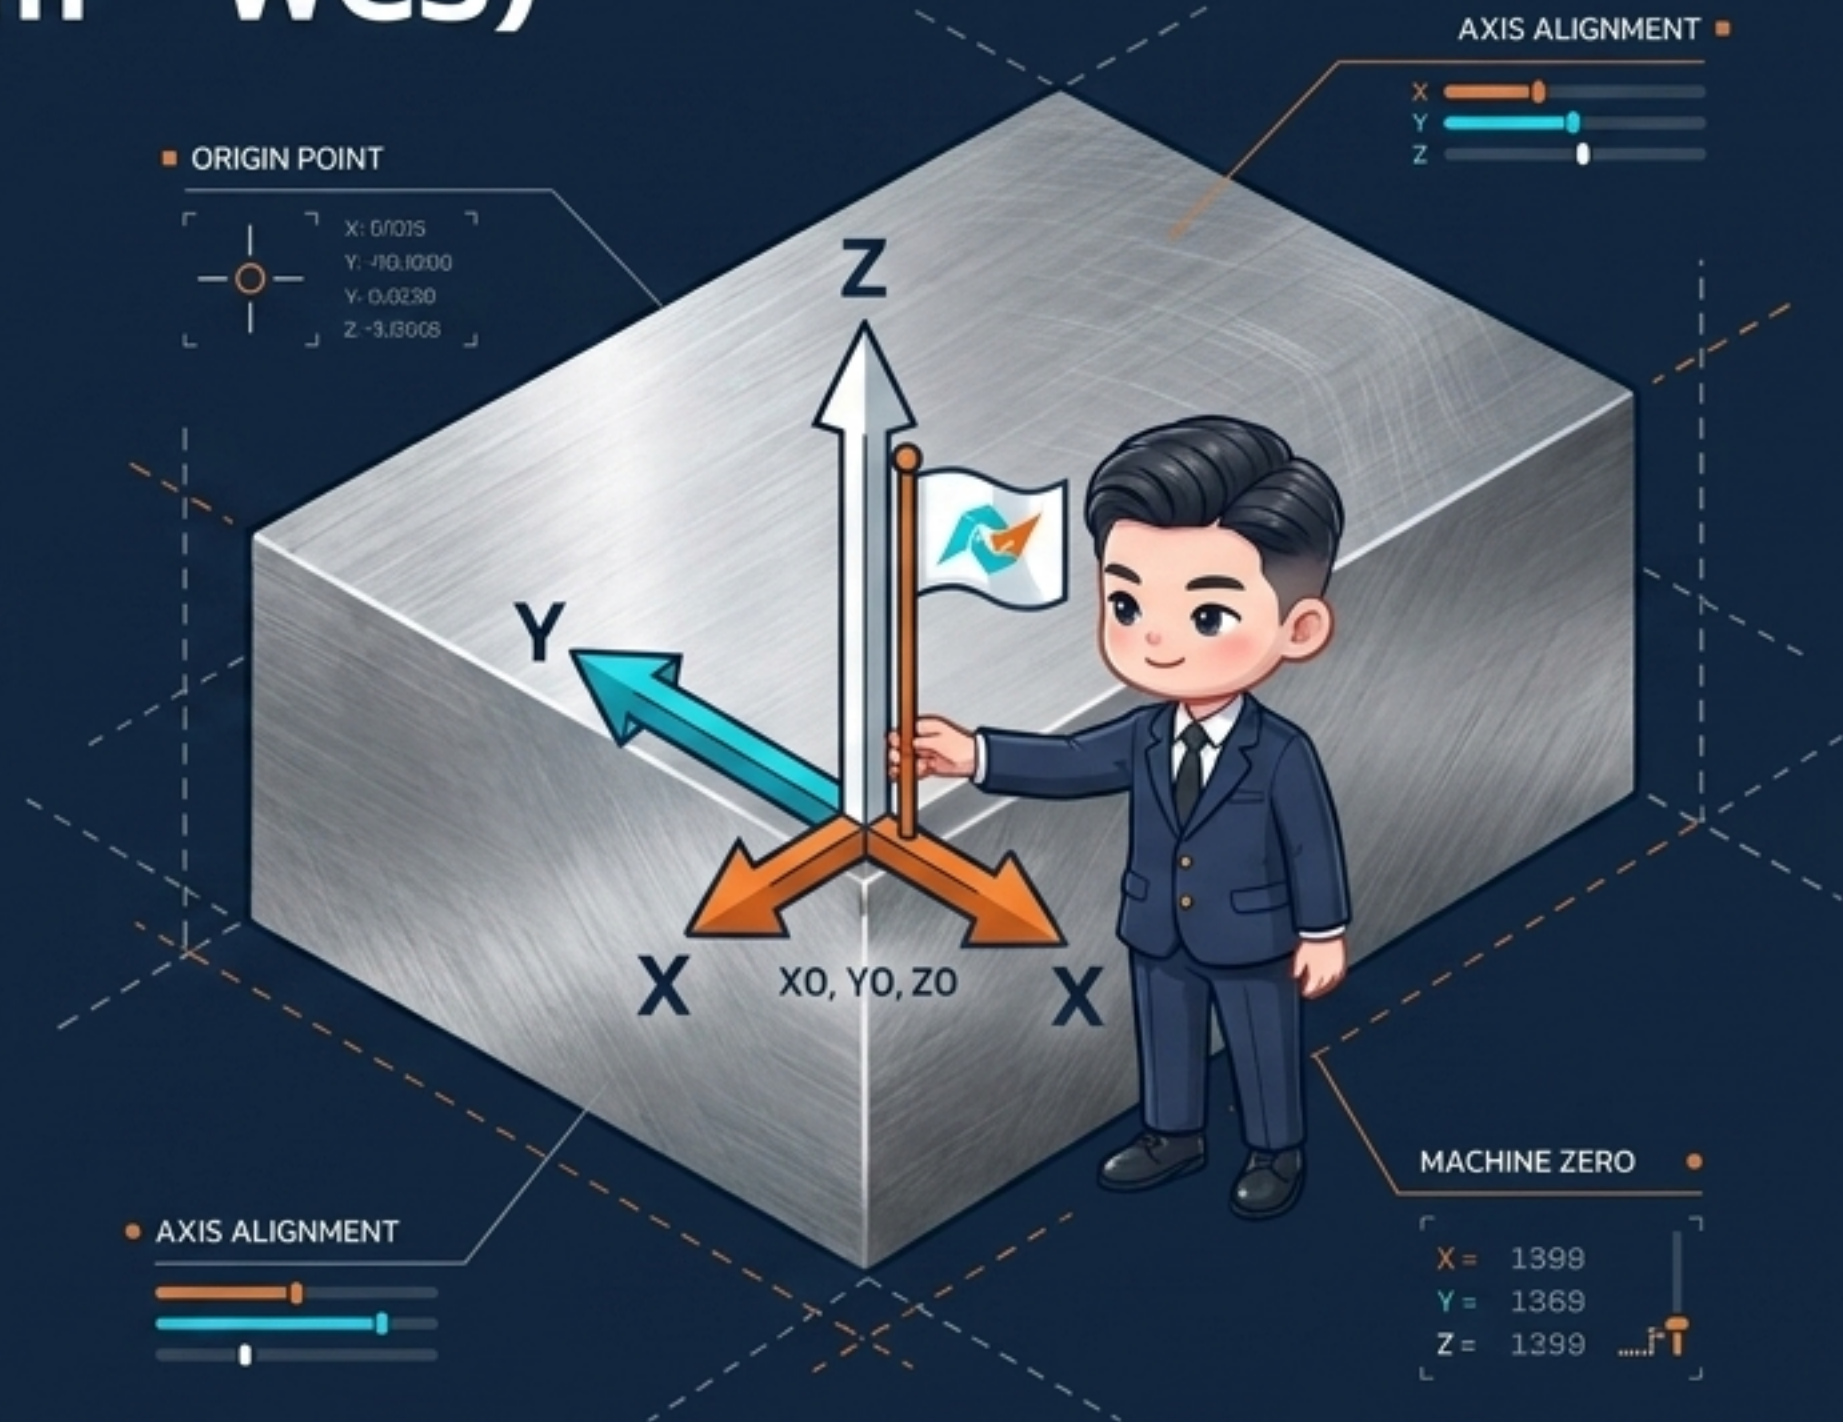

ขั้นตอนที่ 3: แคนตาล็อกเครื่องมือตัด



 ชนิด (Types)



เอ็นมิล สำหรับร่อน/ขอบ



เฟซมิล สำหรับปาดหน้า



ดอกสว่าน สำหรับเจาะรู

วัสดุ (Materials)


- HSS: ทนทานทั่วไป
- Carbide: แข็งสูง ทนสึกหรอ เหมาะกับรอบจัด
- Ceramic / PCD: สำหรับงานพิเศษ

จำนวนคมตัด (Flutes)

- คมน้อย (2-3): คายเศษดี เหมาะกับดหยาบ
- คมมาก (4+): ผิวเรียบเนียน เหมาะกับละเอียด


การจับยึด (Workholding) และ วัสดุชิ้นงานดิบ (Raw Materials)

อุปกรณ์จับยึด (Fixtures)

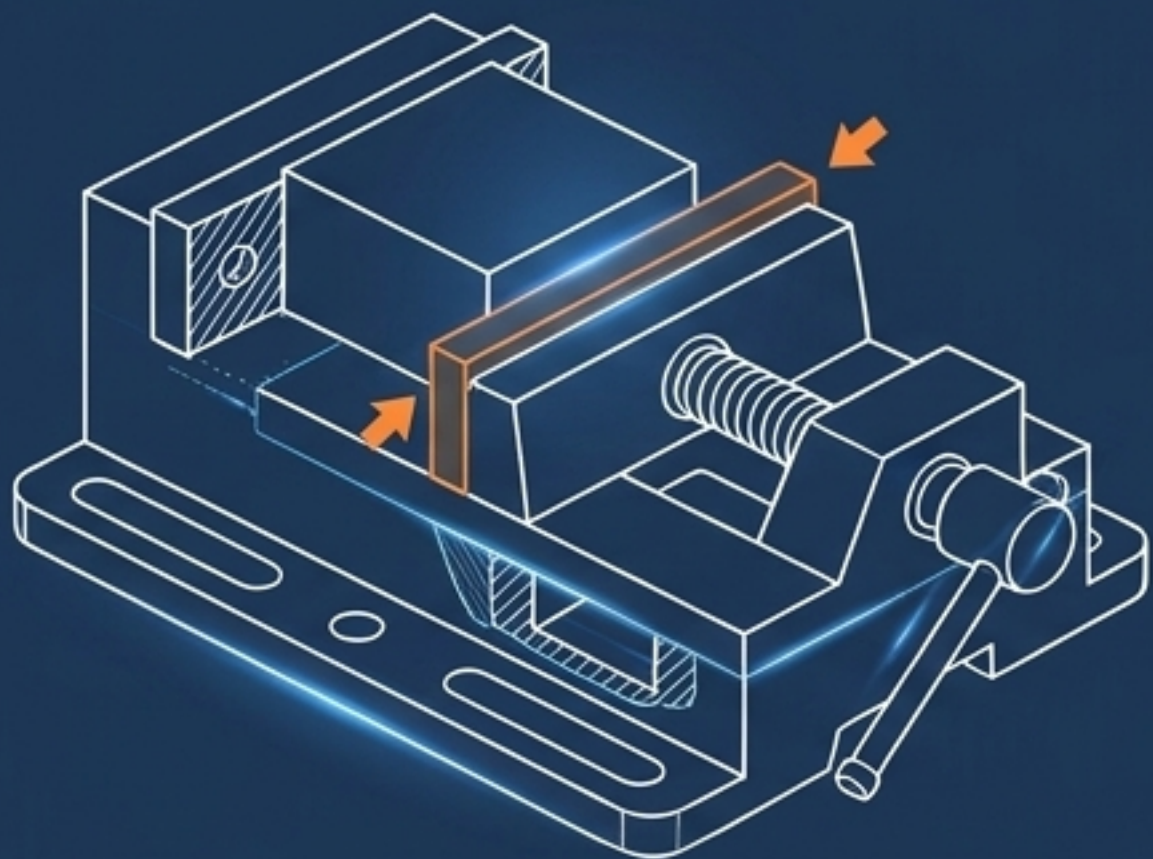


แแท่นจับ (Vise), หัวจับ (Chuck), คอลเล็ต (Collet)

กฎสำคัญ: ต้องมั่นคงที่สุด
ป้องกันการสั่นสะเทือน
ใช้ Soft Jaw รองเพื่อกันผิวงานเป็นรอย

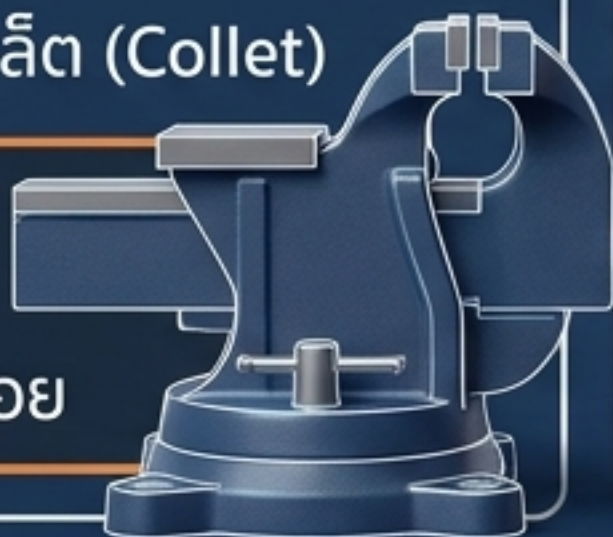

วัสดุชิ้นงาน (Materials)

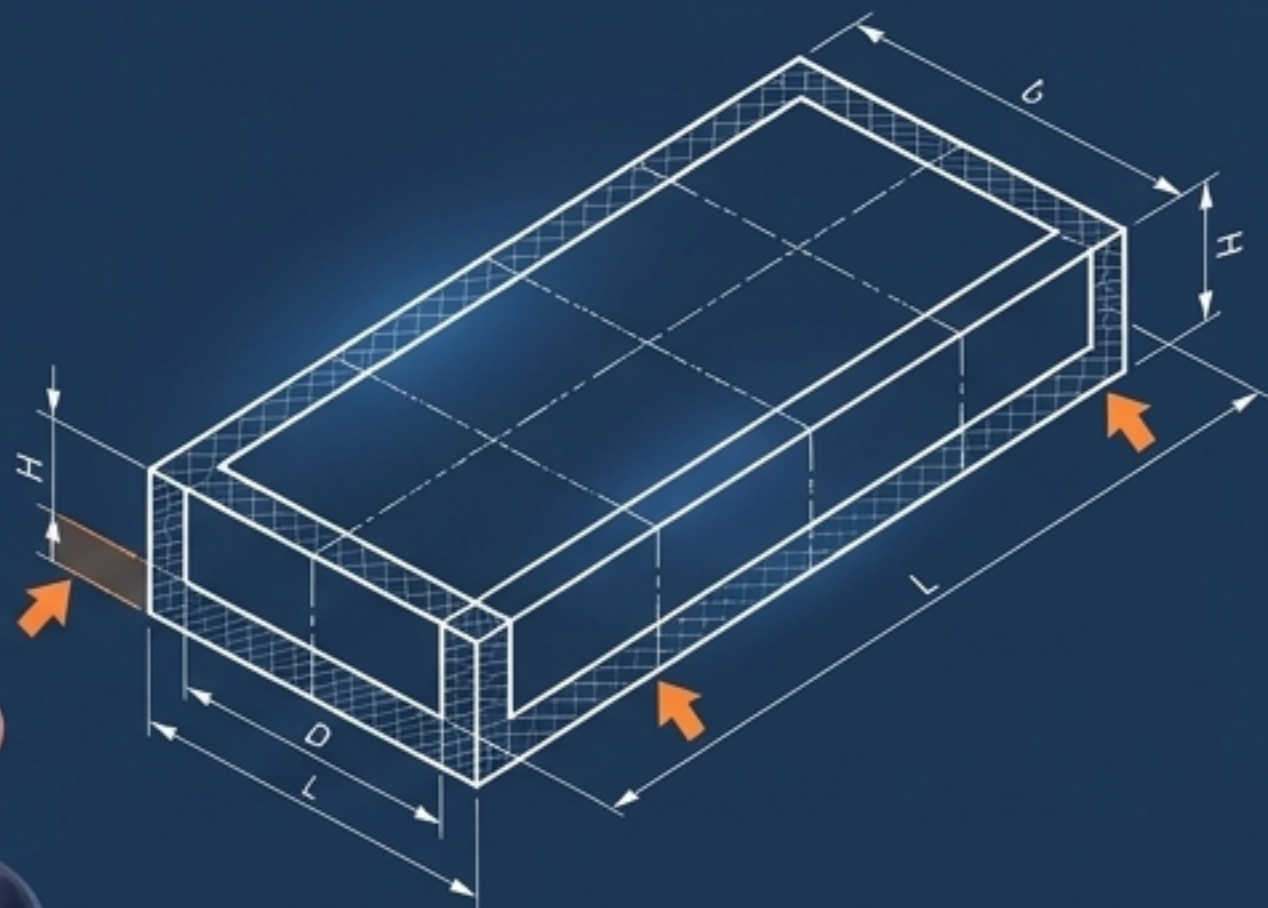

อะลูมิเนียม, เหล็กกล้าคาร์บอน, พลาสติก

กฎสำคัญ: ขนาดวัสดุดิบ
ต้องใหญ่กว่า ชิ้นงานสำเร็จเล็กน้อย
เพื่อให้มีเนื้อส่วนเกินสำหรับปาดหน้า



ขั้นตอนที่ 4: สมการคำนวณพารามิเตอร์การตัดเฉือน



$$\frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} = N$$

$$N = \frac{V_c}{\pi \times D} \times 1000$$

ความเร็วรอบ (Spindle Speed - N)

$$N = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$$

N = รอบ/นาที (RPM), V_c = ความเร็วตัด (เมตร/นาที),
D = เส้นผ่านศูนย์กลางทูล (มม.)

อัตราป้อน (Feed Rate - Vf)

$$V_f = f_z \times Z \times N$$

V_f = ระยะเคลื่อนที่ (มม./นาที), f_z = อัตราป้อนต่อฟัน (มม./ฟัน)
Z = จำนวนฟัน

ตัวอย่างการคำนวณ: งานกัดอะลูมิเนียม (Milling)

โจทย์ (Input Specs)

วัสดุ: อะลูมิเนียม

刀具: End Mill คาร์ไบด์ Ø10 มม. (4 ฟัน)

$V_c = 150$ m/min

$f_z = 0.05$ mm/tooth



วิธีทำ (Calculation Engine)

Step 1:

$$N = \frac{150 \times 1000}{\pi \times 10} \approx 4774 \text{ RPM}$$

Step 2:

$$V_f = 0.05 \times 4 \times 4774 \approx 955 \text{ mm/min}$$



ตั้งค่าเครื่องจักร → ความเร็วรอบ 4,774 RPM | อัตราป้อน 955 mm/min

ตัวอย่างการคำนวณ: งานกลึงเหล็กกล้า (Turning)



โจทย์ (Input Specs)

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)

ชิ้นงาน: เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 50 มม.

ทูล: มีดกลึงคาร์ไบด์

$V_c = 120 \text{ m/min}$



วิธีทำ (Calculation Engine)

Formula: $N = (V_c \times 1000) / (\pi \times D)$

Step 1: $N = (120 \times 1000) / (3.14159 \times 50)$

Step 2: $N = 120000 / 157.08$

ตั้งค่าความเร็วรอบเครื่องกลึง → ~764 RPM



บทสรุป: 3 กฎเหล็กสู่การผลิตที่ไร้ข้อผิดพลาด



1. **ถอดรหัสก่อนเสมอ:** เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจ**รูปร่าง**
ขนาด และคุณสมบัติที่ต้องการของชิ้นงาน (GD&T) ทุกครั้ง

2. **เลือกทูลตามผิวสำเร็จ:** หากต้องการผิวละเอียดมาก (เช่น Ra
1.6) ต้องเลือก**กระบวนการกัดละเอียด** และใช้**ทูลคาร์ไบด์**
คมกริบที่มีฟันจำนวนมาก

3. **จับยึดต้องมั่นคง:** ต้องใช้ **Clamp** หรือ **Vise** ที่**มั่นคง** ไม่
สั่นสะเทือน และใช้ **Soft Jaw** รองเพื่อป้องกันผิวงานเสียหาย